

فصل ۴




تولرانس‌ها و زبری سطح

TOLERANCES

AND

SURFACE ROUGHNESS

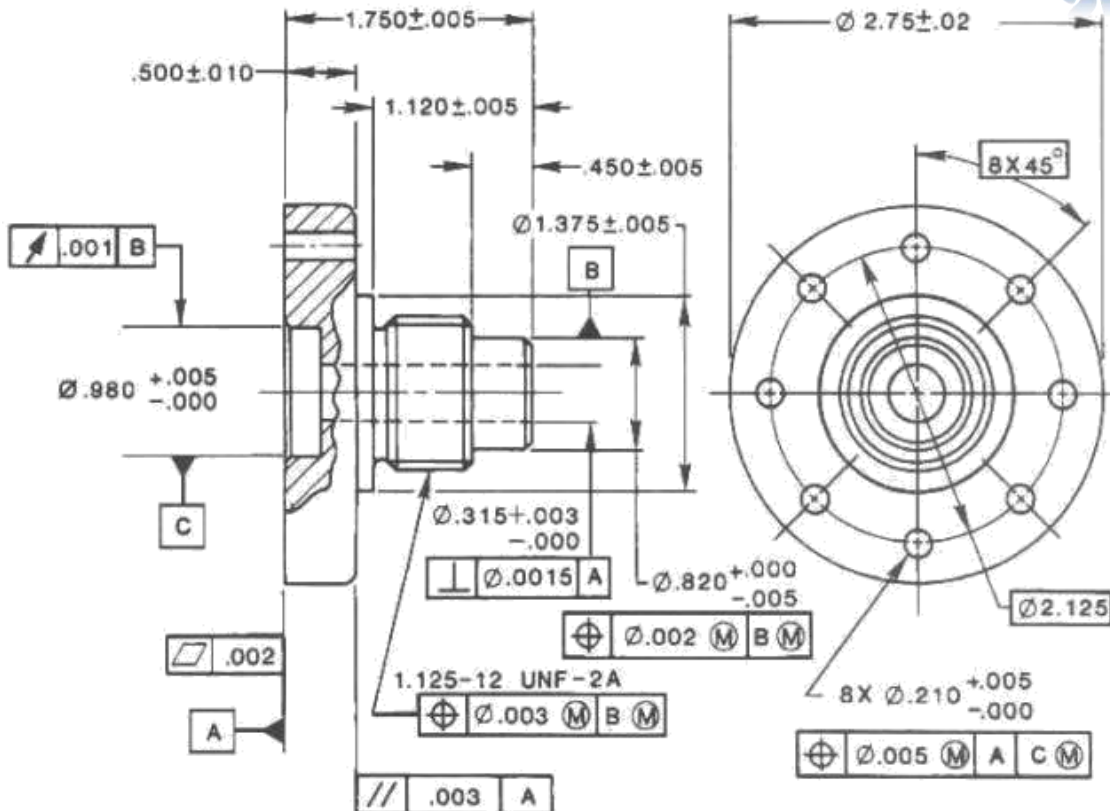

مفهوم تolerانس (Tolerance)

❖ عدم امکان ساخت قطعه با ابعاد دقیق به دلایل زیر:

✓ خطاهای موجود در دستگاه‌های تولید و ابزارآلات مربوط به آن

✓ خطاهای موجود در تنظیم قطعه کار هنگام نصب بر روی دستگاه برای ساخت

✓ خطاهای موجود در اندازه‌گیری



تولرانس (رواداری)

در نظر گرفتن محدوده تغییرات اندازه برای قطعات با توجه به کارکرد و هزینه‌های تولید برآورد شده

بدلیل اینکه تولرانس به صورت استاندارد بین‌المللی در آمده است،


آن را با نماد **IT** (International Tolerance) نمایش می‌دهند.

مفهوم تolerانس (Tolerance)

❖ ارتباط بین مقدار تolerانس و هزینه های تولید

✓ با تغییر بازه تolerانسی شاید لازم باشد که نوع فرایند تغییر کند (همانند شکل زیر).

✓ یا ممکن است نیاز به استفاده از ابزارهای دقیق تر در یک فرایند مشخص باشد.

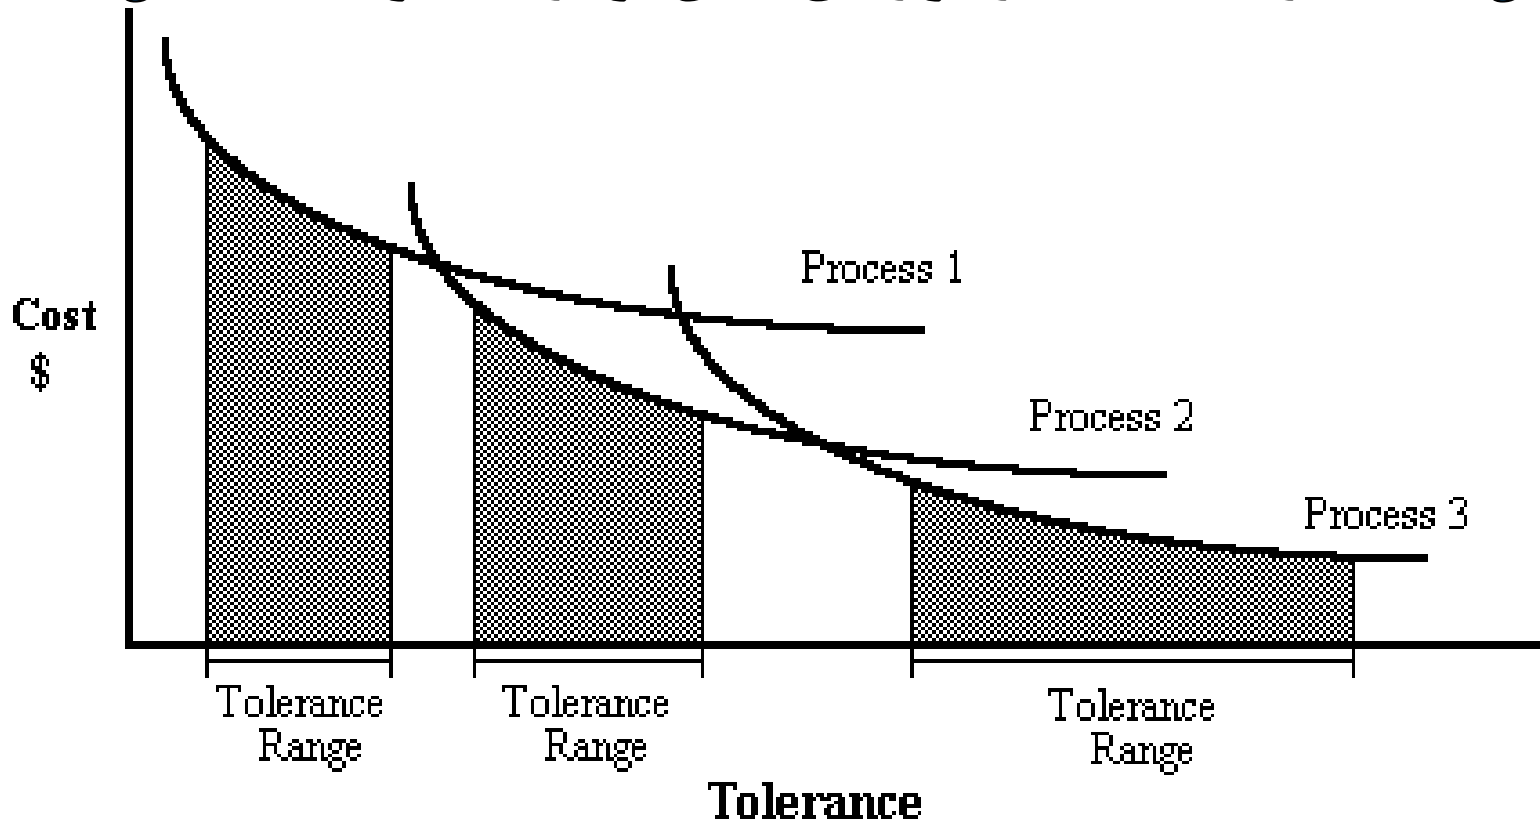

واژگان علمی تolerانس


❖ اندازه نامی /اسمی /مبنا (Nominal/Basic Size): اندازه حاصل از محاسبات طراحی مهندسی

❖ اندازه واقعی (Actual Size): اندازه حاصل از ساخت قطعه

❖ انحراف فوقانی (Upper Deviation): اختلاف بین بیشینه اندازه با اندازه نامی. با es یا ES نمایش می دهند.

❖ انحراف تحتانی (Lower Deviation): اختلاف بین کمینه اندازه با اندازه نامی. با ei یا EI نمایش می دهند.

❖ خط صفر (Zero Line): خطی که اختلاف بین اندازه با اندازه نامی صفر باشد (بدون انحراف)

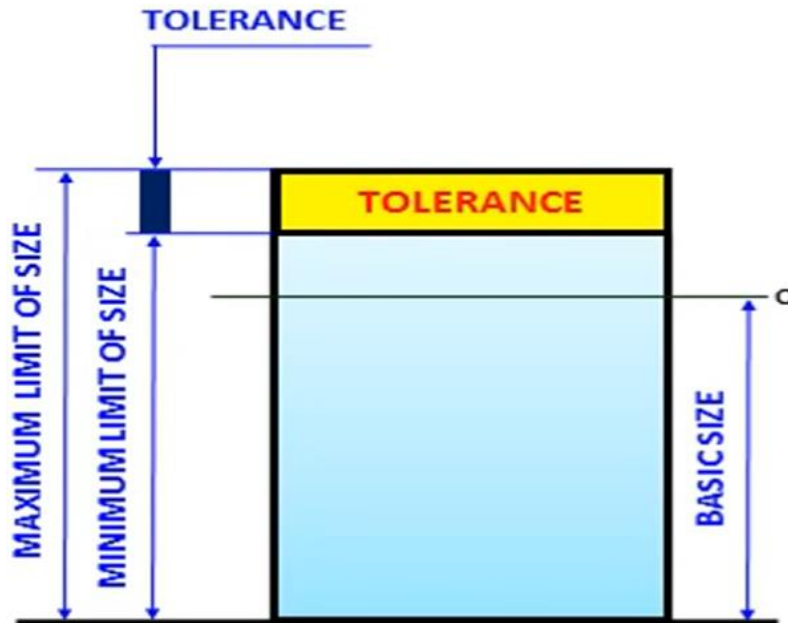

$$IT = \max - \min$$

$$IT = ES - EI$$

واژگان علمی تolerانس


❖ اندازه نامی /اسمی /مبنا (Nominal/Basic Size): اندازه حاصل از محاسبات طراحی مهندسی

❖ اندازه واقعی (Actual Size): اندازه حاصل از ساخت قطعه

❖ انحراف فوقانی (Upper Deviation): اختلاف بین بیشینه اندازه با اندازه نامی. با es یا ES نمایش می دهند.

❖ انحراف تحتانی (Lower Deviation): اختلاف بین کمینه اندازه با اندازه نامی. با ei یا EI نمایش می دهند.

❖ خط صفر (Zero Line): خطی که اختلاف بین اندازه با اندازه نامی صفر باشد (بدون انحراف)

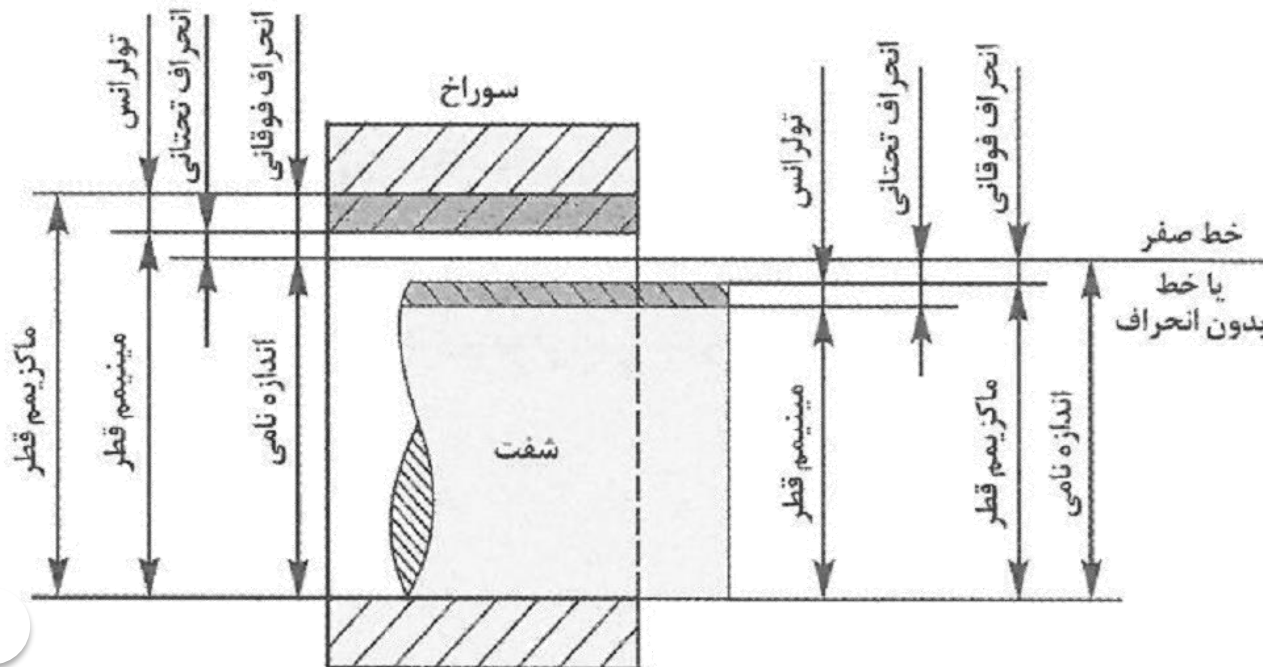

$$IT = \max - \min$$

$$IT = ES - EI$$

واژگان علمی تلرانس

❖ دسته بندی تلرانس به ۱۸ گروه بر اساس استاندارد ISO 286

مثال: شفتی به قطر ۴۰mm با تلرانس IT7 دارای مقدار تلرانس معادل ۲۵ میکرومتر است.
شفتی به قطر ۵۰mm با تلرانس IT6 دارای مقدار تلرانس معادل ۱۶ میکرومتر است.

mm \ IT	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0 ≤ 3	0/3	0/5	0/8	1/2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
3 تا 6	0/4	0/6	1	1/5	2/5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
6 تا 10	0/4	0/6	1	1/5	2/5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
10 تا 18	0/5	0/8	1/2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
18 تا 30	0/6	1	1/5	2/5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
30 تا 50	0/6	1	1/5	2/5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
50 تا 80	0/8	1/2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
80 تا 120	1	1/5	5/2	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
120 تا 180	1/2	2	3/5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
180 تا 250	2	3	4/5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900
250 تا 315	2/5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200
315 تا 400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600
400 تا 500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000

بر حسب میلی متر

بر حسب میکرون یا ۰/۰۰۱ میلی متر

کاهش اندازه تلرانس (افزایش دقت، افزایش هزینه ساخت)


واژگان علمی تفرانس

❖ انتخاب تفرانس بر اساس کاربرد و قابلیت اجرایی روی ماشین آلات


تولرانس	کاربرد	قابل اجرا با ماشین آلات
IT 01	گیج‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری	بلوک‌های لغزشی و گیج‌های مرجع
IT 0		
IT 1		
IT 2		گیج‌های با کیفیت بالا
IT 3		
IT 4		
IT 5	قطعاتی که با هم درگیری و انطباق دارند	بلبرینگ
IT 6		سنگ زدن و تیز کردن
IT 7		خان کشی
IT 8		تراش کاری
IT 9		تراش کاری خودکار سایشی
IT 10		فرز کاری
IT 11		دریل کاری
IT 12		قطعاتی بدون درگیری و انطباق با قطعات دیگر
IT 13	کار پرسی	
IT 14	ریخته‌گری تحت فشار	
IT 15	استمپینگ	
IT 16	ریخته‌گری ماسه	

نمایش تلرانس


❖ از روی خط‌های اندازه می‌توان به یک یا دو طرفه بودن، وضعیت تقارن یا انطباقی بودن تلرانس پی برد.

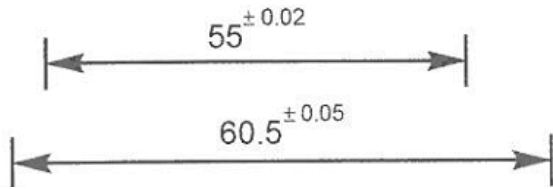


ناحیه تلرانس نسبت به اندازه نامی به صورت دو طرفه و متقارن

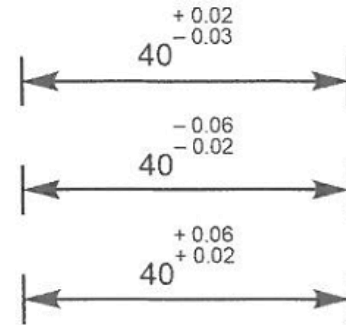




ناحیه تلرانس نسبت به اندازه نامی به صورت دو طرفه و نامتقارن

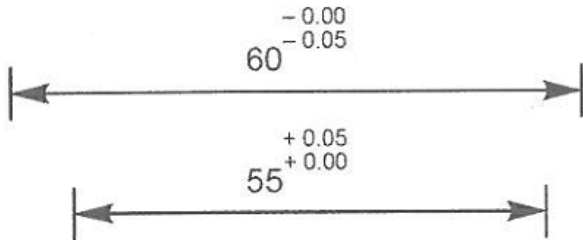

ناحیه تلرانس نسبت به اندازه نامی به صورت یکطرفه

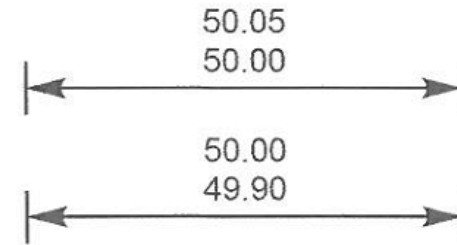

نمایش بزرگترین و کوچکترین اندازه

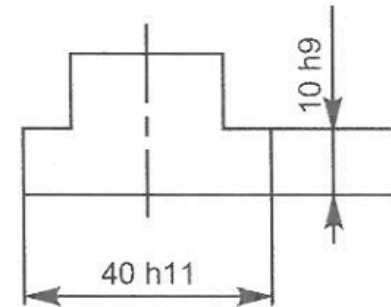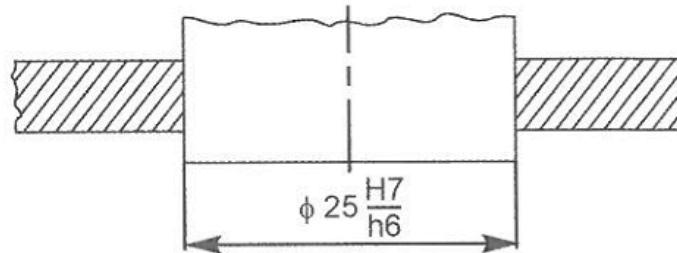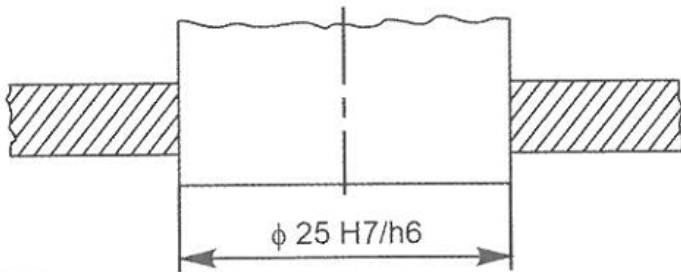

نمایش تلرانس به صورت انطباقی


انطباقات

❖ **تعریف انطباق (Fit):** ارتباط دو قطعه‌ای که با هم به نحوی درگیری دارند.

❖ **دسته‌بندی انطباقات:**


نواحی تلرانس:

کوچکترین اندازه سوراخ < بزرگترین اندازه شفت

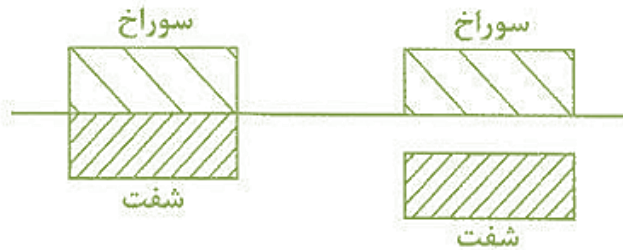

انطباق روان، آزاد یا لق
(Clearance Fit)


نیاز به پرس برای جا زدن شفت در سوراخ

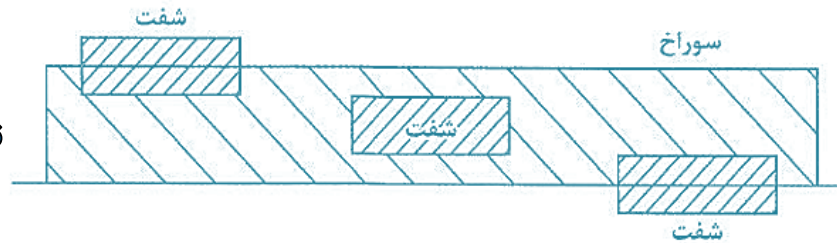

انطباق عبوری
(Transition Fit)

کوچکترین اندازه شفت < بزرگترین اندازه سوراخ

نیاز به پرس و برخی مواقع گرم و سرد کردن قطعات

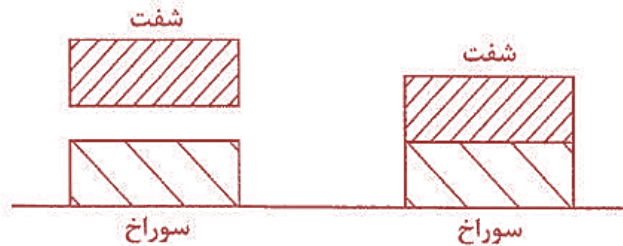


انطباق پرسی یا محکم
(Interference Fit)

انطباقات


❖ **تعریف انطباق (Fit):** ارتباط دو قطعه‌ای که با هم به نحوی درگیری دارند.

❖ **دسته‌بندی انطباقات:**

**انطباق روان، آزاد یا لق
(Clearance Fit)**

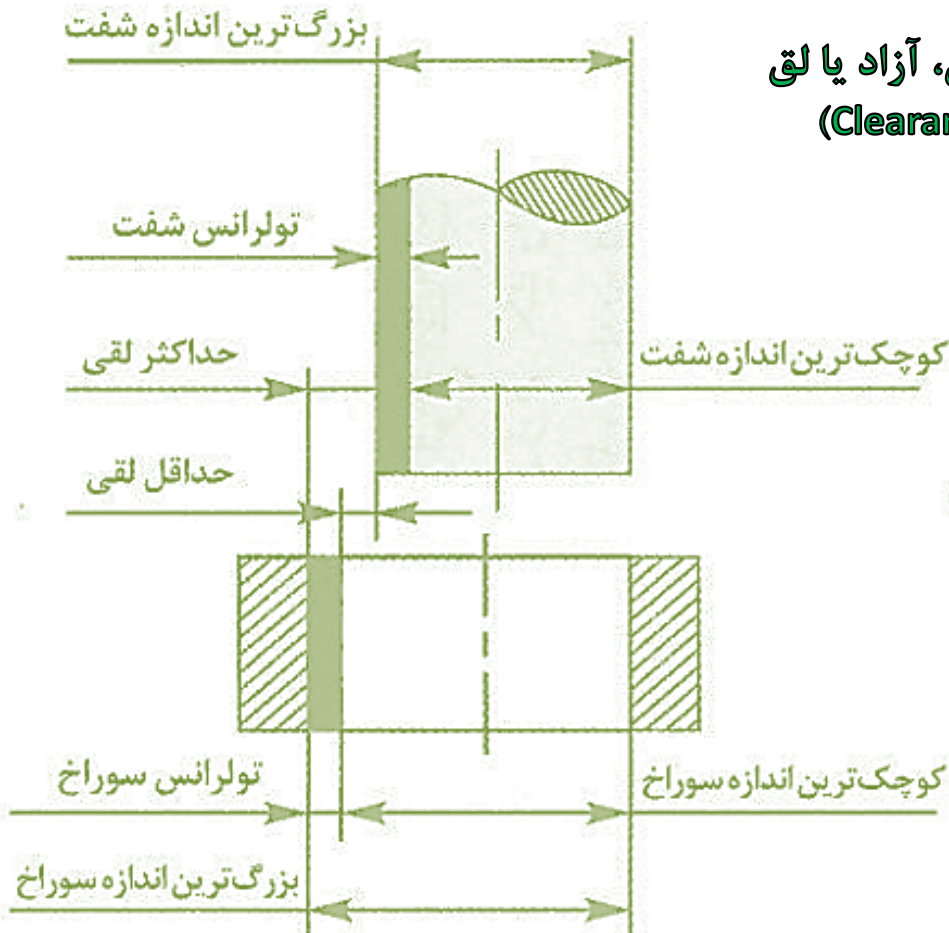

نواحی تolerانس:

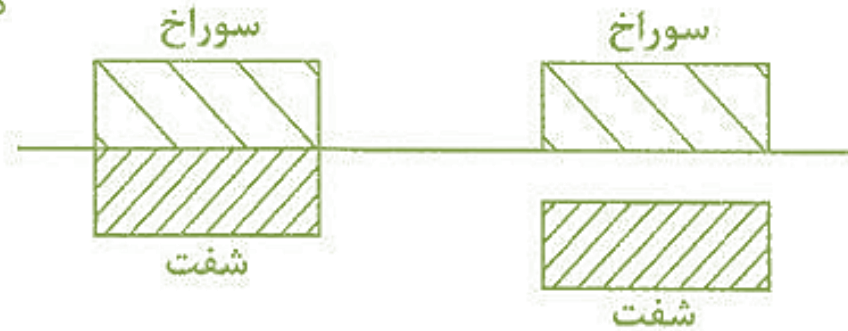


کوچکترین اندازه سوراخ < بزرگترین اندازه شفت

انطباقات


❖ **تعریف انطباق (Fit):** ارتباط دو قطعه‌ای که با هم به نحوی درگیری دارند.

❖ **دسته‌بندی انطباقات:**

**انطباق پرسی یا محکم
(Interference Fit)**

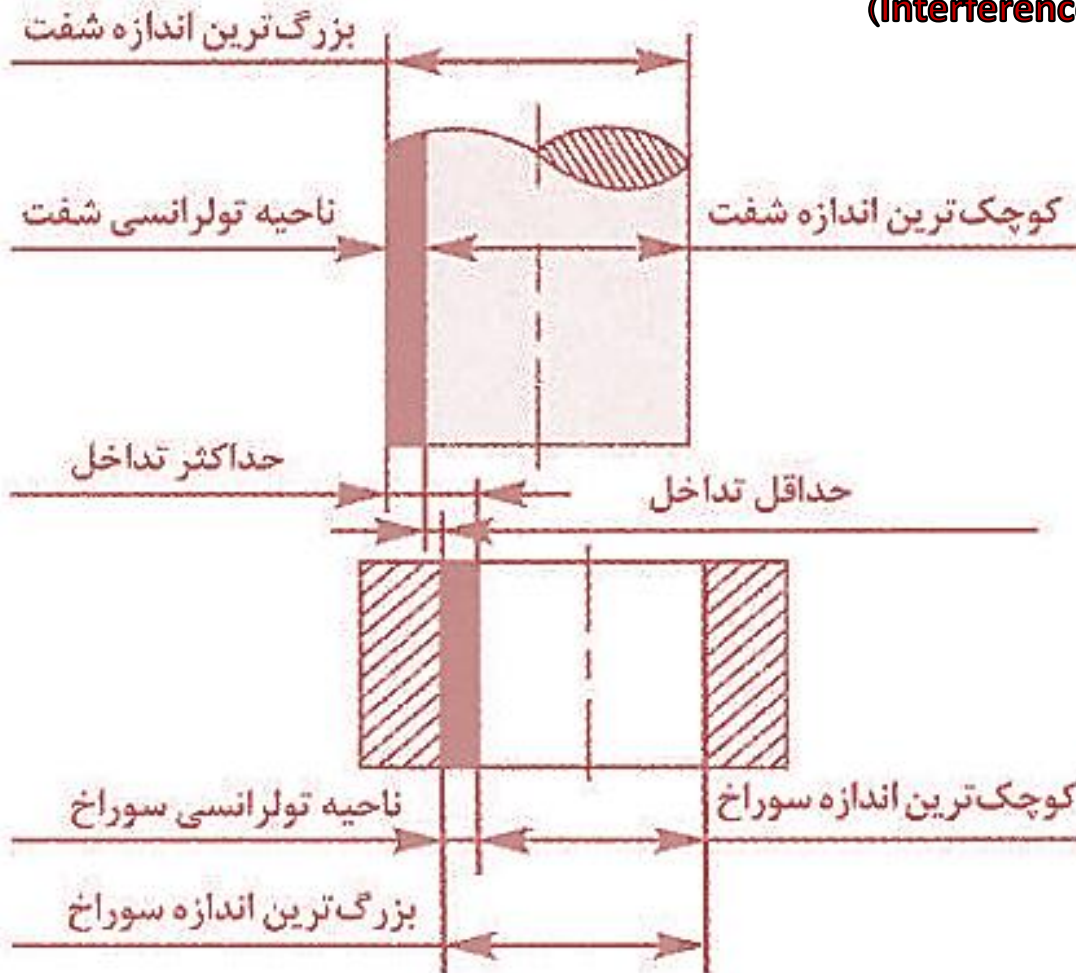

نواحی تolerانس:

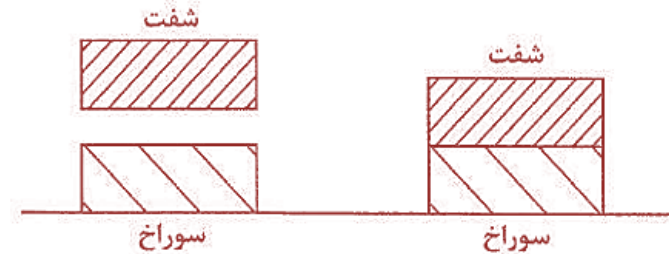

کوچک‌ترین اندازه شفت < بزرگ‌ترین اندازه سوراخ


نیاز به پرس و برخی مواقع گرم و سرد کردن قطعات

انطباقات


❖ **تعریف انطباق (Fit):** ارتباط دو قطعه‌ای که با هم به نحوی درگیری دارند.

❖ **دسته‌بندی انطباقات:**

انطباق عبوری (Transition Fit)

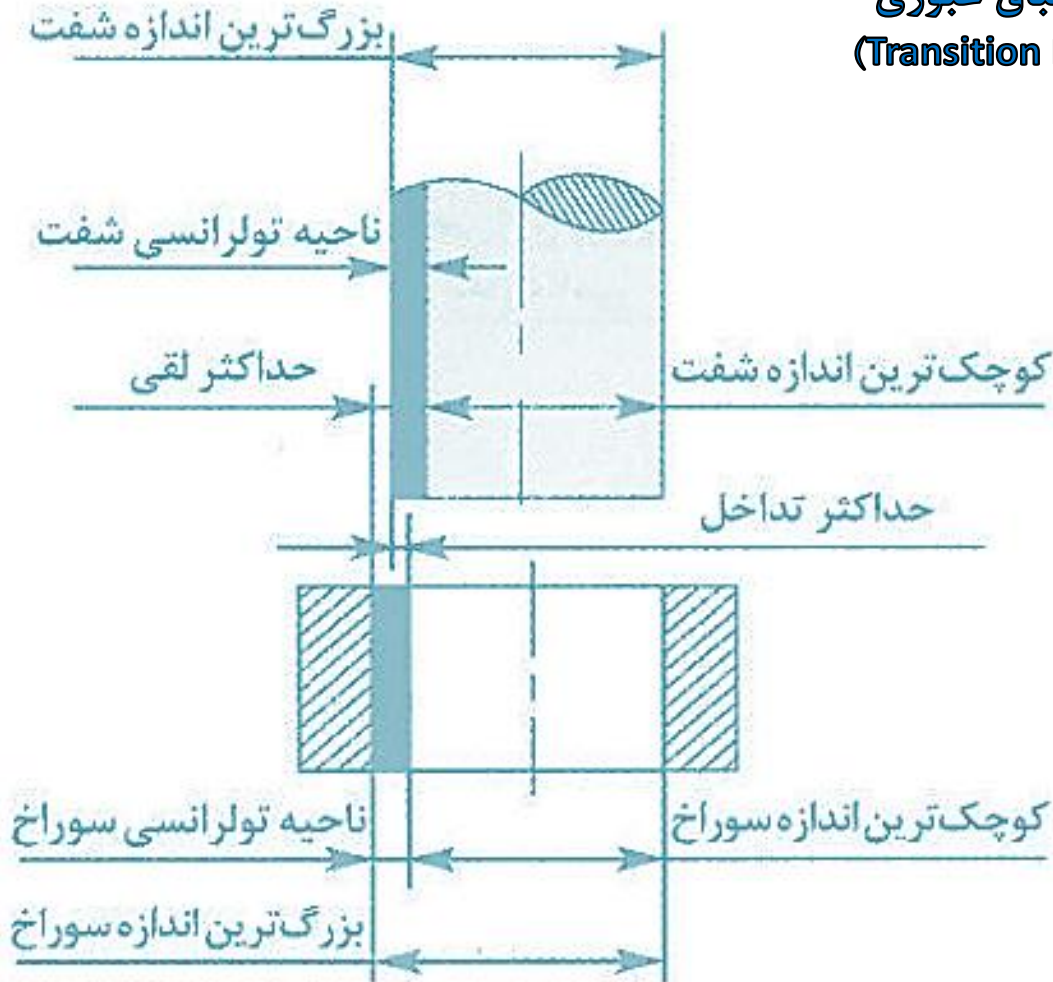

نواحی تolerانس:

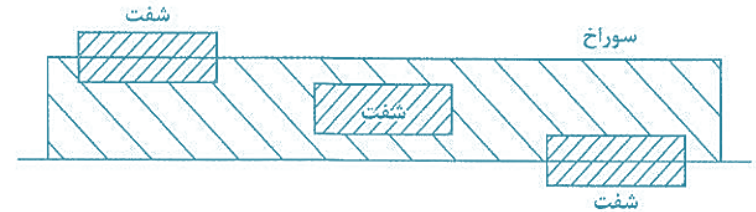

نیاز به پرس برای جا زدن شفت در سوراخ

تعیین انطباق

❖ تعیین انطباقات متناسب با کاربرد قطعات بر اساس استاندارد ISO

❖ دسته‌بندی سه گروه اصلی انطباق به ۲۸ گروه جزئی‌تر


(برای سوراخ از حروف A تا ZC و برای شفت از حروف a تا zc)

A تا G: انطباق روان یا لق

L تا N: انطباق عبوری


P تا ZC: انطباق پرسی

مثلا حرف A یعنی قطر سوراخ خیلی بزرگتر از اندازه نامی (خط صفر) است.

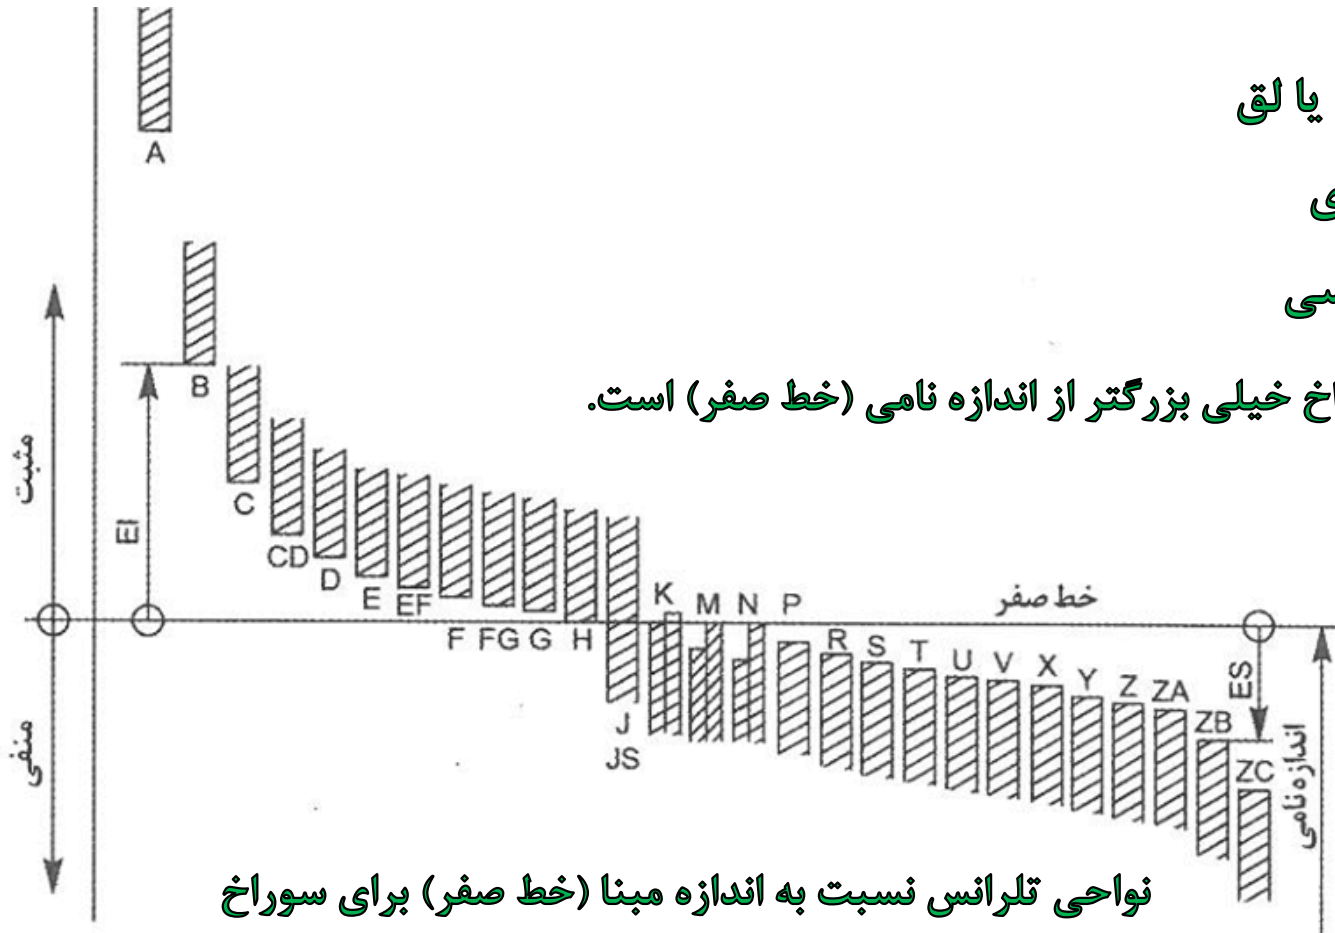

نواحی تolerانس نسبت به اندازه مبنا (خط صفر) برای سوراخ

تعیین انطباق

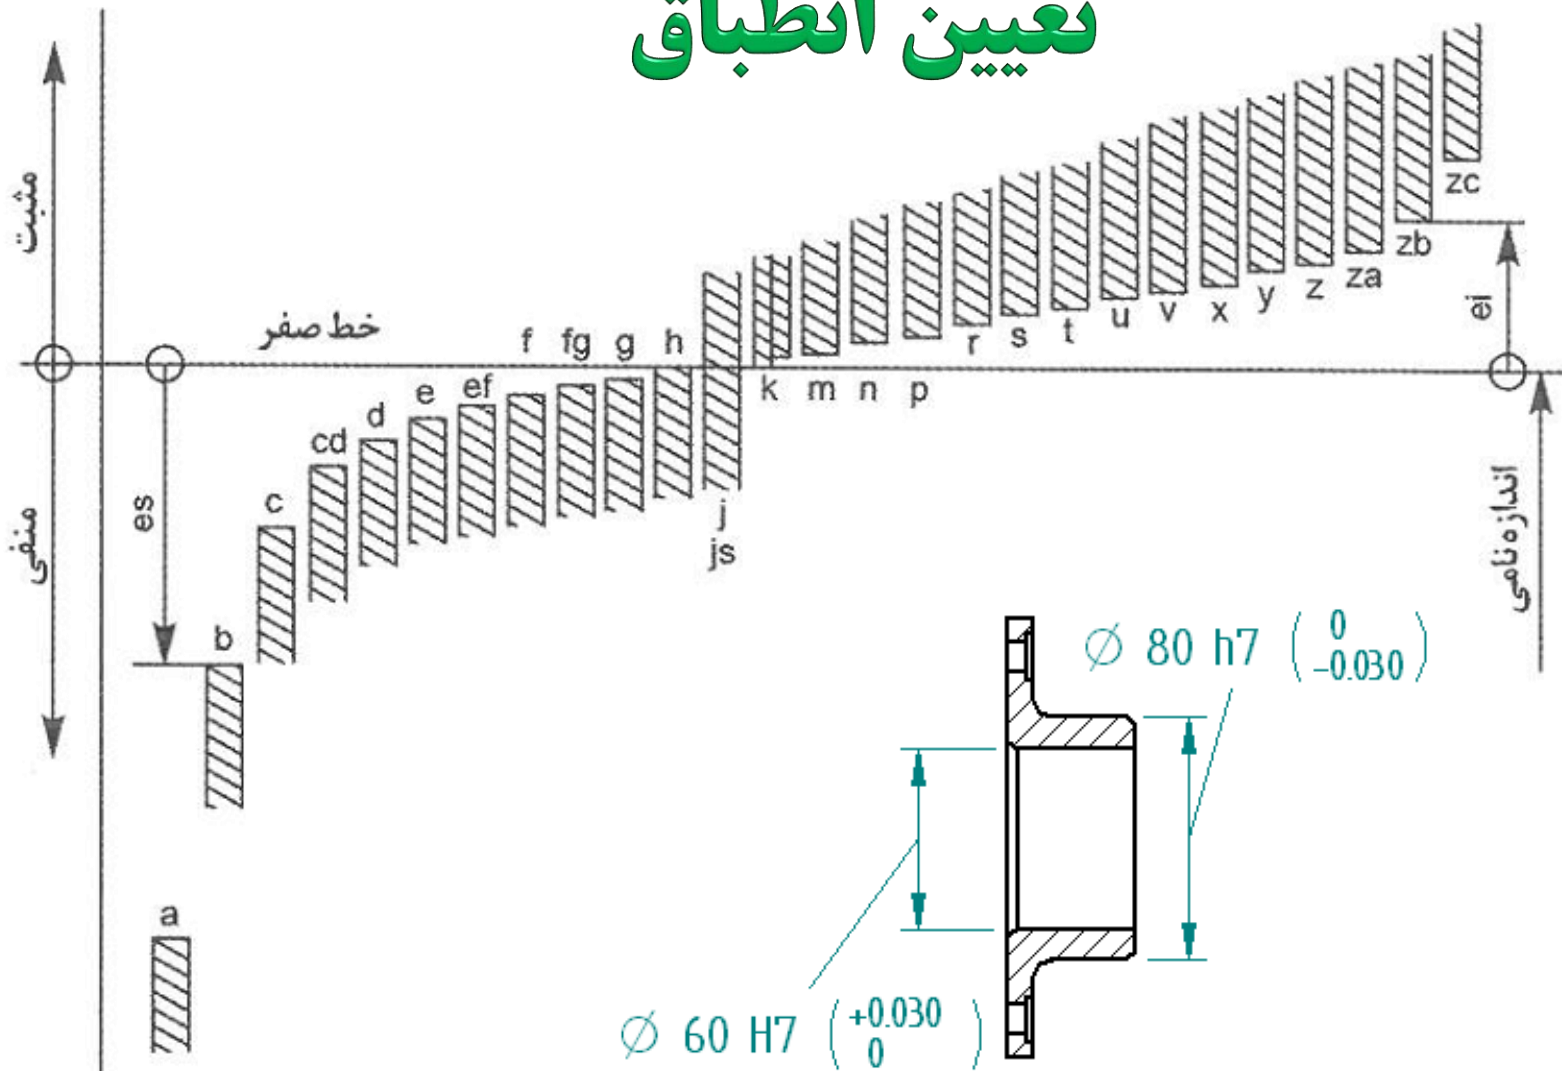

نواحی تolerانس نسبت به اندازه مبنا (خط صفر) برای میله (شفت)

- روش‌های انتخاب انطباق قطعات:
- ✓ سیستم سوراخ مبنا
 - ✓ سیستم میله مبنا

تعیین انطباق

انحراف بر حسب میکرون (1 micron = 0.001 mm)																
اندازه (mm)		انحراف فوقانی								js	انحراف تحتانی					
از	تا (=)	a	b	c	d	e	f	g	h		j	4 to 7		≤ 3, > 7		
—	3	-270	-140	-60	-20	-14	-6	-2	0	± IT/2	5.6	7	8	-0	-0	
3	6	-270	-140	-70	-30	-20	-10	-4	0		-2	-4	—	+1	0	
6	10	-280	-150	-80	-40	-25	-13	-5	0		-2	-5	—	+1	0	
10	14	-290	-150	-95	-50	-32	-16	-6	0		-3	-6	—	+1	0	
14	18															
18	24	-300	-160	-110	-65	-40	-20	-7	0		-4	-8	—	+2	0	
24	30															
30	40	-310	-170	-120	-80	-50	-25	-9	0		-5	-10	—	+2	0	
40	50	-320	-180	-130												
50	65	-340	-190	-140	-100	-60	-30	-10	0		-7	-12	—	+2	0	
65	80	-360	-200	-150												
80	100	-380	-220	-170	-120	-72	-36	-12	0		-9	-15	—	+3	0	
100	120	-410	-240	-180												
120	140	-460	-260	-200												
140	160	-520	-280	-210	-145	-85	-43	-14	0		-11	-18	—	+3	0	
160	180	-580	-310	-230												
180	200	-660	-340	-240												
200	225	-740	-380	-260	-170	-100	-50	-15	0	± IT/2	-13	-21	—	+4	0	
225	250	-820	-420	-280												
250	280	-920	-480	-300	-190	-110	-56	-17	0	-16	-26	—	+4	0		
280	315	-1050	-540	-330												
315	355	-1200	-600	-360	-210	-125	-62	-18	0	-18	-28	—	+4	0		
355	400	-1350	-680	-400												
400	450	-1500	-760	-440	-230	-135	-68	-20	0	-20	-32	—	+5	0		
450	500	-1650	-840	-480												

سیستم سوراخ مبنا:

✓ در نظر گرفتن انحراف تحتانی سوراخ برابر با صفر:

$$EI = 0 \Rightarrow IT = ES$$

✓ در نظر گرفتن حرف H (انحراف تحتانی برابر با صفر) برای انطباق سوراخ و انتخاب انطباق شفت براساس اینکه به صورت لق، عبوری یا پرسی باشد.

✓ کاربرد: جایی که سوراخی در دستگاه تعبیه شده است و لازم است که قطعات دیگر درون آن جاسازی شوند.

تعیین انطباق


سیستم سوراخ مبنا (ادامه):

انحراف بر حسب میکرون (1 micron = 0.001 mm)															
اندازه (mm)	انحراف تحتانی														
	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc	
از	تا (=)														
—	3	+ 2	+ 4	+ 6	+ 10	+ 14	—	+ 18	—	+ 20	—	+ 26	+ 32	+ 40	+ 60
3	6	+ 4	+ 8	+ 12	+ 15	+ 19	—	+ 23	—	+ 28	—	+ 35	+ 42	+ 50	+ 80
6	10	+ 6	+ 10	+ 15	+ 19	+ 23	—	+ 28	—	+ 34	—	+ 42	+ 52	+ 67	+ 97
10	14	+ 7	+ 12	+ 18	+ 23	+ 28	—	+ 33	—	+ 40	—	+ 50	+ 64	+ 90	+ 130
14	18								+ 39	+ 45	—	+ 60	+ 77	+ 108	+ 150
18	24	+ 8	+ 15	+ 22	+ 28	+ 35	—	+ 41	+ 47	+ 54	+ 63	+ 73	+ 98	+ 136	+ 188
24	30						+ 41	+ 48	+ 55	+ 64	+ 75	+ 88	+ 118	+ 160	+ 218
30	40	+ 9	+ 17	+ 26	+ 34	+ 43	+ 48	+ 60	+ 68	+ 80	+ 94	+ 112	+ 148	+ 200	+ 274
40	50						+ 54	+ 70	+ 81	+ 97	+ 114	+ 136	+ 180	+ 242	+ 325
50	65	+ 11	+ 20	+ 32	+ 41	+ 53	+ 66	+ 87	+ 102	+ 122	+ 144	+ 172	+ 226	+ 300	+ 405
65	80				+ 43	+ 59	+ 75	+ 102	+ 120	+ 146	+ 174	+ 210	+ 274	+ 360	+ 480
80	100	+ 13	+ 23	+ 37	+ 51	+ 71	+ 91	+ 124	+ 146	+ 178	+ 214	+ 258	+ 335	+ 445	+ 585
100	120				+ 54	+ 79	+ 104	+ 144	+ 172	+ 210	+ 254	+ 310	+ 400	+ 525	+ 690
120	140	+ 15	+ 27	+ 43	+ 63	+ 92	+ 122	+ 170	+ 202	+ 248	+ 300	+ 365	+ 470	+ 620	+ 800
140	160				+ 65	+ 100	+ 134	+ 190	+ 228	+ 280	+ 340	+ 415	+ 535	+ 700	+ 900
160	180				+ 68	+ 108	+ 146	+ 210	+ 252	+ 310	+ 380	+ 465	+ 600	+ 780	+ 1000
180	200				+ 77	+ 122	+ 166	+ 236	+ 274	+ 350	+ 425	+ 520	+ 670	+ 880	+ 1150
200	225	+ 17	+ 31	+ 50	+ 80	+ 130	+ 180	+ 258	+ 310	+ 385	+ 470	+ 575	+ 740	+ 960	+ 1250
225	250				+ 84	+ 140	+ 196	+ 284	+ 340	+ 425	+ 520	+ 640	+ 820	+ 1050	+ 1350
250	280				+ 94	+ 158	+ 218	+ 315	+ 385	+ 475	+ 580	+ 710	+ 920	+ 1200	+ 1550
280	315	+ 20	+ 34	+ 56	+ 98	+ 170	+ 240	+ 350	+ 425	+ 525	+ 650	+ 790	+ 1000	+ 1300	+ 1700
315	355				+ 108	+ 190	+ 268	+ 390	+ 475	+ 590	+ 730	+ 900	+ 1150	+ 1500	+ 1900
355	400	+ 21	+ 37	+ 62	+ 114	+ 208	+ 294	+ 435	+ 530	+ 660	+ 820	+ 1000	+ 1300	+ 1650	+ 2100
400	450				+ 126	+ 232	+ 330	+ 490	+ 595	+ 740	+ 920	+ 1100	+ 1450	+ 1850	+ 2400
450	500	+ 23	+ 40	+ 68	+ 132	+ 252	+ 360	+ 540	+ 660	+ 820	+ 1000	+ 1250	+ 1600	+ 2100	+ 2600

تعیین انطباق

سیستم سوراخ مبنا:

مثال: دو قطعه به صورت زبانه و شیار با هم درگیرند و می‌توانند نسبت به هم در راستای طول (عمود بر صفحه کاغذ)، حرکت کنند. انطباق آنها را بر اساس سیستم سوراخ مبنا روی نقشه گذاشته شده است، مطلوبست اندازه هر قطعه همراه با تolerانس آن؟

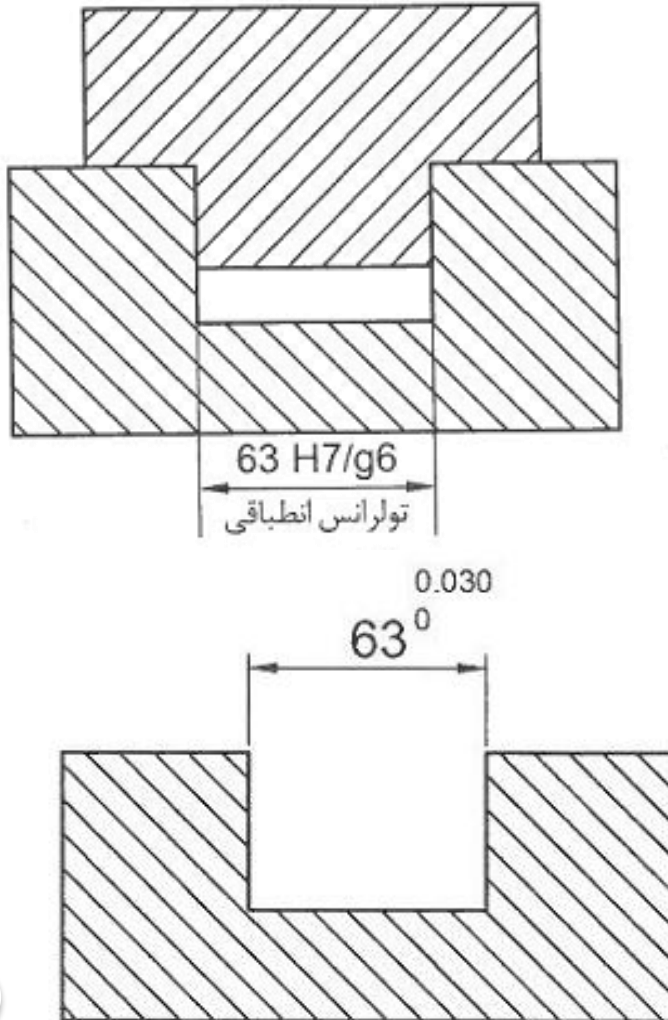


شیار: انطباق شیار (سوراخ) به صورت **63H7** بیان شده است. بنابراین مقدار تolerانس برای گرید تolerانس **7 (IT7)** باید از جدول IT (اسلاید ۶) خوانده شود که برای طول شیار 63mm برابر با 30 میکرومتر بدست می‌آید. بنابراین داریم:

$$EI = 0 \Rightarrow IT = ES = 0.030mm$$

تعیین انطباق

سیستم سوراخ مبنا:

مثال: دو قطعه به صورت زبانه و شیار با هم درگیرند و می‌توانند نسبت به هم در راستای طول (عمود بر صفحه کاغذ)، حرکت کنند. انطباق آنها را بر اساس سیستم سوراخ مبنا روی نقشه گذاشته شده است، مطلوبست اندازه هر قطعه همراه با تolerانس آن؟

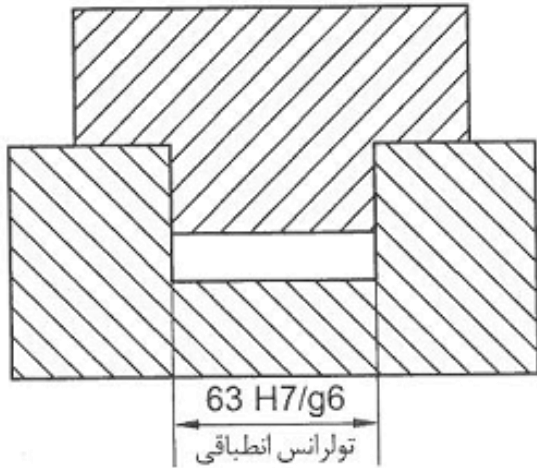


زبانه: انطباق زبانه (میله) به صورت 63g6 بیان شده است. بنابراین گرید تolerانسی برابر با 6 بوده که از جدول IT (اسلاید ۶)، برای اندازه ۶۳mm مقدار تolerانس برابر با ۱۹ میکرومتر بدست می‌آید.

همچنین از جدول اسلاید ۱۵، برای اندازه ۶۳mm و انطباق g6، انحراف فوقانی برابر با ۱۰- میکرومتر است. بنابراین داریم:

$$IT = 0.019, es = -0.010 \text{ mm}$$

$$IT = es - ei \Rightarrow ei = -0.029 \text{ mm}$$

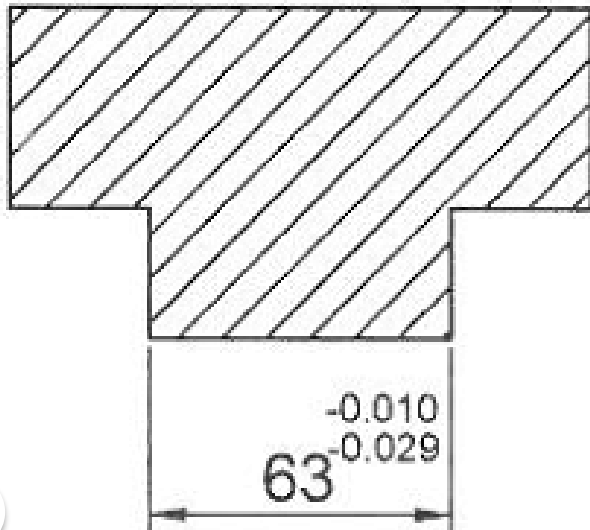

تعیین انطباق

تمرین:

اندازه قطعات و محدوده تoleransi آنها را برای انطباق زیر محاسبه کنید. نوع انطباق را مشخص کنید.

$$100 H8/n7$$

سوراخ: انطباق سوراخ به صورت 100H8 است. بنابراین گرید تoleransi برابر با ۸ بوده که از جدول IT (اسلاید ۶)، برای اندازه ۱۰۰ mm مقدار تoleransi برابر با ۵۴ میکرومتر بدست می آید.

$$EI = 0 \Rightarrow IT = ES = 0.054 \text{ mm}$$

$$100_{0.0}^{0.054}$$

میله: انطباق میله به صورت 100n7 است. بنابراین گرید تoleransi برابر با ۷ بوده که از جدول IT (اسلاید ۶)، برای اندازه ۱۰۰ mm مقدار تoleransi برابر با ۳۵ میکرومتر بدست می آید. همچنین از جدول اسلاید ۱۶، برای اندازه ۱۰۰ mm و انطباق n7، انحراف تحتانی برابر با ۲۳+ میکرومتر است. بنابراین داریم:

$$IT = 0.035, ei = +0.023 \text{ mm}$$

$$IT = es - ei \Rightarrow es = 0.035 + 0.023 = +0.058 \text{ mm}$$

انطباق عبوری

$$100_{+0.023}^{+0.058}$$

انتخاب انطباق

معیارهای انتخاب تلرانس و انطباق دو قطعه درگیر:

- ✓ طول درگیری قطعات
- ✓ جنس
- ✓ دمای کاری
- ✓ بار اعمال شده به سطوح
- ✓ شیوه روغنکاری
- ✓ تجربه صنعتی
- ✓ سرعت حرکت
- ✓ رطوبت

انطباق‌های متداول در صنعت

نوع انطباق	نام انطباق	علامت	کاربرد
روان یا لق	انطباق حرکتی شل (Loose Running Fit)	H11/c11	انطباقی است با لقی زیاد برای قطعاتی که در محیط‌های خورنده و آلوده و یا محیط‌های کاری با دماهای بالا کار می‌کنند؛ مثل حرکت سوپاپ در راهنمای سوپاپ در موتورهای احتراق داخلی.
	انطباق حرکتی آزاد (Free Running Fit)	H9/d9	بیشتر برای مکان‌هایی استفاده می‌شود که دقت پارامتر اصلی نیست؛ مثلاً برای مکان‌هایی که تغییرات دما زیاد است یا سرعت‌های حرکت بالا و یا فشار اعمالی زیاد باشد.
	انطباق حرکتی بسته (Close Running Fit)	H8/f7	برای حرکت در ماشین‌آلات دقیق که با سرعت و فشار متوسط کار می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مثل انطباق شفت و یاتاقان لغزشی در گیربکس.
	انطباق لغزشی (Sliding Fit)	H7/g6	برای حرکت آزاد استفاده نمی‌شود، بلکه برای حرکت و یا چرخش به همراه تثبیت دقیق موقعیت به کار می‌رود؛ مثل انطباق سوراخ کوپلینگ با شفت.
	انطباق لق تثبیتی (Locational Clearance Fit)	H7/h6	برای تثبیت موقعیت قطعات ساکن به کار می‌رود، به نحوی که بتوان آن‌ها را به راحتی مونتاژ و دیمونتاژ کرد؛ مثل انطباق خار و جای خار.

انتخاب انطباق

انطباق‌های متداول در صنعت (ادامه)

نوع انطباق	نام انطباق	علامت	کاربرد
عبوری	انطباق عبوری تثبیتی (Locational Transition Fit)	H7/k6	برای قرارگیری در موقعیت با دقت بالا به کار می‌رود. حالتی است بین انطباق لق و پرسبی؛ مثل انطباق کنس داخلی بلبرینگ با شفت.
	انطباق عبوری تثبیتی (Locational Transition Fit)	H7/n6	برای قرارگیری در موقعیت با دقت بالا استفاده می‌شود. در این حالت انطباق پرسبی آن بیشتر از انطباق لق است.
پرسی	انطباق پرسبی تثبیتی (Locational Interference Fit)	H7/p6	برای قطعاتی که به صلیبت و تنظیم دقیق نیاز دارند، بدون نیاز به فشار بالای سوراخ احاطه‌کننده به کار می‌رود؛ مثل انطباق بوش و بدنه.
	انطباق رانشی متوسط (Medium Drive Fit)	H7/s6	برای قطعات فولادی و یا انطباقات منقبض‌شونده (در اثر سرد شدن) به کار می‌رود. با جنس چدن می‌توان به انطباق محکم‌تری نیز دست یافت؛ مثل انطباق میله‌های راهنما در سوراخ‌های قالب چدنی.
	انطباق نیرویی (Force Fit)	H7/u6	برای قطعاتی که می‌توانند تحت تنش‌های بالا و یا انطباقات منقبض‌شونده قرار گیرند، به کار می‌رود.

تفرانس‌های تولید شده با هر یک از روش‌های ماشینکاری

روش ماشینکاری	IT							
	4	5	6	7	8	9	10	11
صیقل کاری و پرداخت کاری	■	■						
سنگ‌زنی استوانه‌ای		■	■	■				
سنگ‌زنی سطحی		■	■	■	■			
تراش کاری با الماسه		■	■	■				
داخل‌تراشی با الماسه		■	■	■				
خان‌کشی		■	■	■	■			
برق‌کاری			■	■	■	■	■	
تراش کاری				■	■	■	■	■
داخل‌تراشی					■	■	■	■
فرز کاری							■	■
صفحه‌تراشی							■	■
دریل کاری							■	■
پانچ کردن							■	■
ریخته‌گری تحت فشار								■

تعیین انطباق

سیستم میله مبنا:

✓ در نظر گرفتن انحراف فوقانی میله

برابر با صفر:

$$es = 0 \Rightarrow IT = -ei$$

✓ در نظر گرفتن حرف h (انحراف

فوقانی برابر با صفر) برای انطباق

میله و انتخاب انطباق سوراخ

براساس اینکه به صورت لق، عبوری

یا پرسی باشد.

✓ کاربرد: جایی که شفتی ساخته یا

خریداری شده و به دنبال نصب سایر

قطعات روی آن باشیم.

انحراف بر حسب میکرون (1 micron = 0.001 mm)

اندازه (mm)		انحراف فوقانی (ES)												Δ in microns									
از	تا (=)	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	3	4	5	6	7	8				
		>7													Δ = 0								
—	3	-6	-10	-14	—	-18	—	-20	—	-26	-32	-40	-60										
3	6	-12	-15	-19	—	-23	—	-28	—	-35	-42	-50	-80	1	1.5	1	3	4	6				
6	10	-15	-19	-23	—	-28	—	-34	—	-42	-52	-67	-97	1	1.5	2	3	6	7				
10	14	-18	-23	-28	—	-33	—	-40	—	-50	-64	-90	-130	1	2	3	3	7	9				
14	18						-39	-45	—	-60	-77	-109	-150										
18	24	-22	-28	-35	—	-41	-47	-54	-63	-73	-93	-136	-188	1.5	2	3	4	8	12				
24	30						-41	-48	-55	-64	-75	-88	-118	-160	-218								
30	40	-26	-34	-43	-48	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-274	1.5	3	4	5	9	14				
40	50						-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325								
50	65	-32	-41	-53	-65	-87	-102	-122	-144	-172	-226	-300	-405	2	3	5	6	11	16				
65	80						-43	-59	-75	-102	-120	-146	-174	-210	-274	-360	-480						
80	100	-37	-51	-71	-91	-124	-146	-178	-214	-258	-335	-445	-585	2	4	5	7	13	19				
100	120						-54	-79	-104	-144	-172	-210	-254	-310	-400	-525	-690						
120	140						-63	-92	-122	-170	-202	-248	-300	-365	-470	-620	-800	3	4	6	7	15	23
140	160	-43	-65	-100	-134	-190	-228	-280	-340	-415	-535	-700	-900										
160	180						-68	-108	-146	-210	-252	-310	-380	-465	-600	-780	-1000						
180	200						-77	-122	-166	-236	-284	-350	-425	-520	-670	-880	-1150						
200	225	-50	-80	-130	-180	-256	-310	-385	-470	-575	-740	-960	-1250	3	4	6	9	17	26				
225	250						-84	-140	-196	-284	-340	-425	-520	-640	-820	-1050	-1350						
250	280	-56	-94	-158	-218	-315	-385	-475	-580	-710	-920	-1200	-1550	4	4	7	9	20	29				
280	315						-98	-170	-240	-350	-425	-525	-650	-790	-1000	-1300	-1700						
315	355	-62	-108	-190	-268	-390	-475	-590	-730	-900	-1150	-1500	-1900	4	5	7	11	21	32				
355	400						-114	-208	-294	-435	-530	-650	-820	-1000	-1300	-1650	-2100						
400	450	-68	-126	-232	-330	-490	-595	-740	-920	-1100	-1450	-1850	-2400	5	5	7	13	23	34				
450	500						-132	-252	-360	-540	-660	-820	-1000	-1250	-1600	-2100	-2600						

روش‌های کنترل تolerانس

گیج‌های برو-نرو (Go and Not Go)




فرمان کنترل سوراخ



فرمان کنترل اندازه یا قطر خارجی
(فرمان دهان‌اژدر دوطرفه)



فرمان کنترل اندازه یا قطر خارجی
(فرمان دهان‌اژدر یکطرفه)

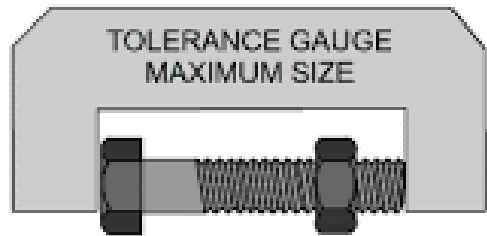

BOLT WITHIN
MAXIMUM
LENGTH



BOLT IS A
FRACTION TOO
LONG - DOES
NOT FIT INTO THE
MAXIMUM SIZE
GAUGE



BOLT SLIGHTLY
LONGER THAN
MINIMUM SIZE
BUT SHORTER
THAN MAXIMUM
SIZE

تولرانس‌های هندسی


مشابه با تولرانس‌های ابعادی که برای در نظر گرفتن انحراف ابعاد واقعی از ابعاد طراحی در نظر گرفته می‌شود، باید تولرانس‌هایی را نیز برای انحراف هندسه ساخته شده از هندسه طراحی شده در نظر گرفت.

بنابراین می‌توان گفت: **تولرانس‌های هندسی** میزان انحراف مجاز از هندسه طراحی شده را مشخص می‌کنند.

✓ برای درک بهتر موضوع، مثال‌های صفحات بعد را ملاحظه کنید.


تولرانس‌های هندسی

مثال ۱

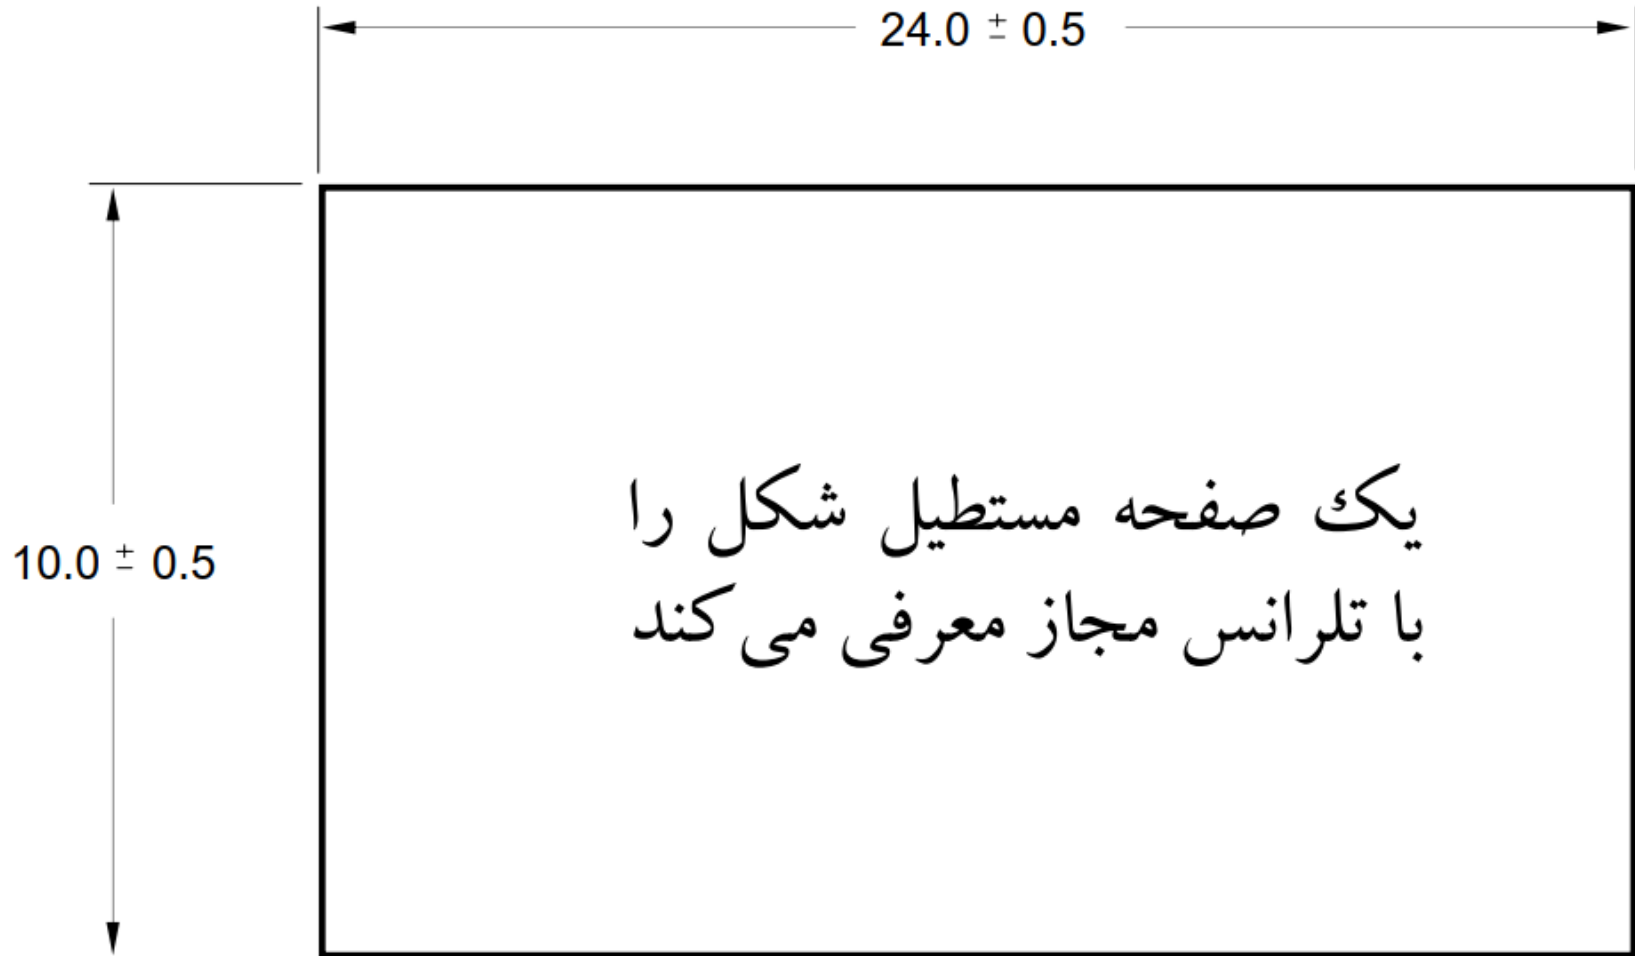


تلرانس‌های هندسی

مثال ۱

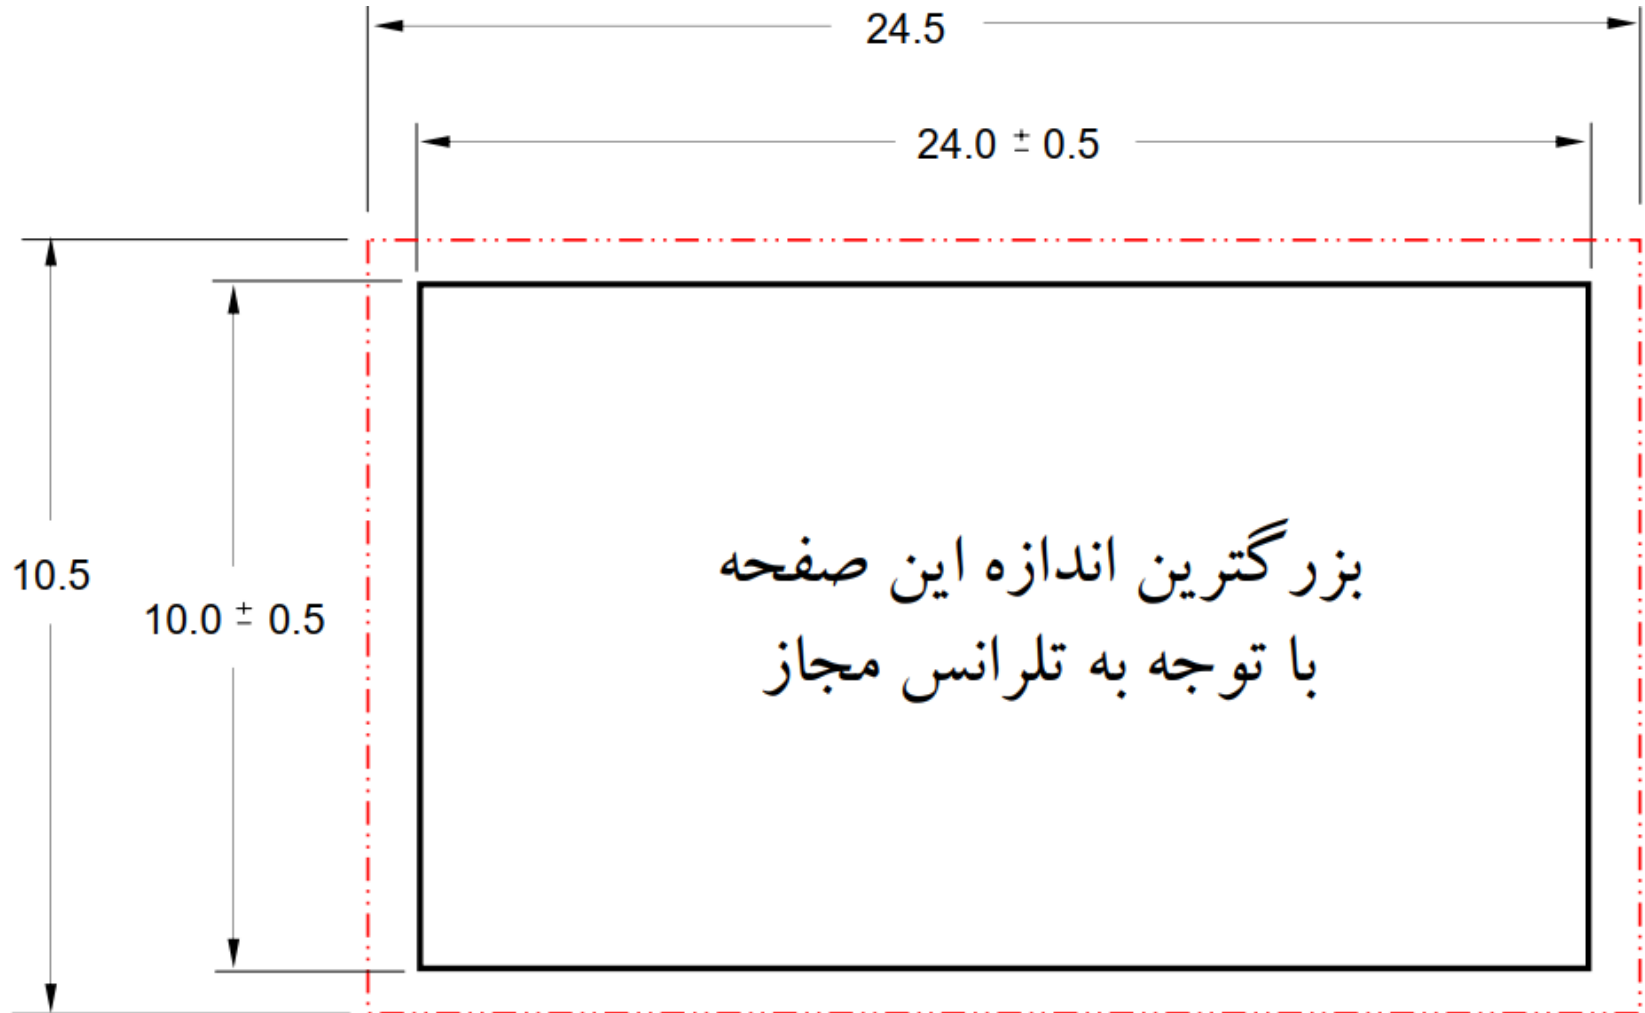


تلرانس‌های هندسی

مثال ۱

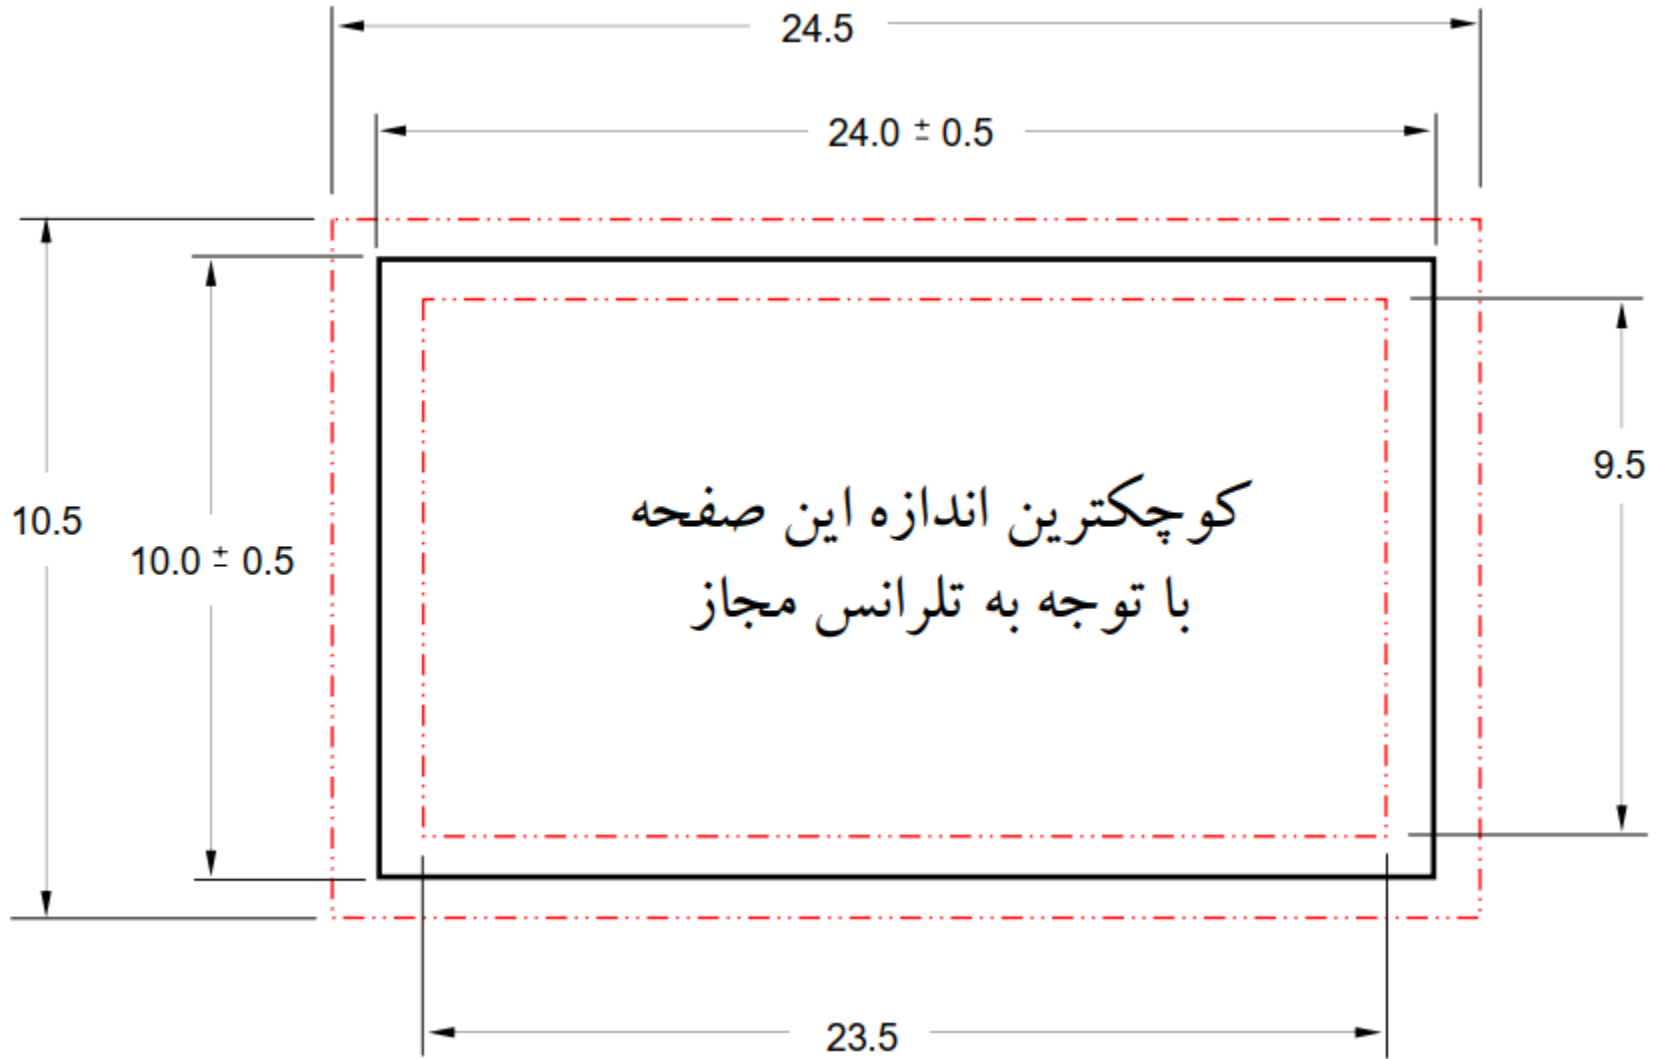


تفرانس‌های هندسی

مثال ۱

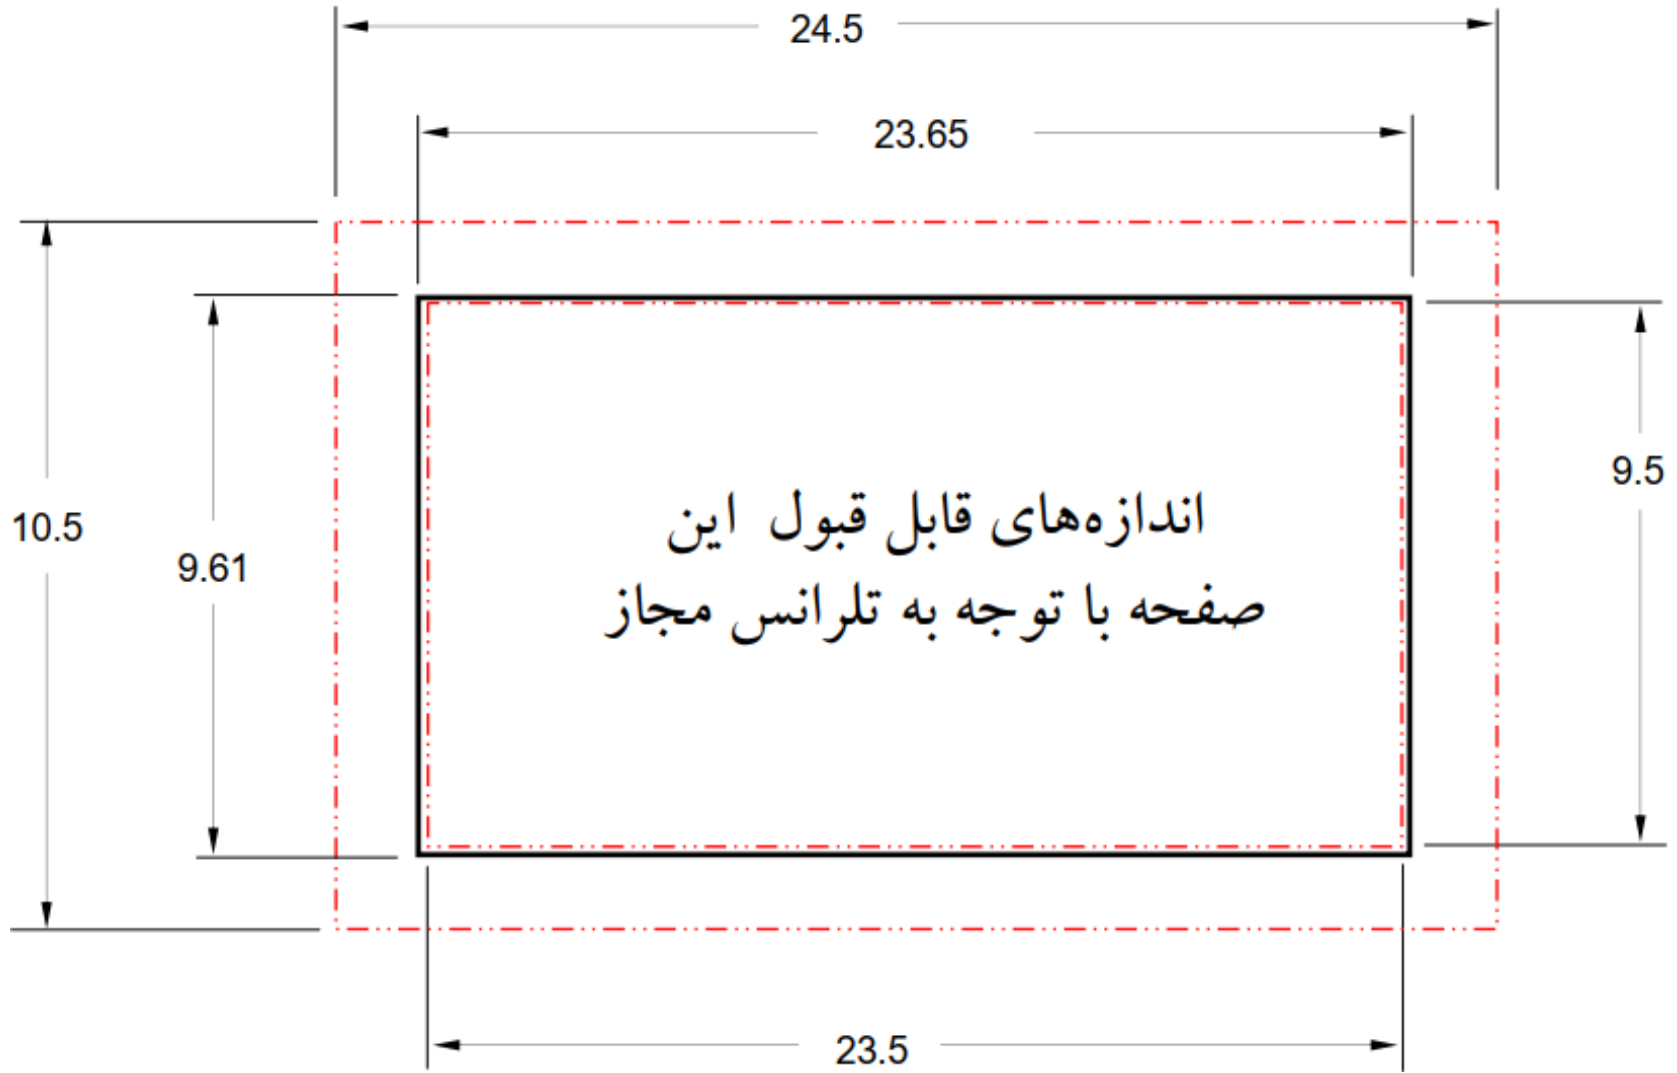


تلرانس‌های هندسی

مثال ۱

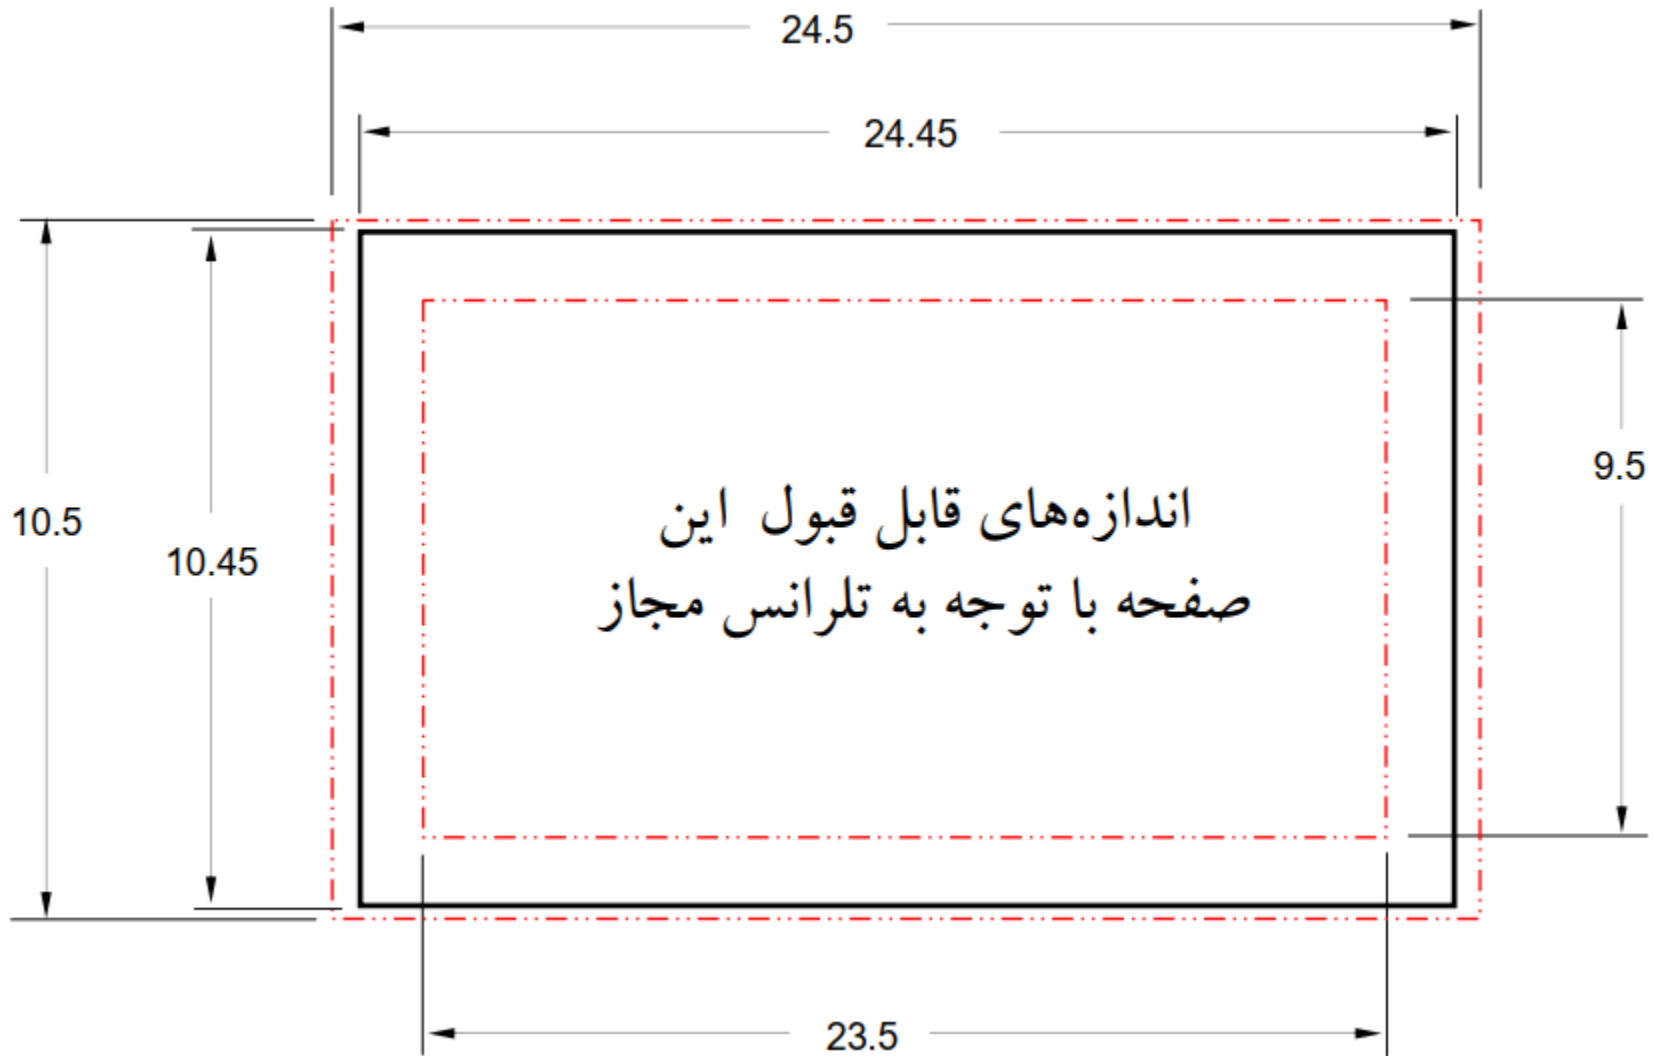


تلرانس‌های هندسی

مثال ۱

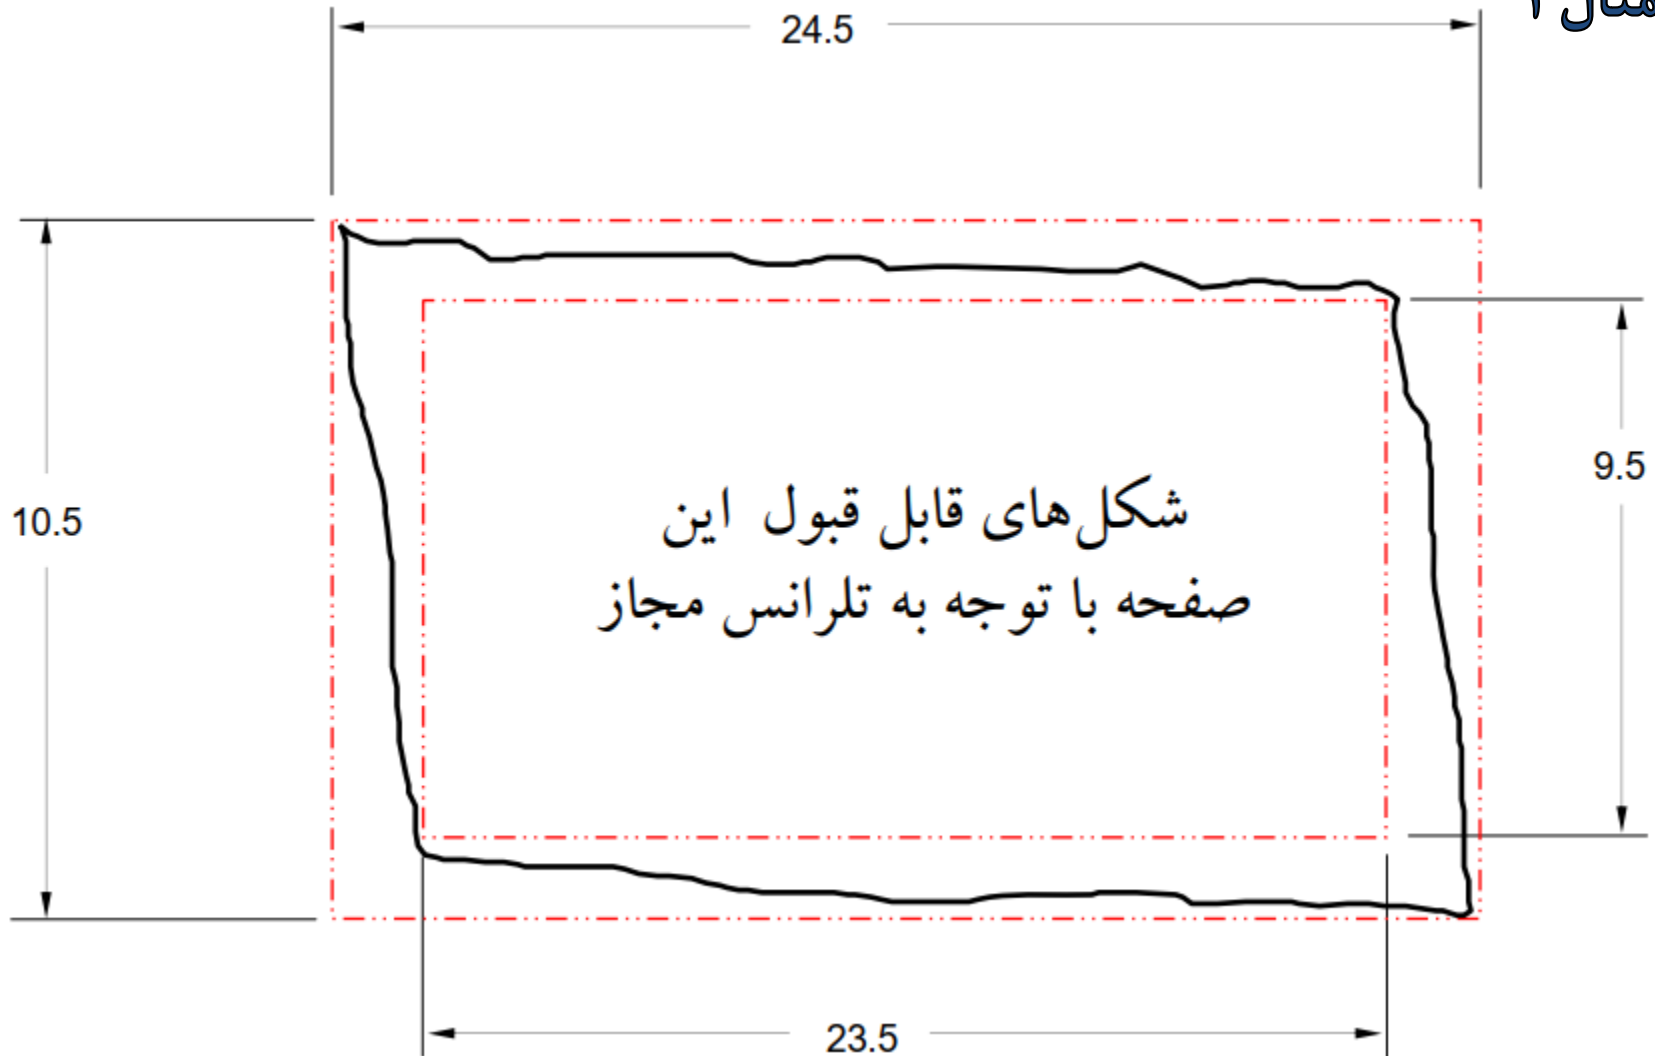


تلرانس‌های هندسی

مثال ۱

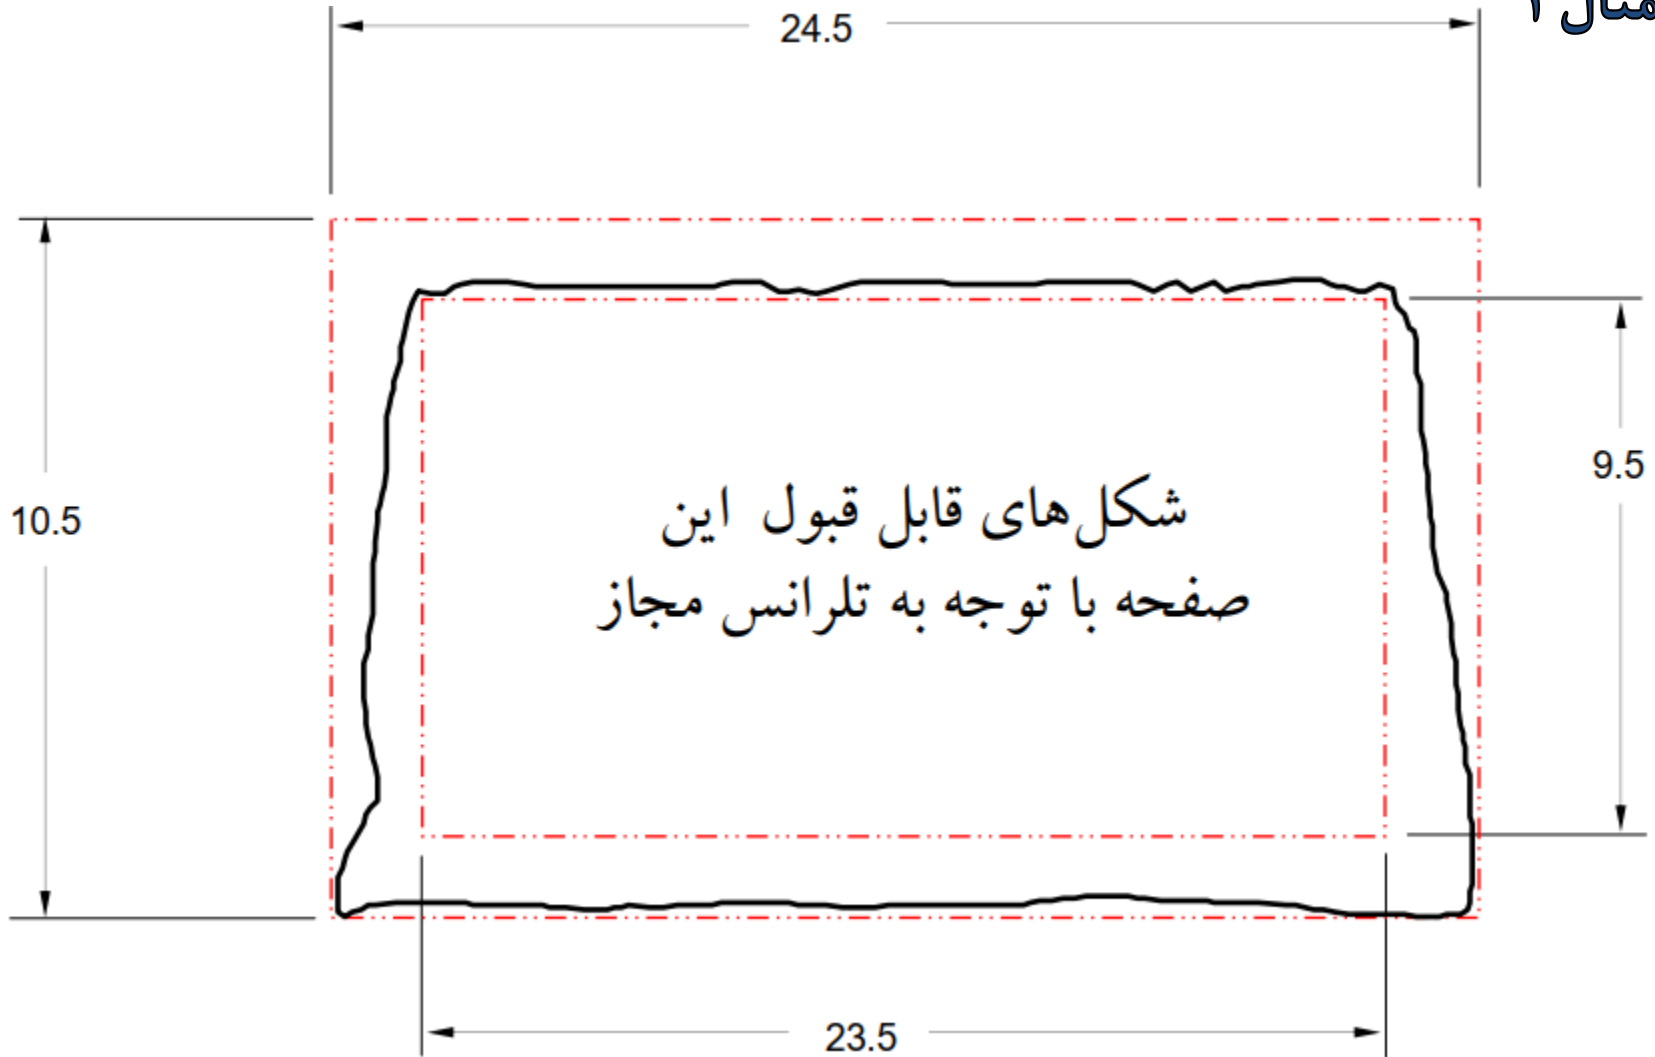


تلرانس‌های هندسی

مثال ۱

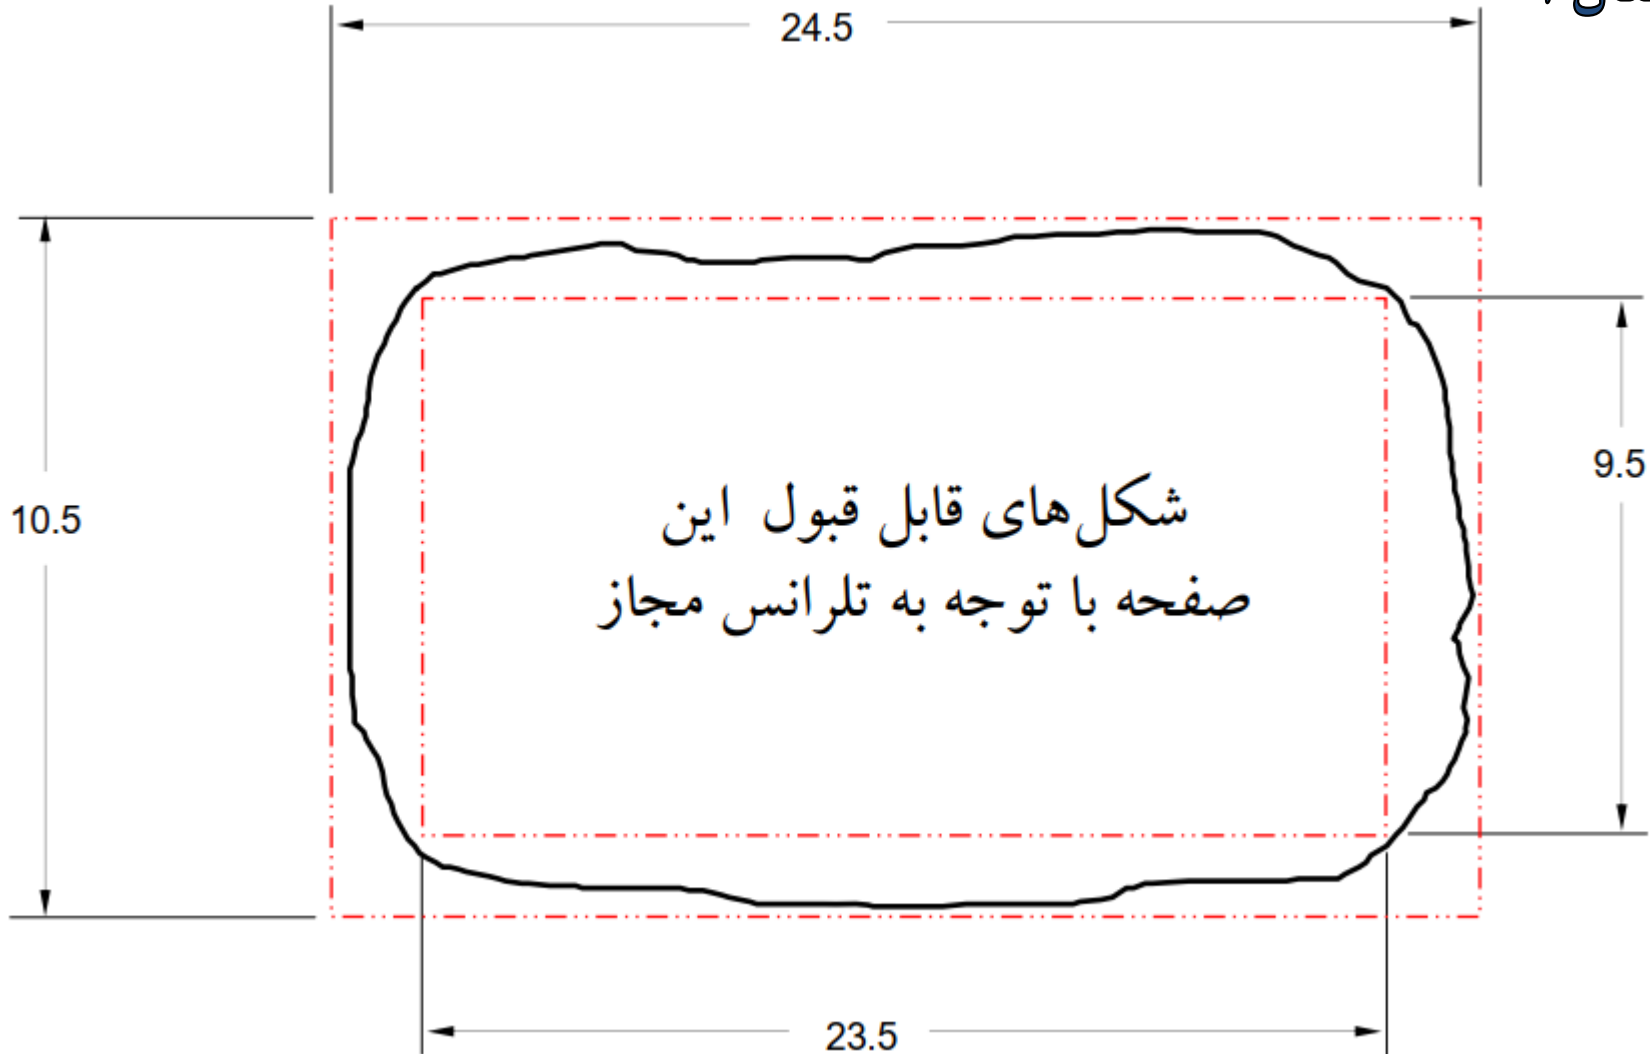


تکرانس‌های هندسی

مثال ۲

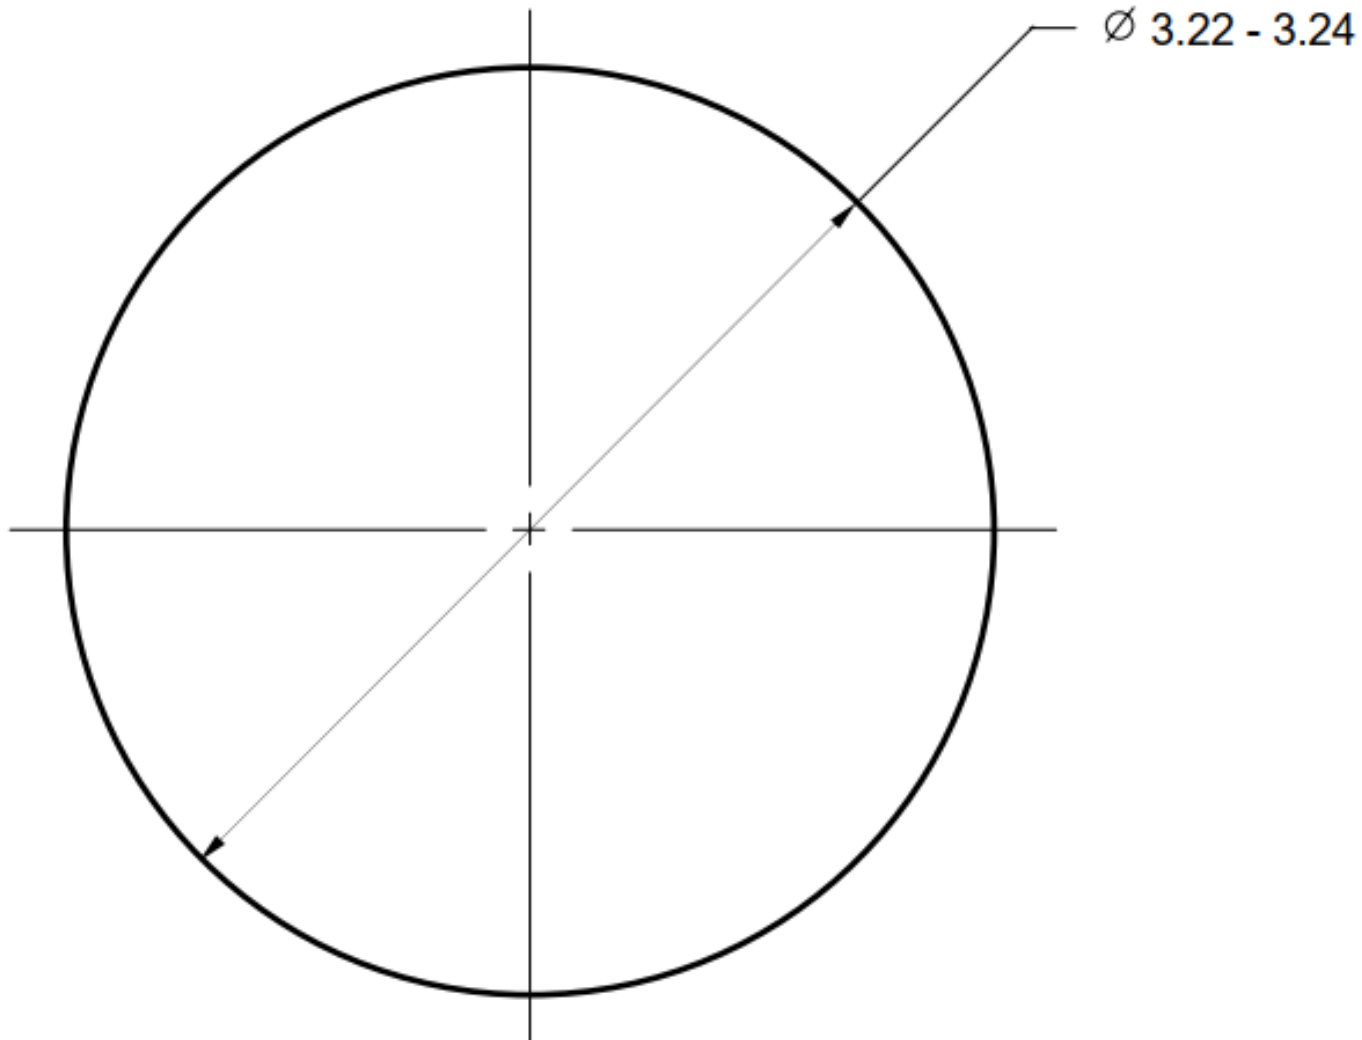

تلرانس‌های هندسی


مثال ۲

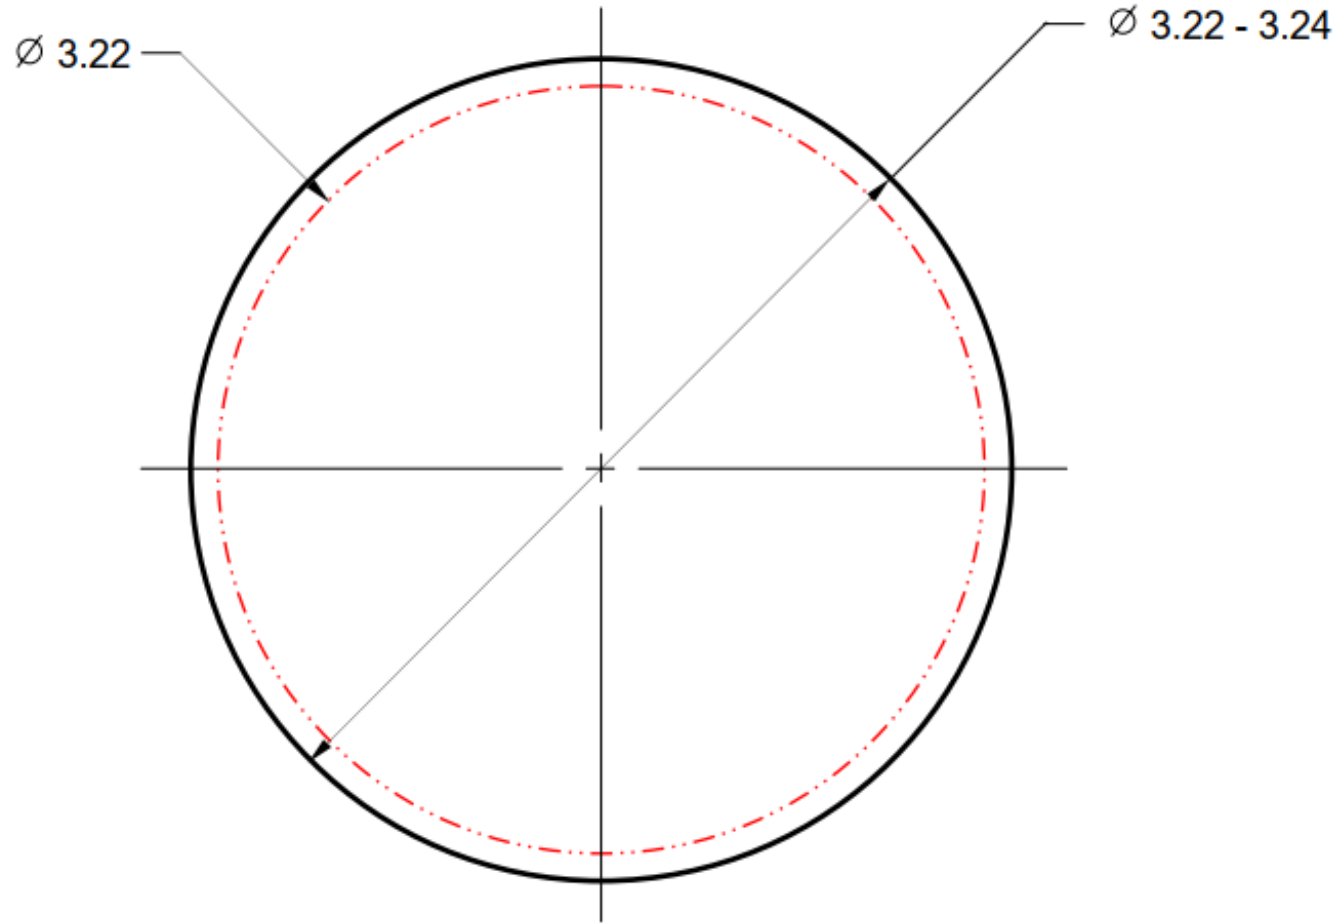

کوچکترین اندازه این صفحه با توجه به تلرانس مجاز

تلرانس‌های هندسی


مثال ۲

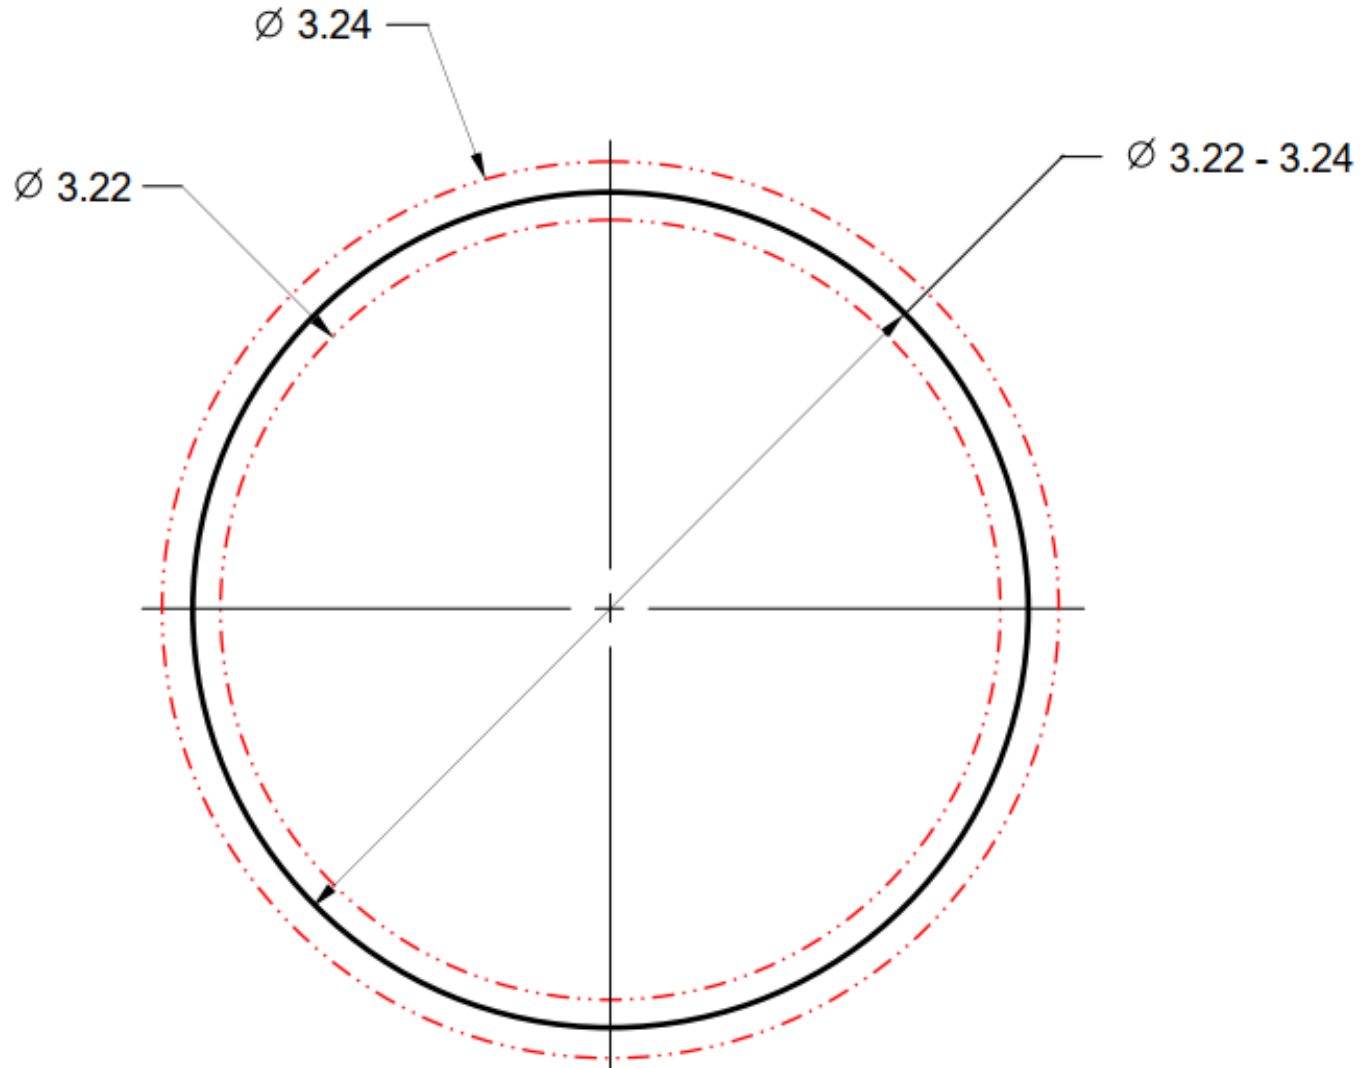

بزرگترین اندازه این صفحه با توجه به تلرانس مجاز

تلرانس‌های هندسی


مثال ۲

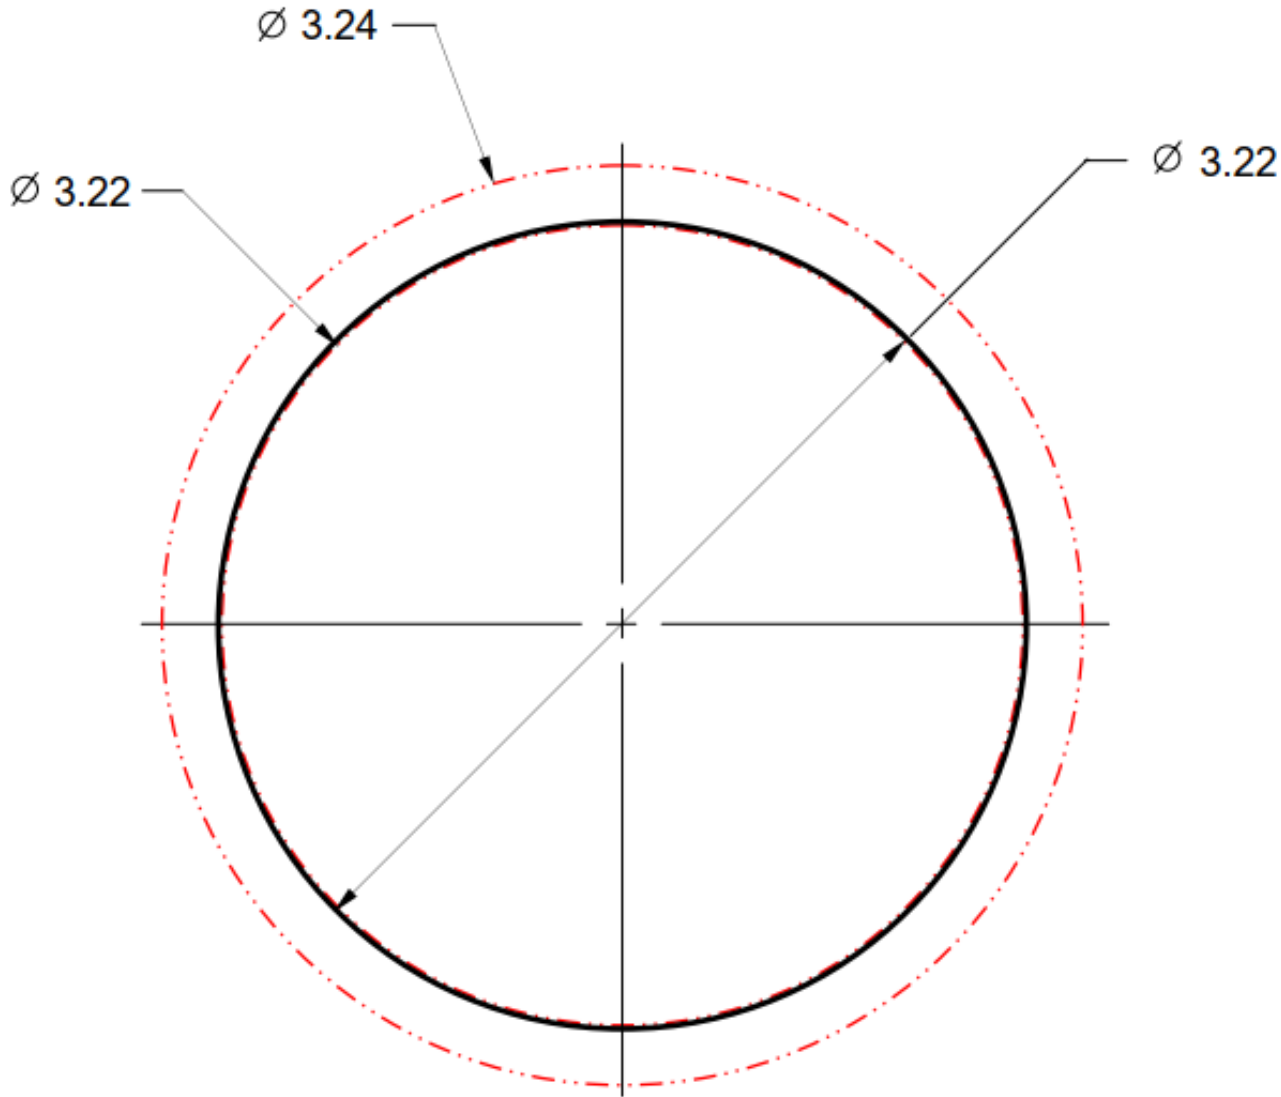

اندازه‌های قابل قبول این صفحه با توجه به تلرانس مجاز

تلرانس‌های هندسی


مثال ۲

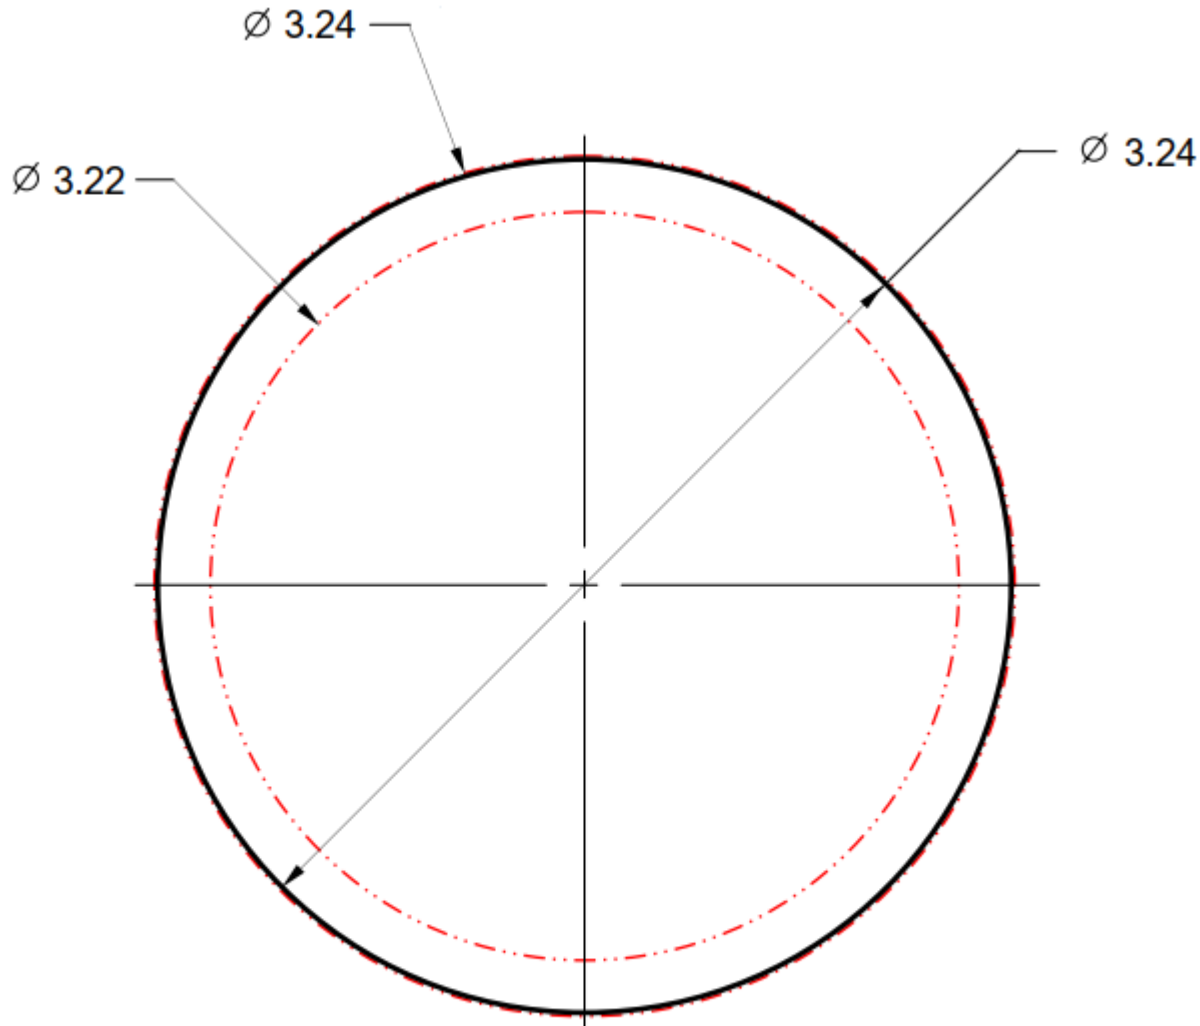

اندازه‌های قابل قبول این صفحه با توجه به تلرانس مجاز

تلرانس‌های هندسی


مثال ۲

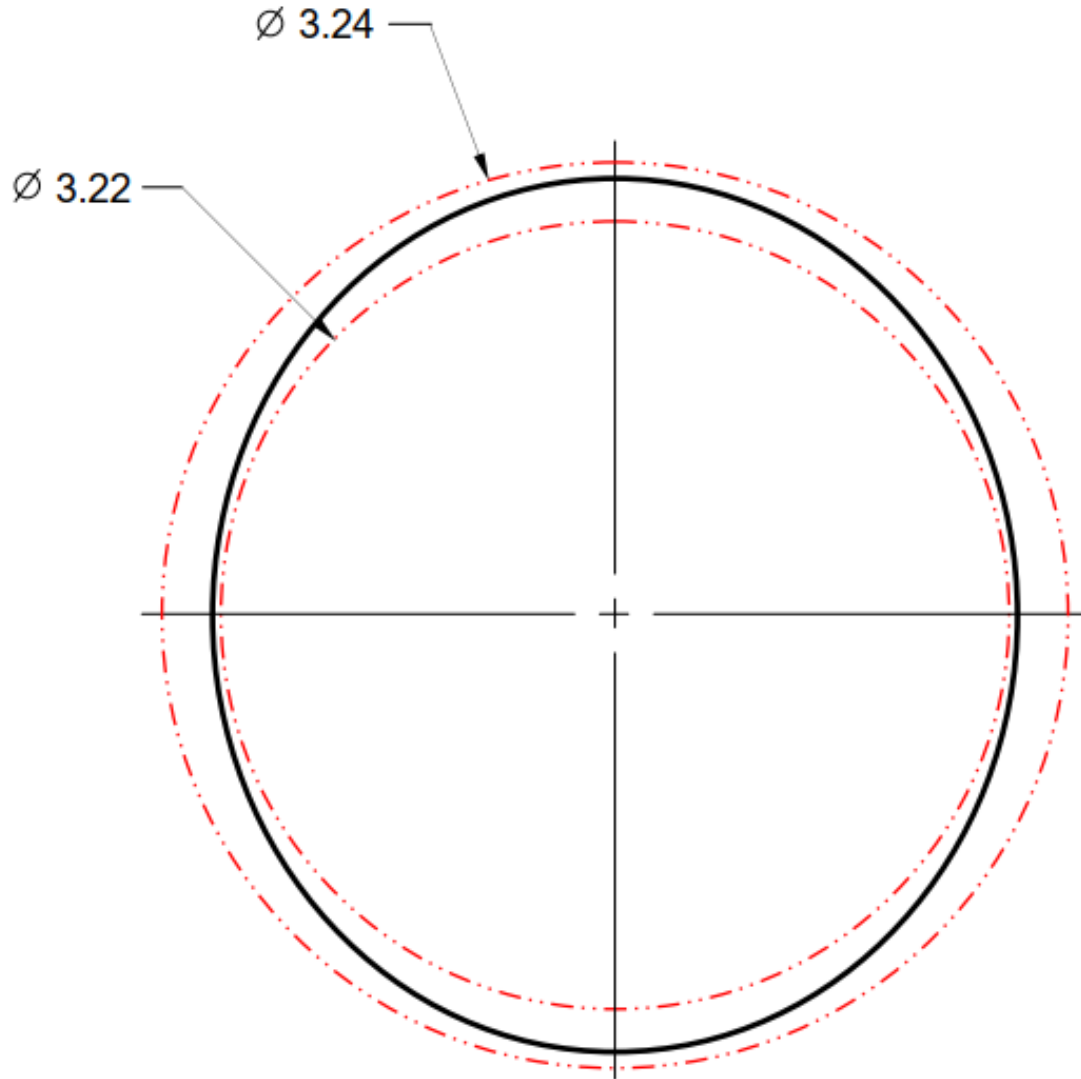

شکل‌های قابل قبول این صفحه با توجه به تلرانس مجاز

تفرانس‌های هندسی


مثال ۲

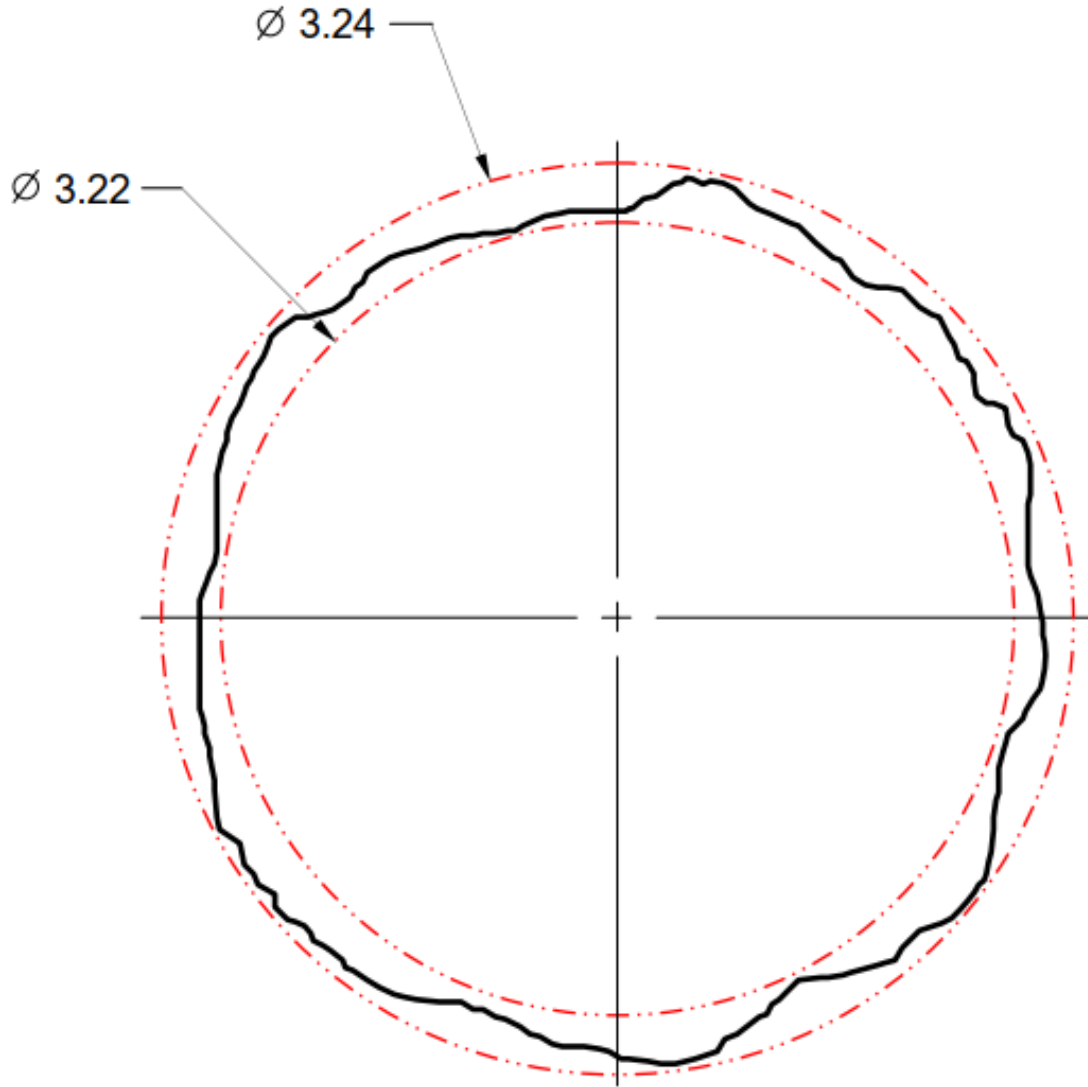

شکل‌های قابل قبول این صفحه با توجه به تفرانس مجاز

تلرانس‌های هندسی

مثال ۲

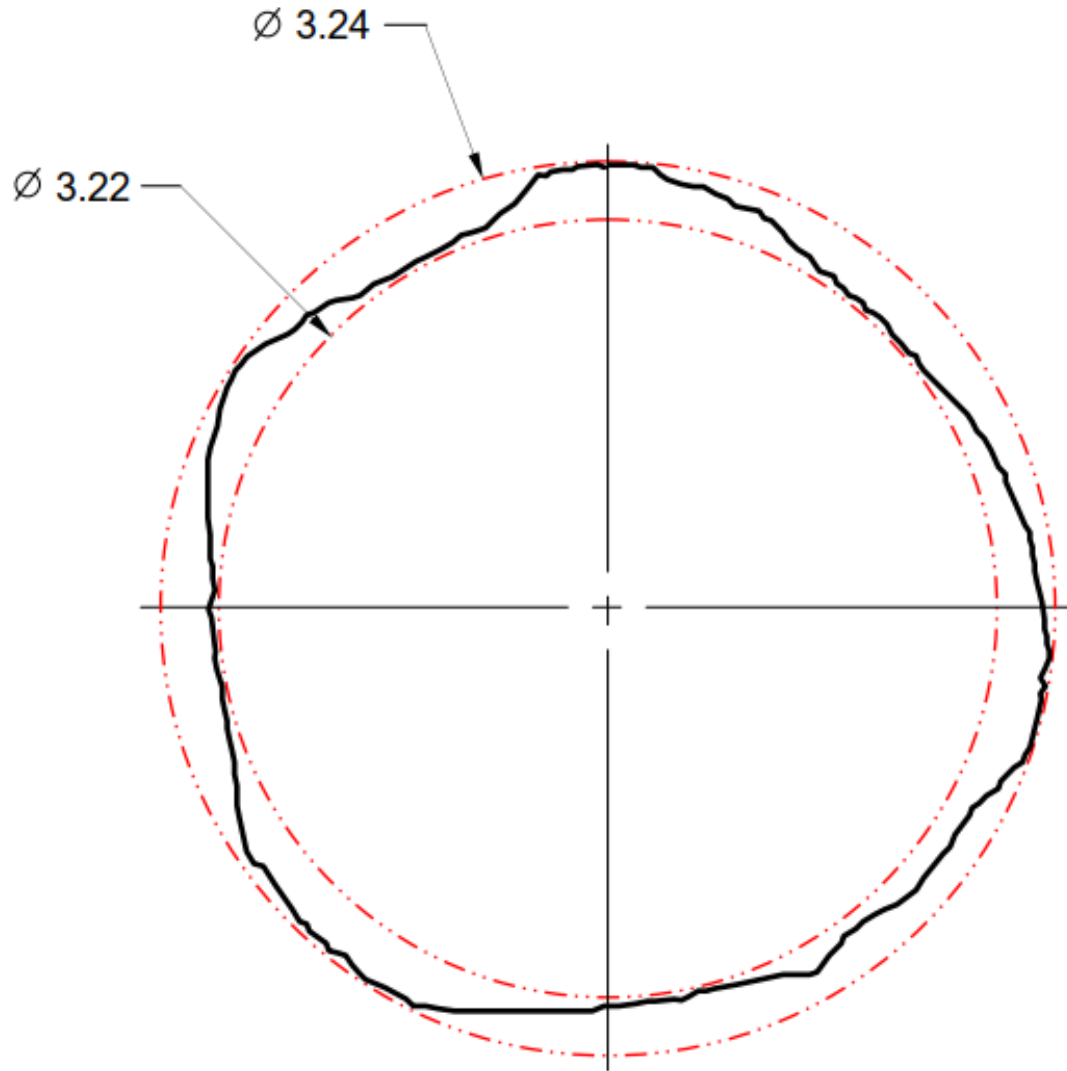


شکل‌های قابل قبول این صفحه با توجه به تلرانس مجاز

تلرانس‌های هندسی

تلرانس‌گذاری هندسی زبان دقیقی است که فرم، جهت و موقعیت اجزای قطعه را در محدوده تلرانس‌گذاری تعریف می‌کند.


نماد تلرانس هندسی

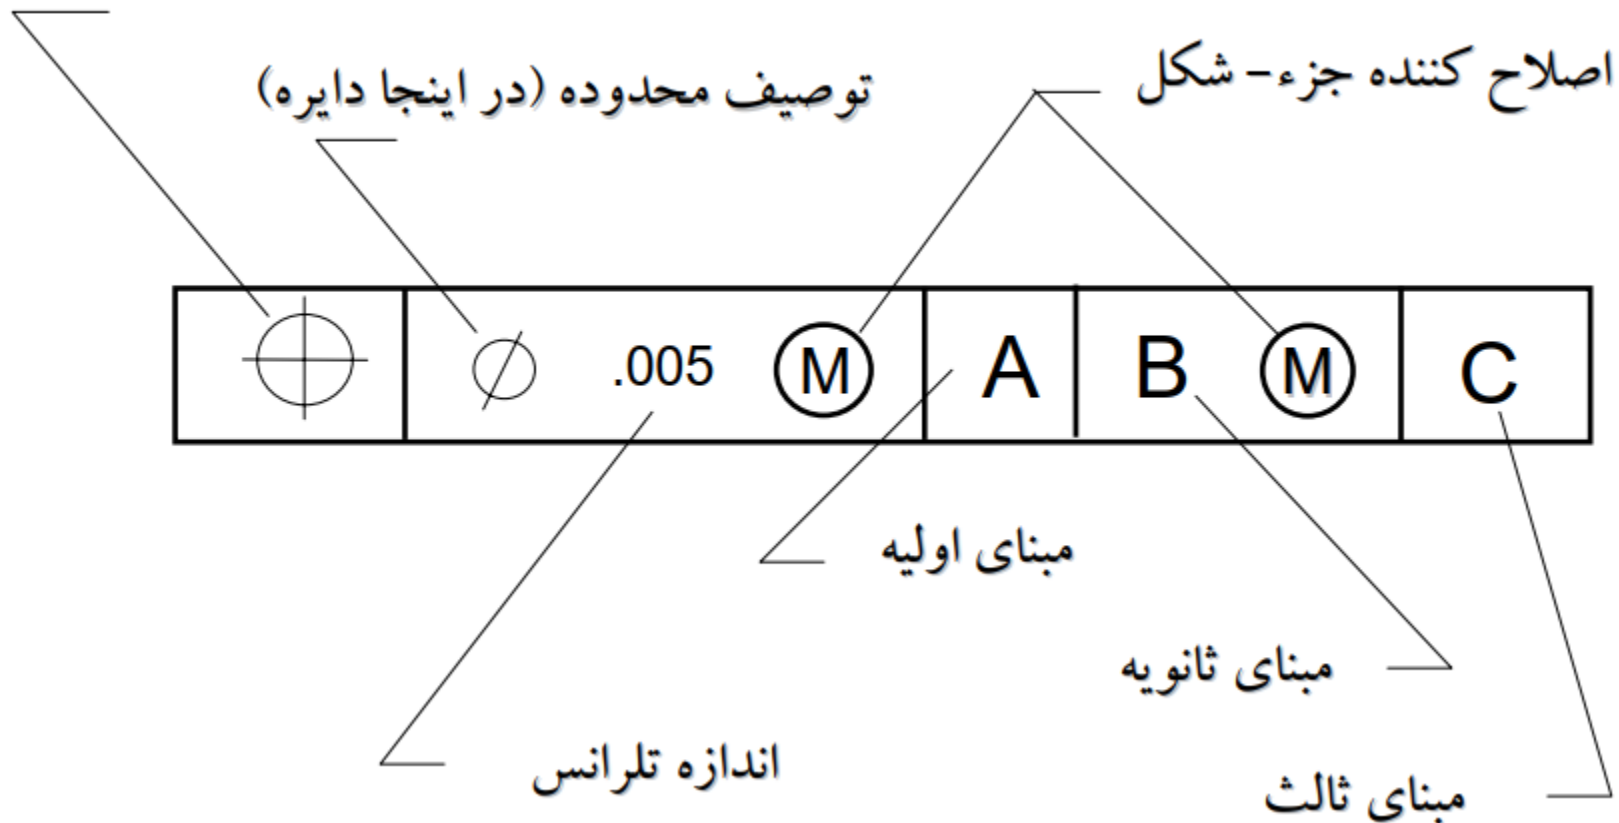

تکرانس‌های هندسی

خصوصیات سطوح مبنا:

- ✓ همیشه نامگذاری سطوح مبنا با حرف A شروع می‌شود.
- ✓ از حروف I، O و Q استفاده نمی‌شود.
- ✓ ممکن است از حروف دوگانه نظیر AA، BB و ... استفاده شود.
- ✓ سطوح مبنا روی نقشه قطعات به صورت زیر بیان می‌شوند:

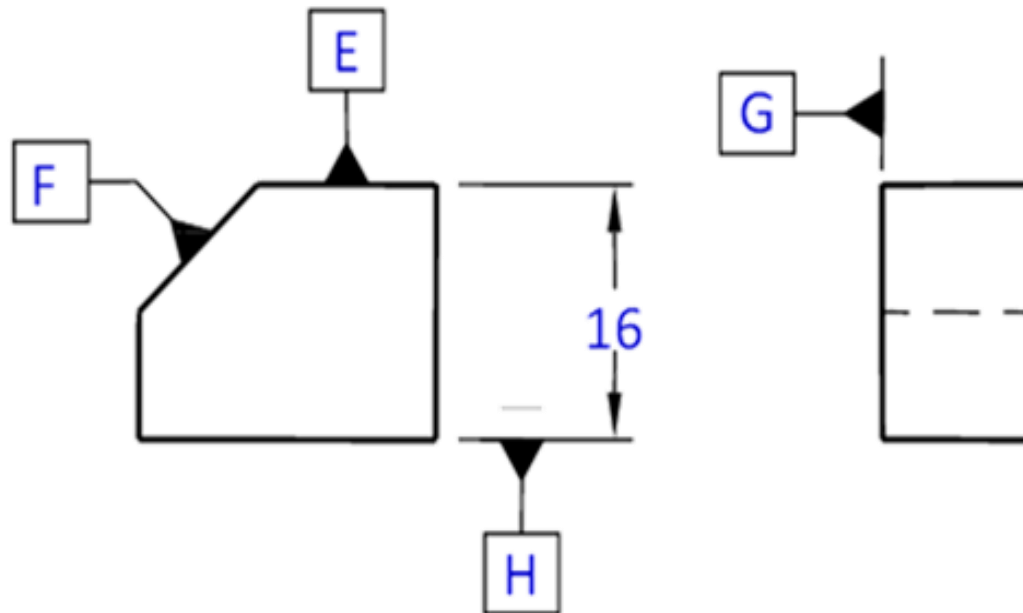


تفرانس‌های هندسی


ترتیب سطوح مبنا: ۱- سطح مبناى اولیه داراى سه نقطه تماس، ۲- سطح مبناى ثانویه داراى دو

نقطه تماس، ۳- سطح مبناى ثالث داراى یک نقطه تماس

(A) This drawing symbology

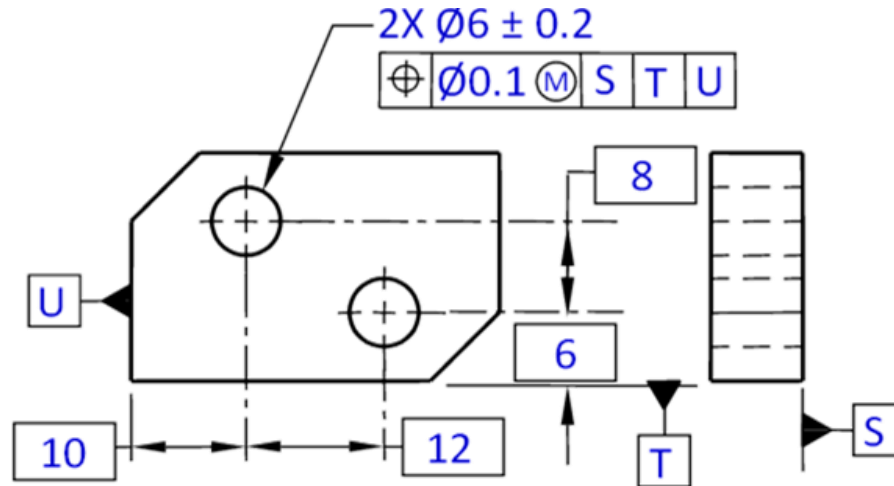



(B) Means this

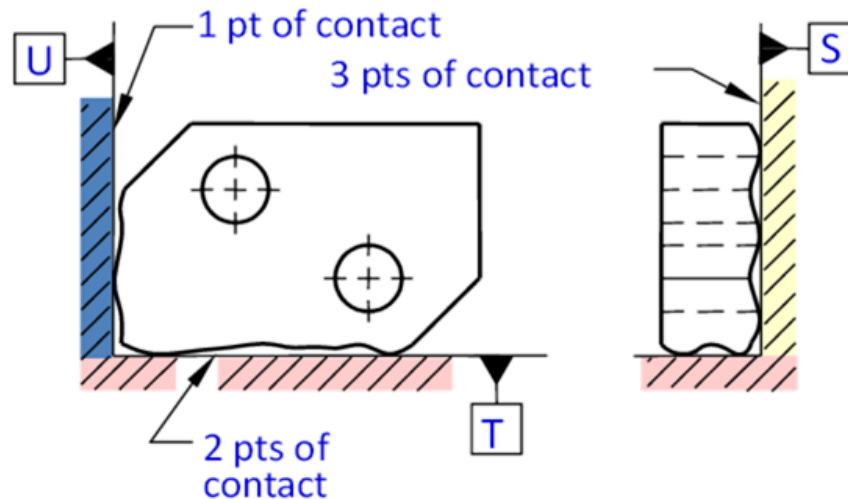


تفرانس‌های هندسی

ترتیب سطوح مینا:

✓ ترتیب سطوح مینا، بسیار مهم و بحرانی است؛

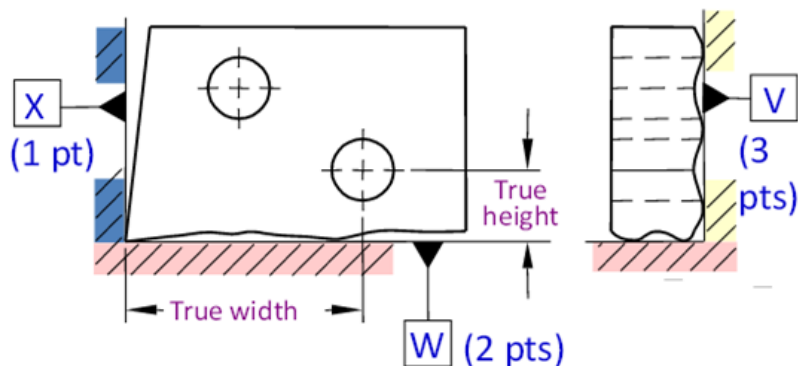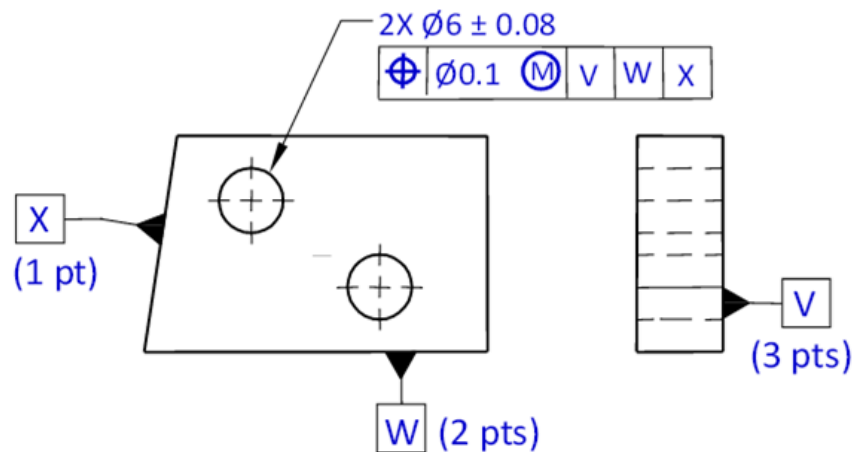

Correct inspection procedure


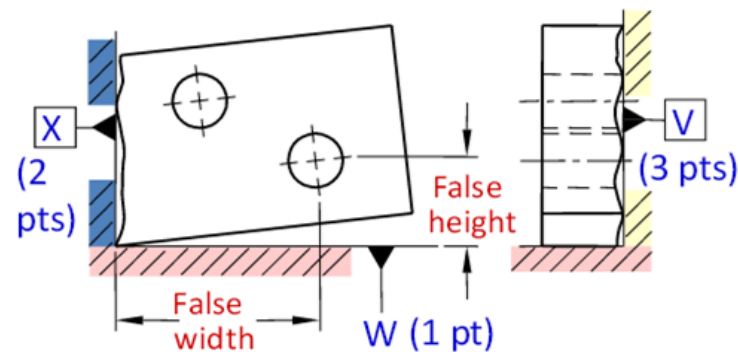


Incorrect inspection procedure


تکنیک‌های مهندسی

محور مینا:

✓ محور مینا توسط تقاطع دو صفحه حاصل می‌شود.

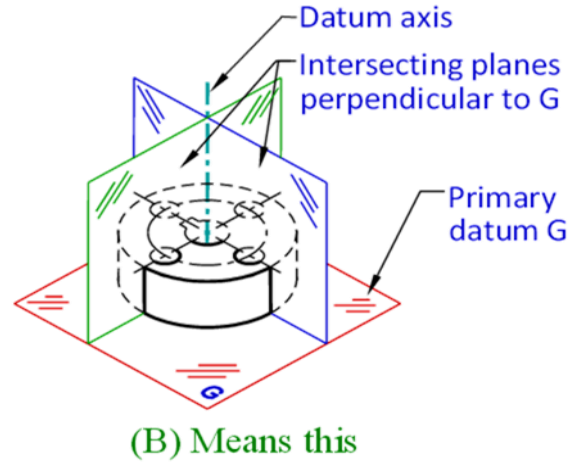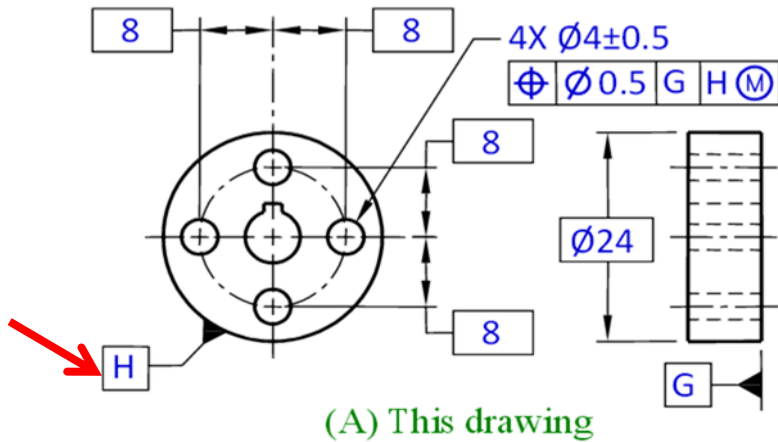

✓ روش‌های مختلف اعمال نماد محور مینا بر سوراخ‌ها

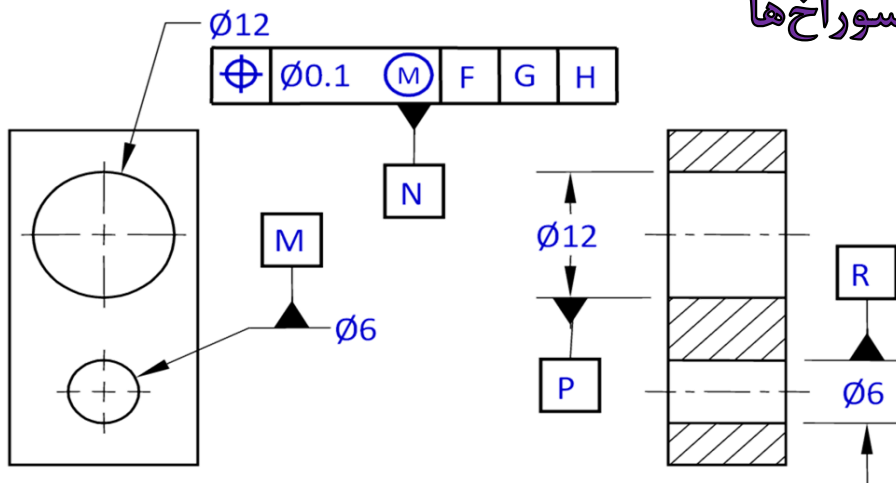


محور مینا هرگز روی خط محور مرکزی
سوراخ قرار نمی‌گیرد.

تکرانس‌های هندسی

✓ روش‌های مختلف اعمال نماد محور مینا بر شفت‌ها



محور مینا هرگز روی محور مرکزی شفت قرار نمی‌گیرد.

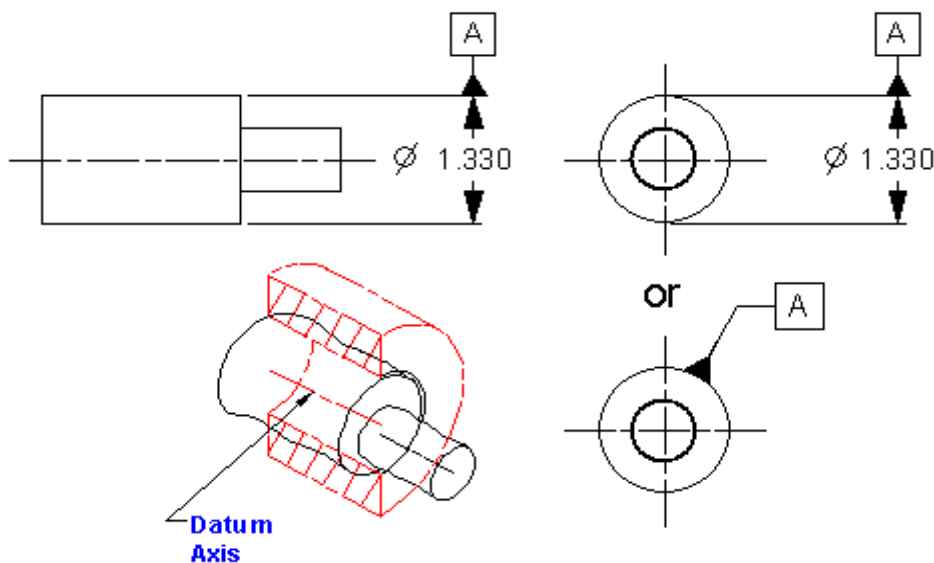

محور مینا در راستای خطوط اندازه است.


محور مینا در راستای خطوط اندازه نیست؛ منظور از محور مینا، خطی است که در صفحه مماس به

شکل قرار دارد.

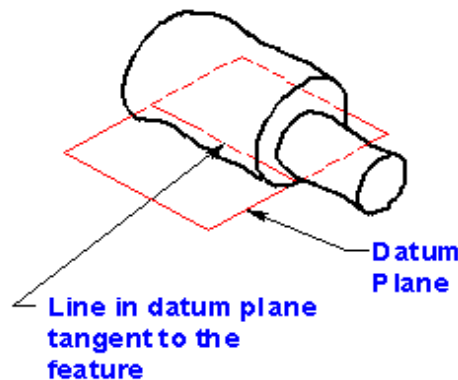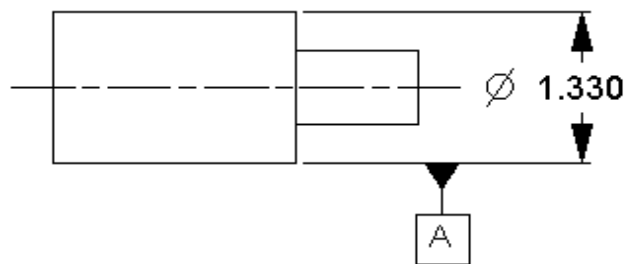

تفرانس‌های هندسی

✓ تفاوت تفسیر نقشه بر اساس محل قرارگیری مثلث مبنا

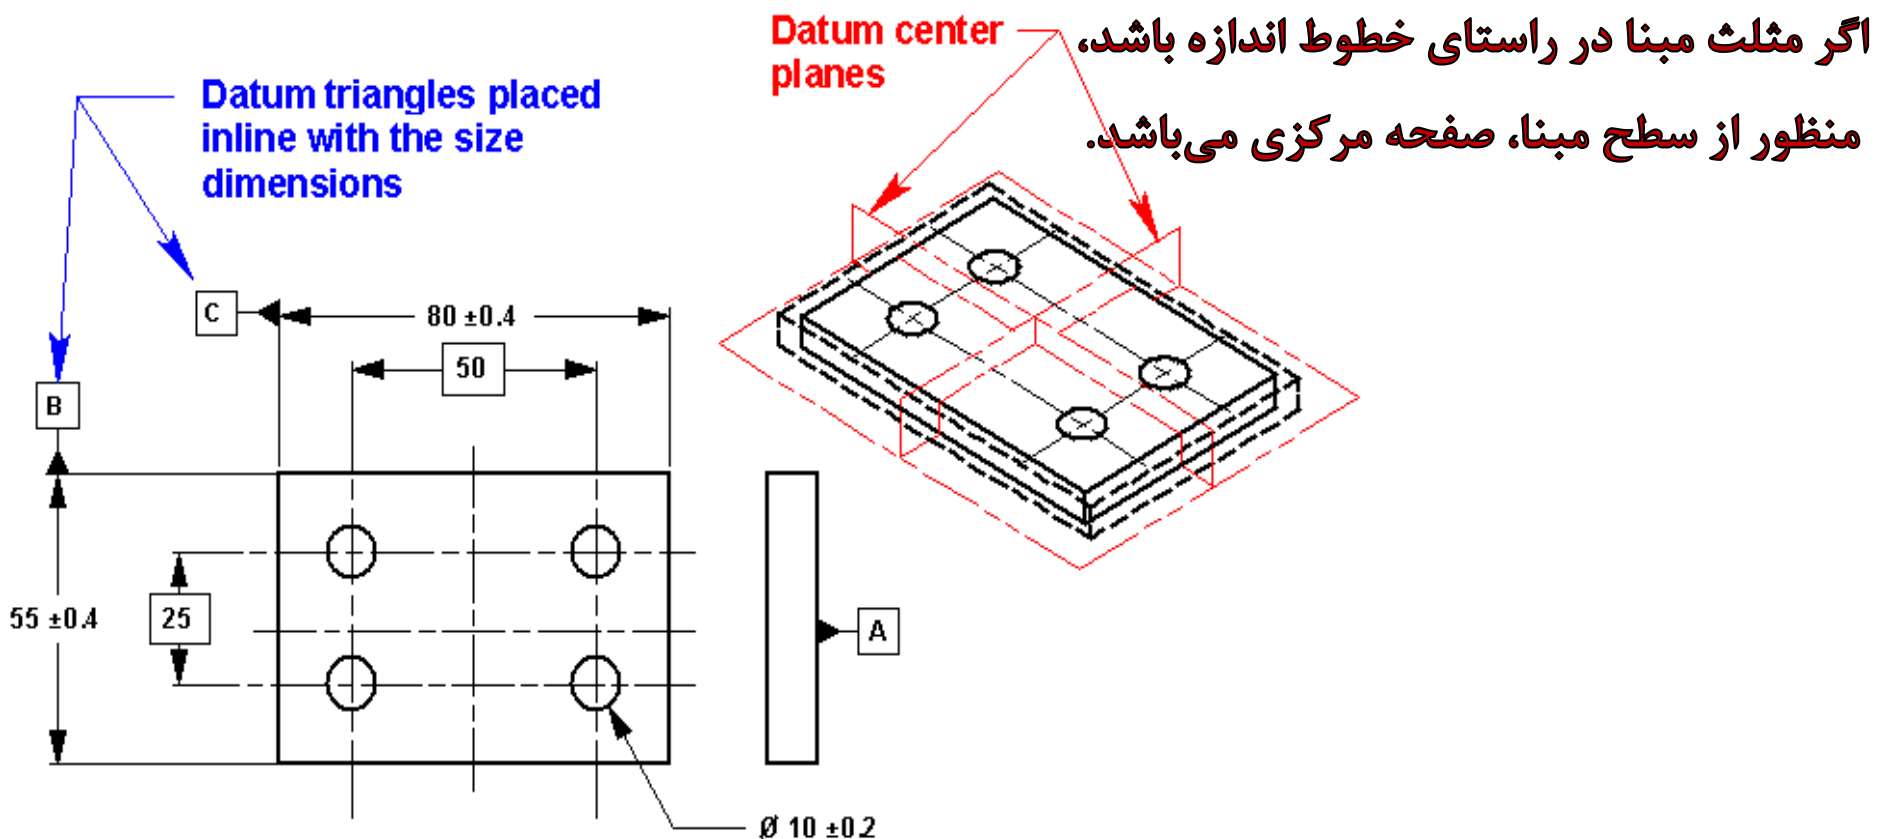


کاربرد: از این روش زمانی استفاده می‌شود که الگوی سوراخ‌ها بدون توجه به طول و عرض واقعی در

مرکز صفحه باقی می‌مانند.

تکرانس‌های هندسی

✓ تفاوت تفسیر نقشه بر اساس محل قرارگیری مثلث مبنا

اگر مثلث مبنا در راستای خطوط اندازه نباشد، منظور از سطح مبنا، صفحه کناری قطعه می‌باشد.

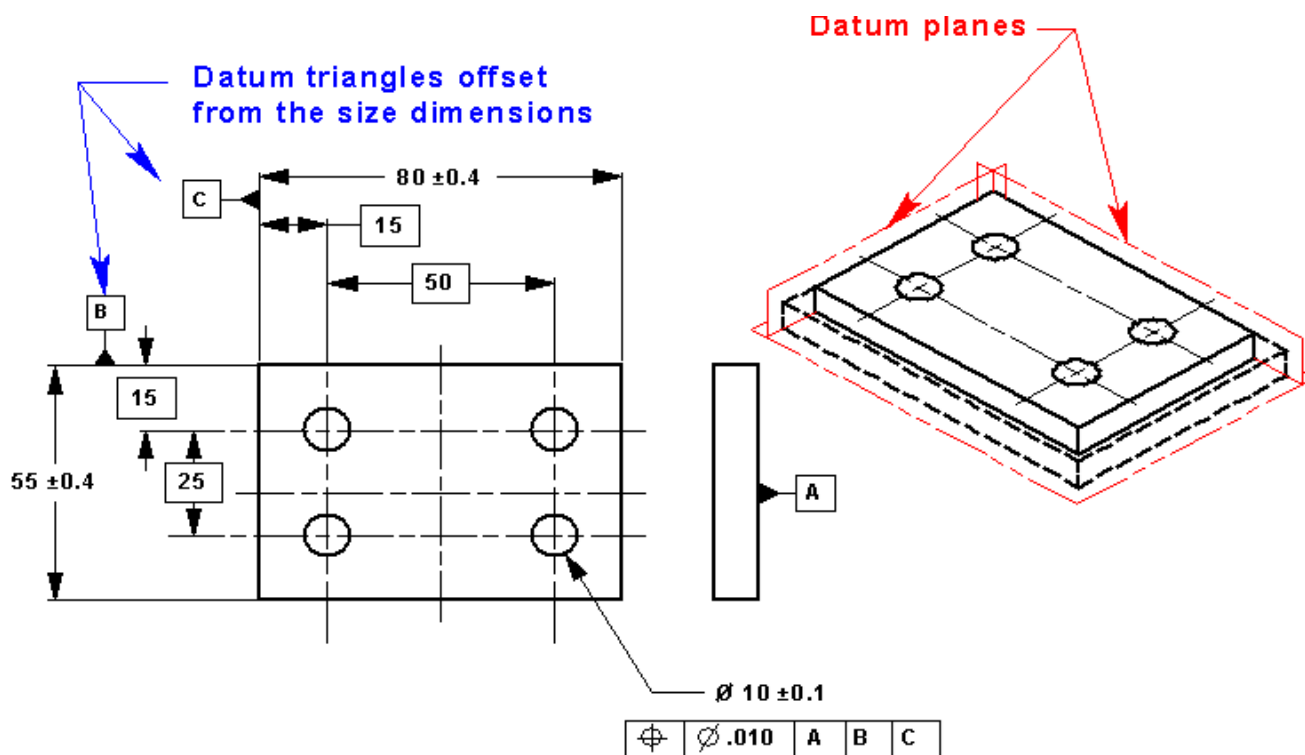

کاربرد: از این روش زمانی استفاده می‌شود که الگوی سوراخ‌ها مهم نباشند.


اگرچه معمولاً سازنده‌ها این روش را ترجیح می‌دهند، تقارن قطعه از دست می‌رود و ممکن است در بازرسی ایجاد ابهام نماید

انواع تolerانس‌های هندسی

TYPE OF FEATURE	TYPE OF TOLERANCE	CHARACTERISTIC	SYMBOL	Use of Datum Reference
INDIVIDUAL (No Datum Reference)	FORM	FLATNESS		Never
		STRAIGHTNESS		
		CIRCULARITY		
		CYLINDRICITY		
INDIVIDUAL or RELATED FEATURES	PROFILE	LINE PROFILE		Sometimes
		SURFACE PROFILE		
RELATED FEATURES (Datum Reference Required)	ORIENTATION	PERPENDICULARITY		Always
		ANGULARITY		
		PARALLELISM		
	RUNOUT	CIRCULAR RUNOUT		
		TOTAL RUNOUT		
	LOCATION	CONCENTRICITY		
		POSITION		
SYMMETRY				

تخت بودن
 مستقیم بودن
 گرد بودن
 استوانه‌ای بودن
 پروفیل منحنی
 پروفیل سطح
 عمود بودن
 زاویه‌دار بودن
 موازی بودن
 لنگی
 لنگی کل
 هم محوری
 موقعیت
 تقارن


 
انواع تفرانس‌های هندسی





تفرانس تخت بودن

THIS ON A DRAWING

MEANS THIS


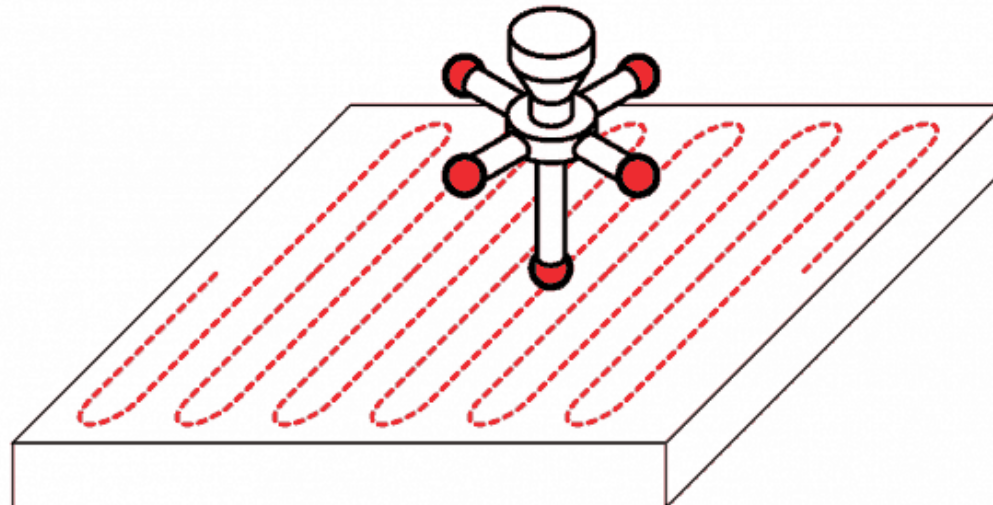
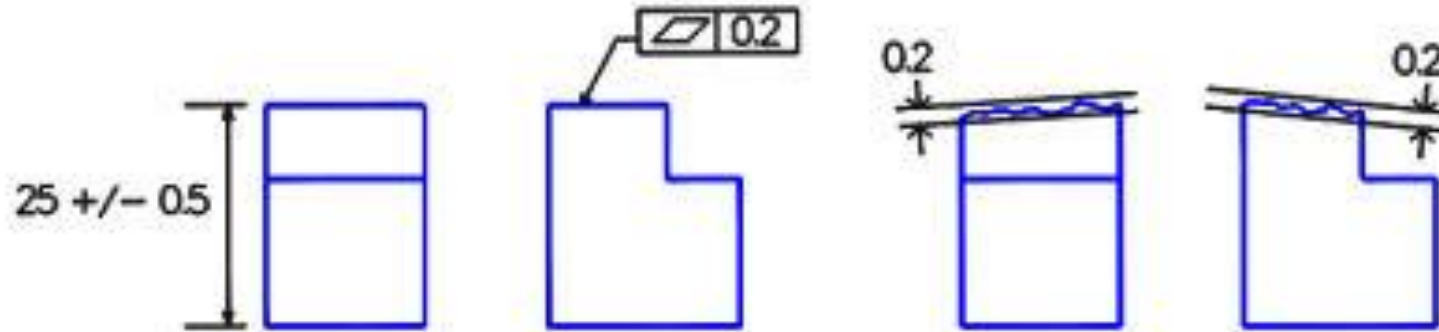


انواع تفرانس‌های هندسی

 
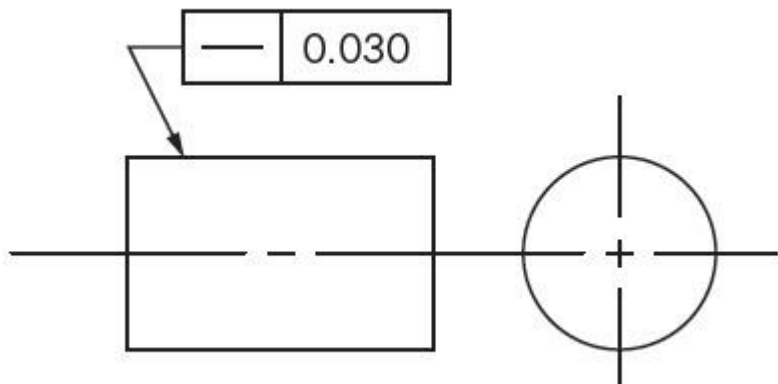


تفرانس مستقیم بودن

Two parallel lines
0.030 apart

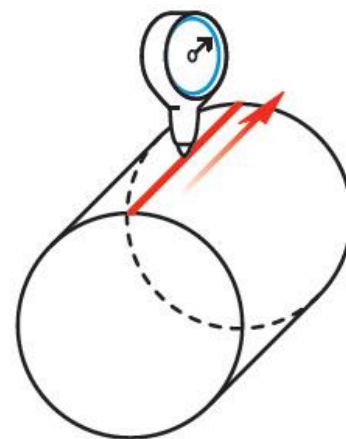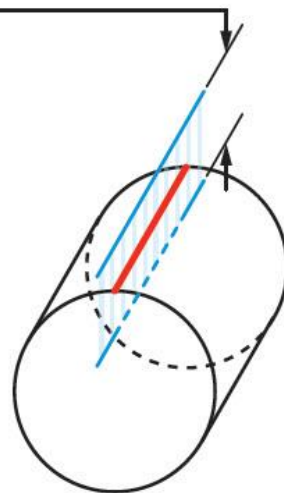
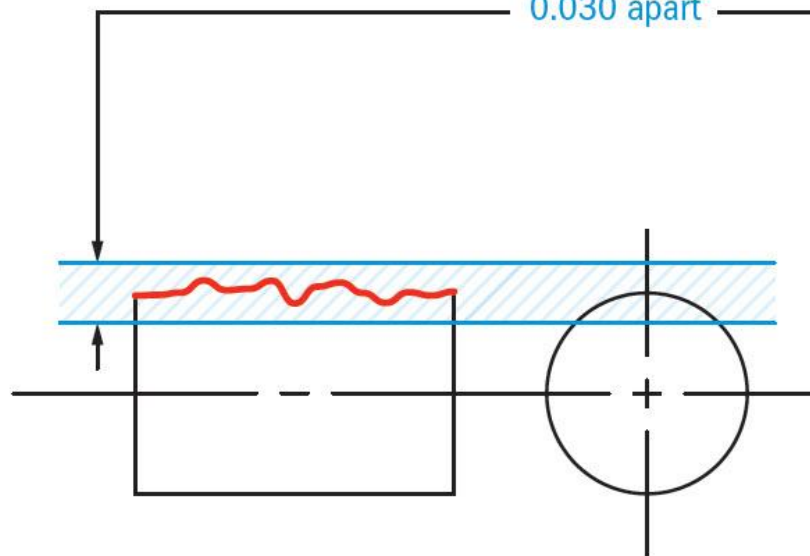


انواع تolerانس های هندسی

 
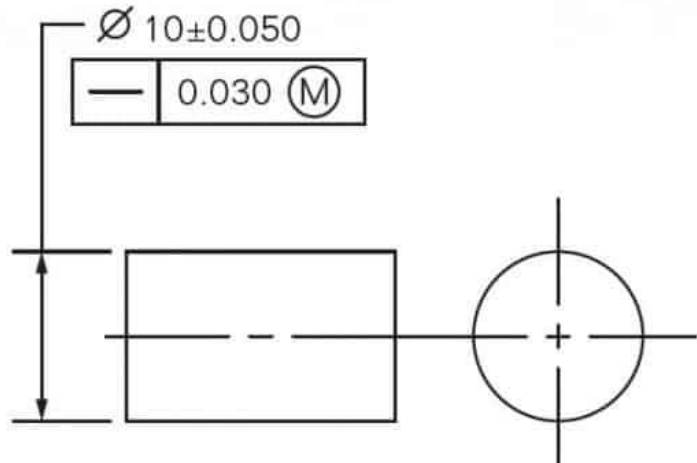


تولانس مستقیم بودن



Cylindrical Tolerance Zone
0.030 when Part $\varnothing = 10.050$
0.130 when Part $\varnothing = 9.950$

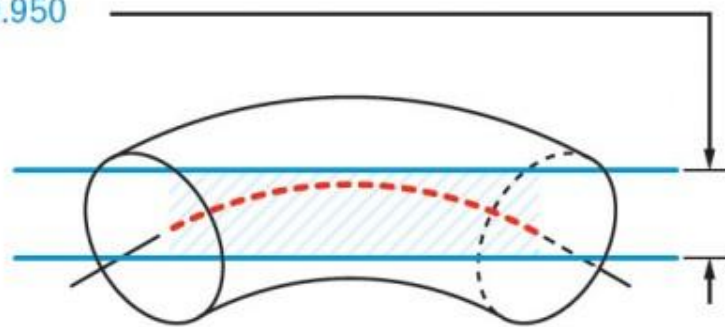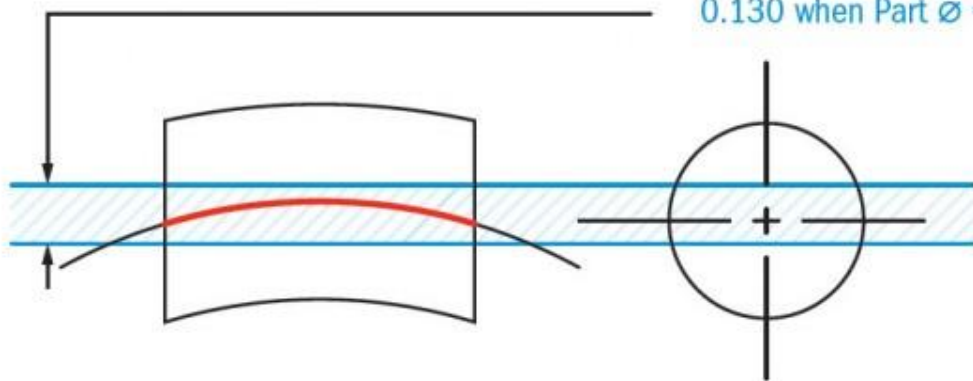


انواع تolerانس‌های هندسی

  



تولرانس عمود بودن

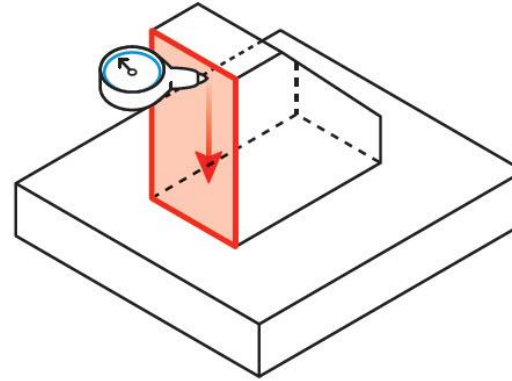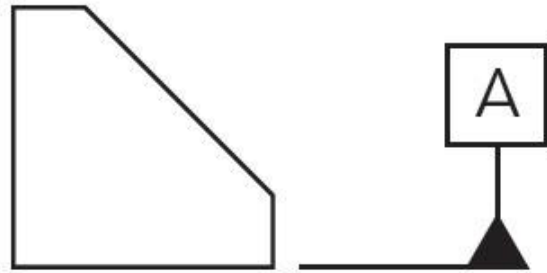



Flat datum block
(Datum A)

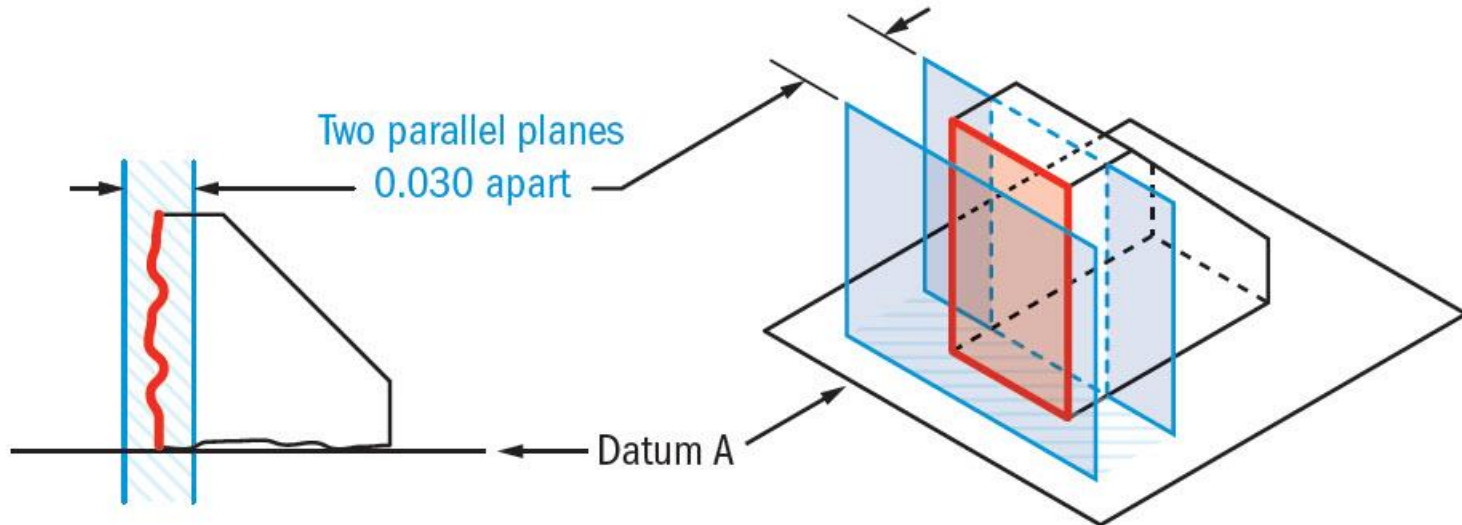

انواع تolerانس‌های هندسی

 
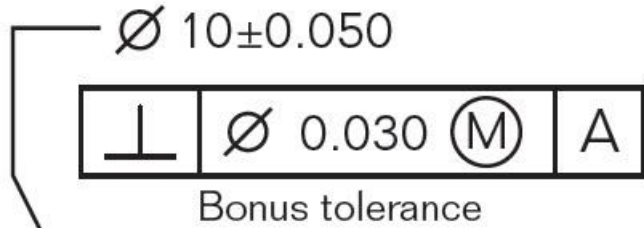


تولرانس عمود بودن

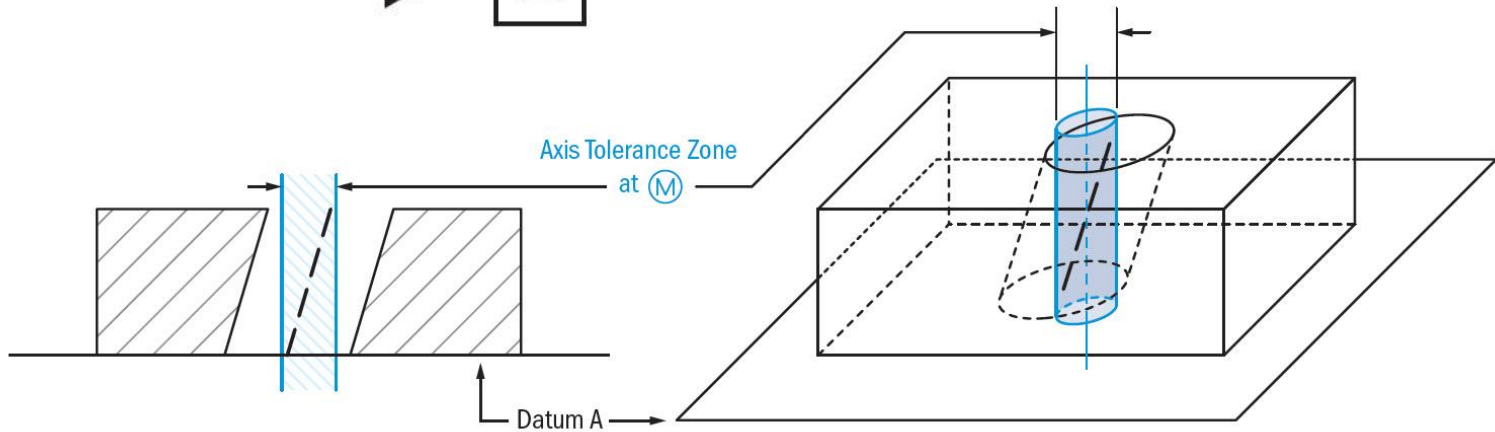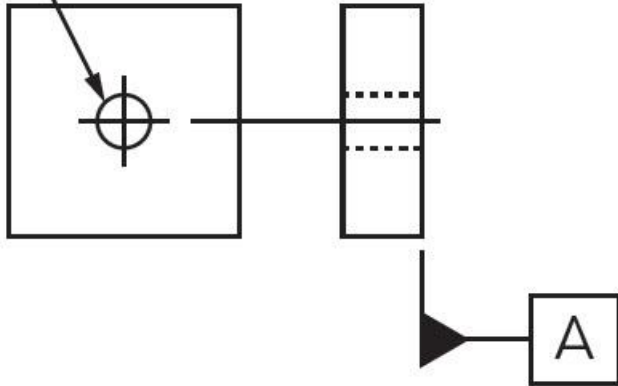


انواع تolerانس های هندسی

$\text{-}\varnothing 10 \pm 0.050$

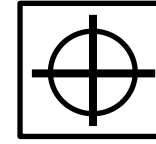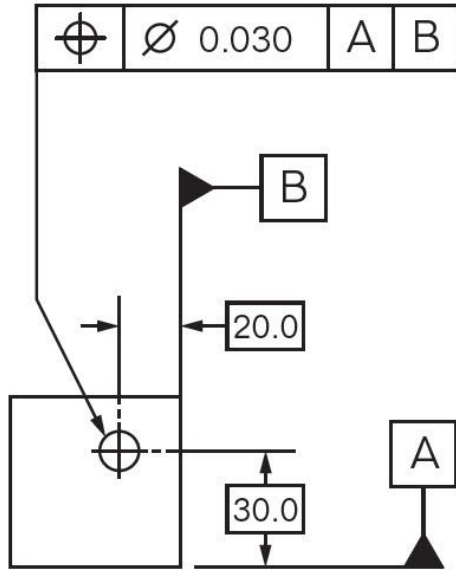

تولرانس موقعیت

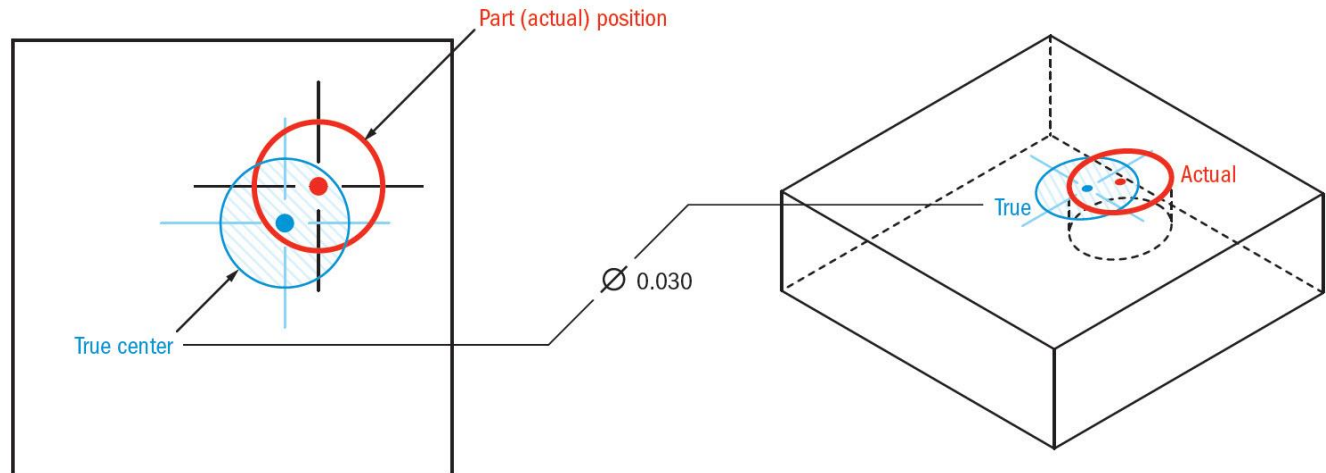

انواع اصلاح کننده ها



- Maximum Material Condition MMC
- Regardless of Feature Size RFS



- Least Material Condition LMC



- Projected Tolerance Zone



 
- Diametrical (Cylindrical) Tolerance Zone or Feature

.500

- Basic, or Exact, Dimension



- Datum Feature Symbol



- Feature Control Frame

انواع اصلاح کننده‌ها

شرایط کمینه ماده (LMC)
(Least Material Condition)

شرایطی از ابعاد یک قطعه که در آن:

شفت در کمترین اندازه خود



سوراخ در بیشترین اندازه خود

شرایط بیشینه ماده (MMC)
(Maximum Material Condition)

شرایطی از ابعاد یک قطعه که در آن:


شفت در بیشترین اندازه خود

سوراخ در کمترین اندازه خود

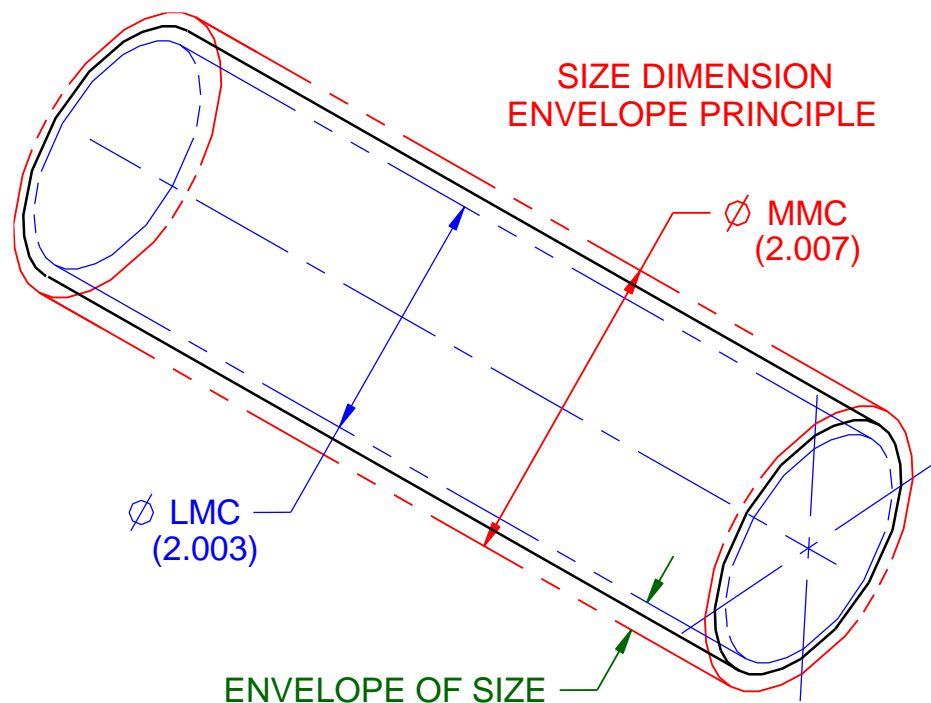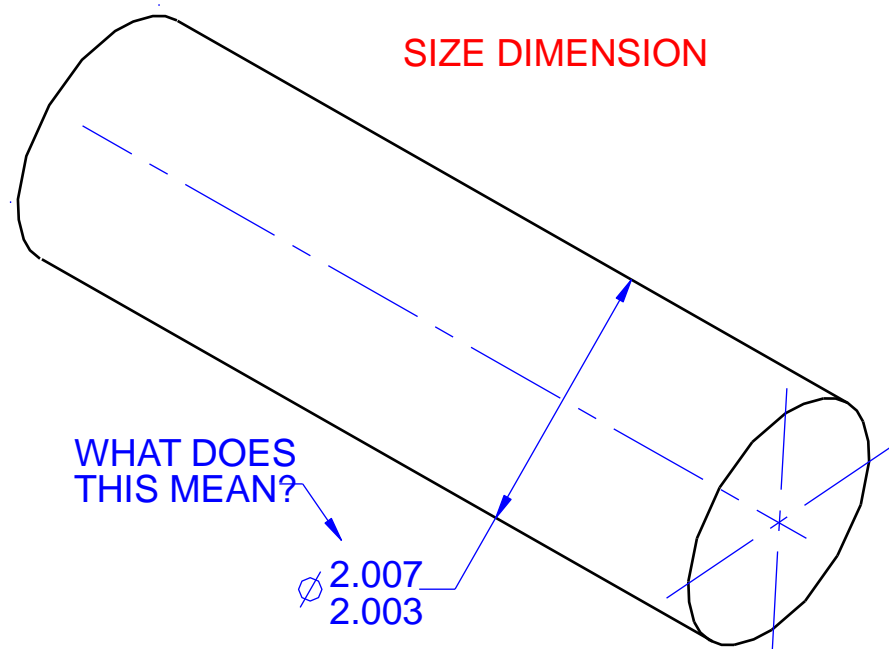


انواع اصلاح کننده‌ها

❖ تolerانس تشویقی (Bonus Tolerance):

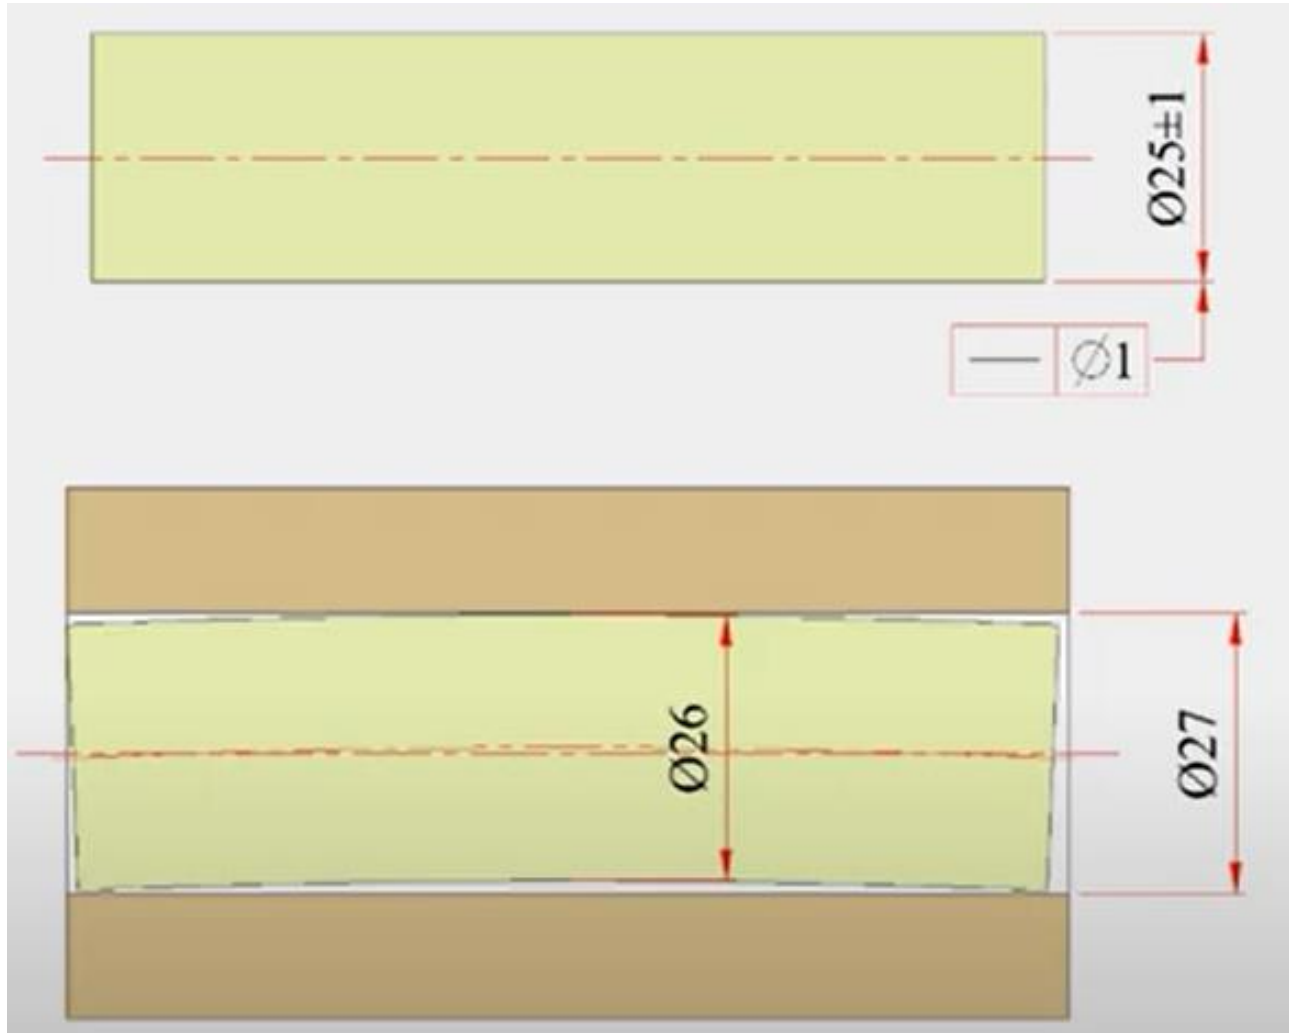


انواع اصلاح کننده‌ها

❖ تolerانس تشویقی (Bonus Tolerance):

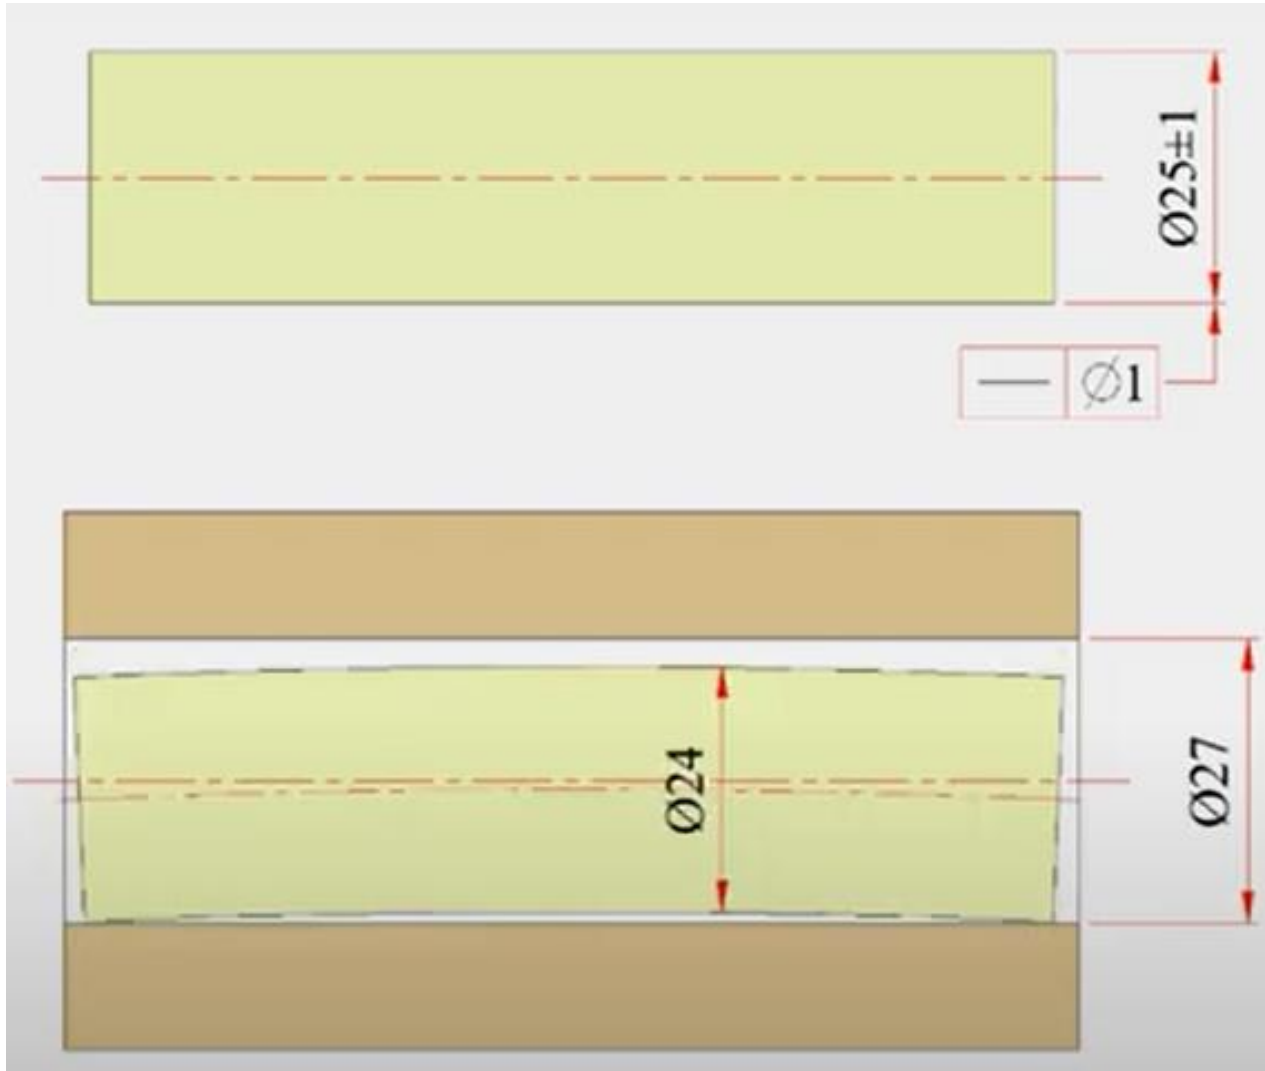


انواع اصلاح کننده‌ها

❖ تolerانس تشویقی (Bonus Tolerance):

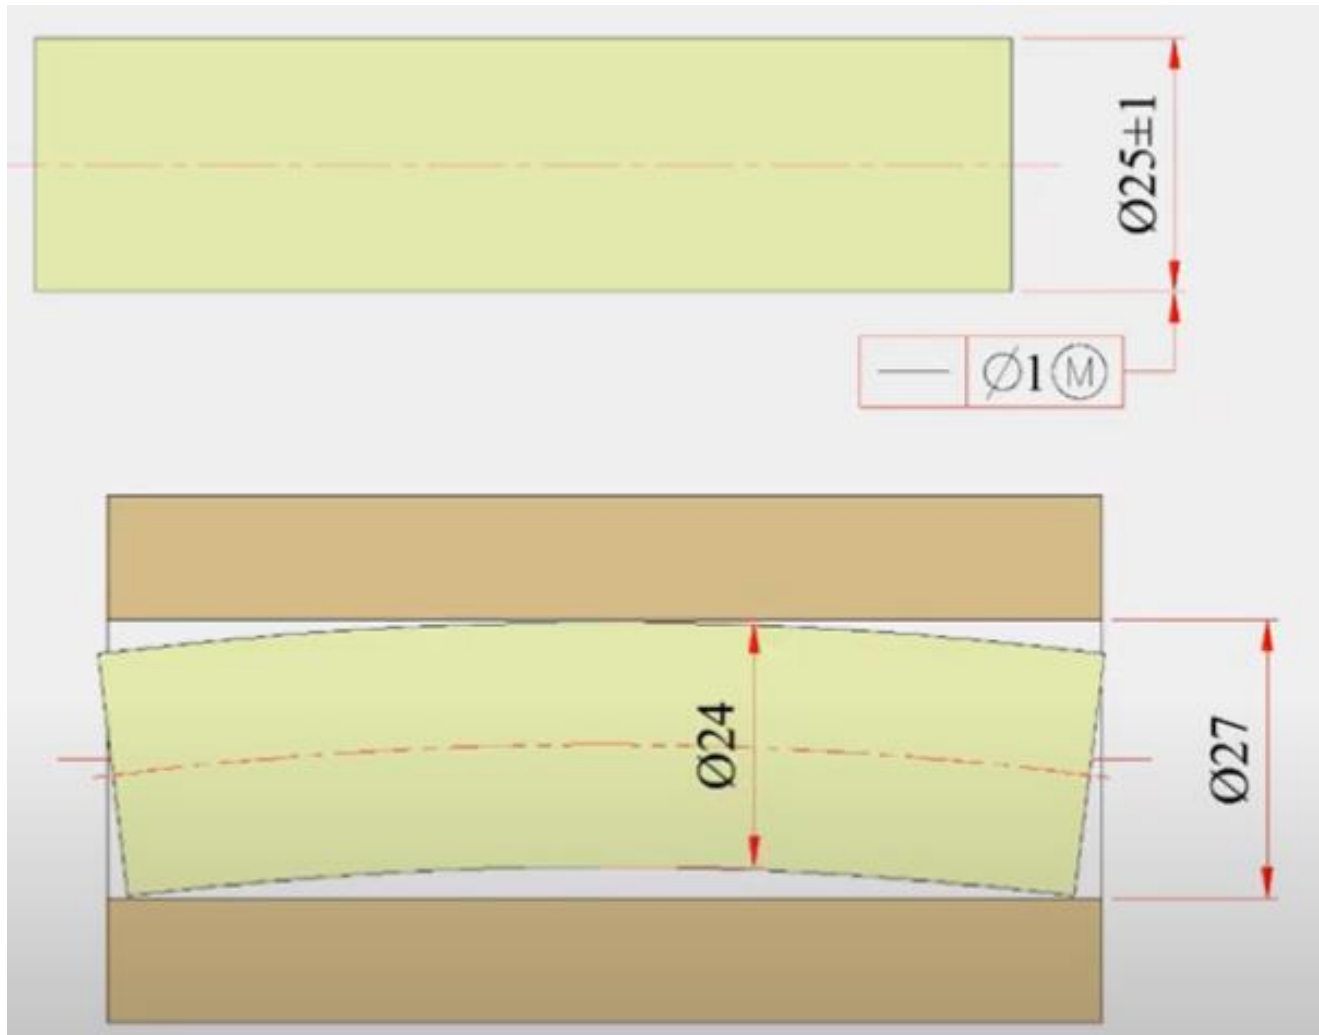


انواع اصلاح کننده‌ها

❖ مثال: تolerانس تشویقی (Bonus Tolerance) برای سوراخ با تolerانس زیر:

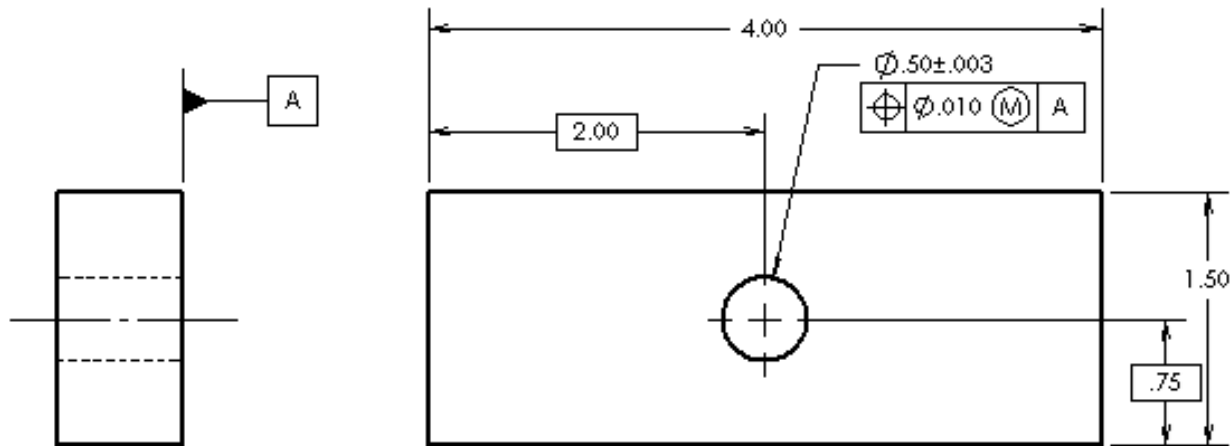

 این نماد یعنی تolerانس برابر با ۰/۰۱۰ است اگر اندازه سوراخ در شرایط MMC یعنی ۰/۴۹۷ باشد. اگر سوراخ بزرگتر باشد، تolerانس تشویقی برابر با اختلاف اندازه MMC و اندازه واقعی ایجاد می‌شود.




Actual Hole Size	Bonus Tol.	Φ of Tol. Zone
Ø .497 (MMC)	0	.010
Ø .499 (.499 - .497 = .002)	.002 (.010 + .002 = .012)	.012
Ø .500 (.500 - .497 = .003)	.003 (.010 + .003 = .013)	.013
Ø .502	.005	.015
Ø .503 (LMC)	.006	.016

انواع اصلاح کننده‌ها


❖ شرایط بدون توجه به اندازه قطعه (RFS) (Regardless of Feature Size)

این شرط در مواقعی به کار می رود که اعمال تolerانس هندسی بدون در نظر گرفتن اندازه های قطعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر تolerانس های ابعادی و هندسی به صورت مجزا باید مورد بررسی قرار گیرند.

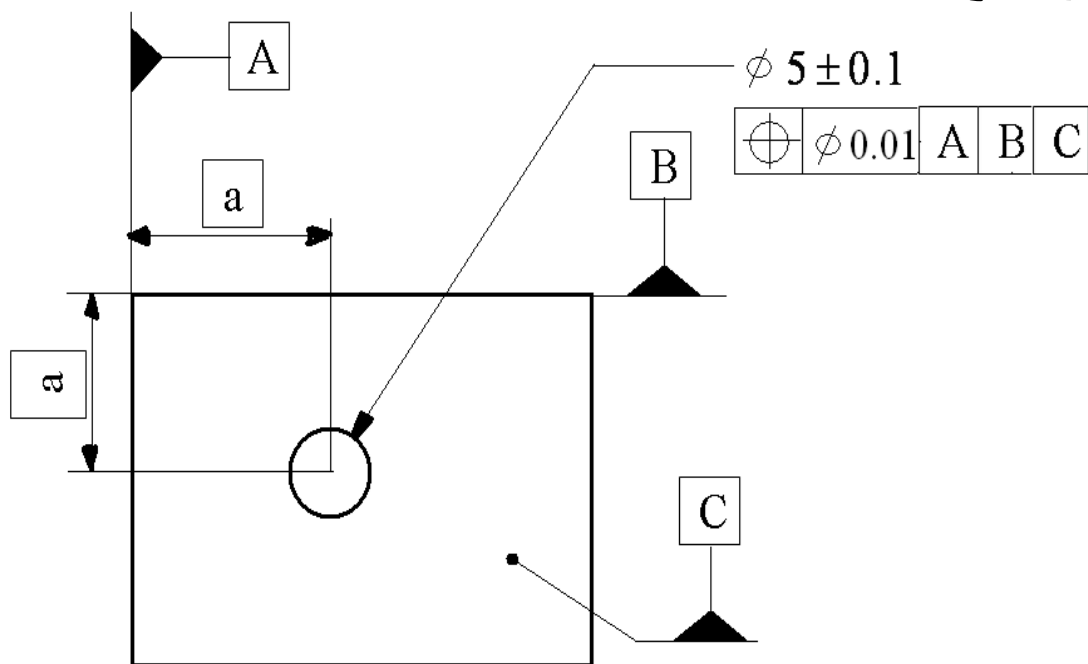


انواع اصلاح کننده‌ها

❖ مقایسه شرایط MMC، LMC و RFS

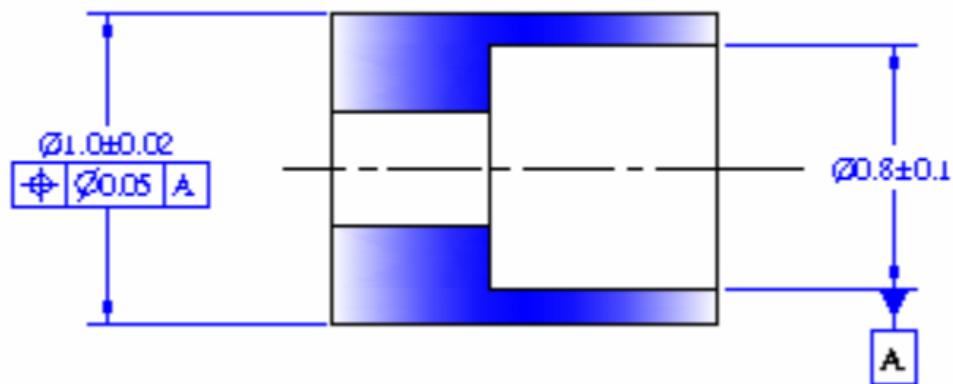

Part		Bonus	Total
Dia.	\varnothing Tol	Tol.	\varnothing Tol
1.02	0.05	0	0.05
1.00	0.05	0	0.05
0.98	0.05	0	0.05

RFS

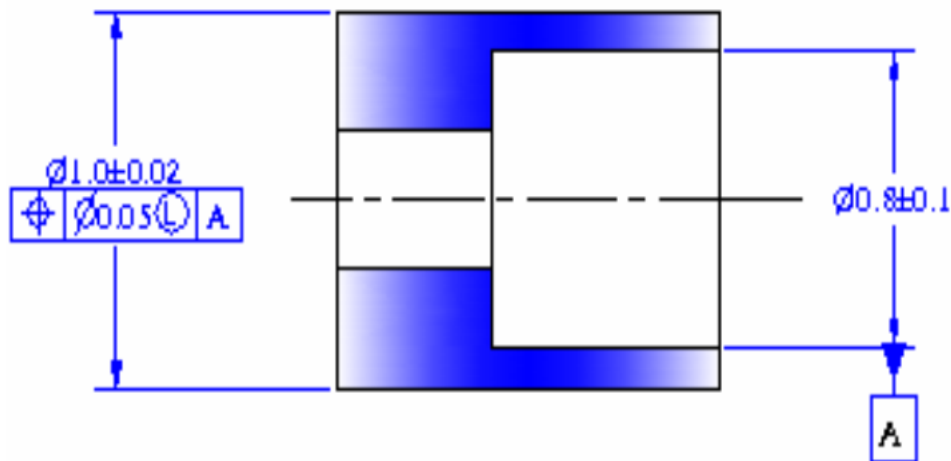


Part		Bonus	Total
Dia.	\varnothing Tol	Tol.	\varnothing Tol
1.02	0.05	0.04	0.09
1.00	0.05	0.02	0.07
0.98	0.05	0	0.05

LMC

انواع اصلاح کننده‌ها

❖ مقایسه شرایط MMC، LMC و RFS

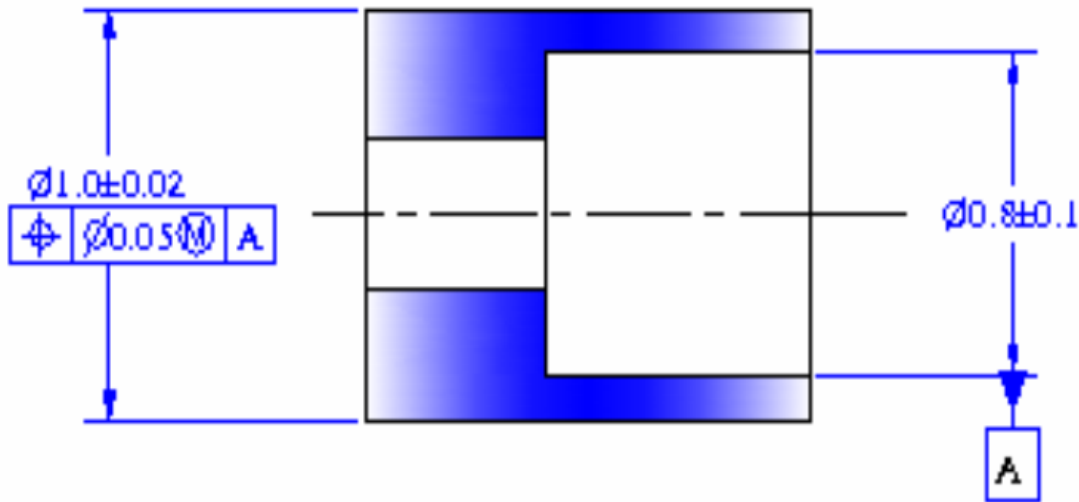

Part		Bonus	Total
Dia.	\varnothing Tol	Tol.	\varnothing Tol
1.02	0.05	0	0.05
1.00	0.05	0.02	0.07
0.98	0.05	0.04	0.09

MMC

مزایا و کاربردهای شرط بیشینه ماده (MMC)

- ✓ وقتی قیمت ماده بالا باشد مثل تیتانیوم در صنایع هوایی.
- ✓ کاهش ضخامت دیواره‌های قطعه لطمه‌ای به مقاومت آن در برابر نیروهای وارده به آن نزند.
- ✓ جهت اطمینان از وجود مقدار کافی اضافه ضخامت برای ماشینکاری در نقشه قطعات ریخته‌گری استفاده می‌شود.
- ✓ از نگرانی ماشینکار در نزدیک شدن ابزار به قطعه کار و برداشت براده بدون خارج شدن اندازه‌های قطعه از تolerانس‌های تعیین شده جلوگیری می‌کند.
- ✓ چون ضخامت دیواره‌ها نسبت به انطباق قطعات مهم‌تر است اگر سوراخ کوچکتر و میله بزرگتر ساخته شود تolerانس بیشتری می‌توان اعمال نمود.
- ✓ در مقایسه با شرط بدون توجه به اندازه قطعه، قطعات بیشتری از مرحله بازرسی بدون مشکل عبور می‌کنند.

مزایا و کاربردهای شرط کمینه ماده (LMC)

✓ برای انطباقات آزاد استفاده می‌شود.

✓ باعث ایجاد تفرانس اضافی می‌شود.

✓ برای تفرانس موقعیت، لنگی و لنگی کل، زاویه‌دار بودن، موازی بودن و هم مرکزی استفاده می‌شود.

مزایا و کاربردهای شرط بدون توجه به اندازه ماده (RFS)

✓ هنگامی که بالانس بودن در قطعه از اهمیت برخوردار باشد.


✓ در قطعات دوار مانند روتورها، پروانه‌ها و اجزای دورانی پمپ‌ها و غیره استفاده می‌شود.

✓ مواردی که یک پین حتماً باید در مرکز سوراخ با آن منطبق شود (بالانس جرمی داشته باشد).


✓ در مقایسه با دو روش MMC و LMC از تفرانس اضافی برخوردار نیستیم.

مزایا و کاربردهای شرط بیشینه ماده (MMC)

✓ LMC خیلی کم استفاده می شود. در شرایط خاصی مثل سوراخ موجود در قطعه زیر که اگر با حداکثر قطر ساخته شود (شرایط LMC)، آنگاه موقعیت آن فقط می تواند به اندازه تolerانس مشخص شده تغییر کند.

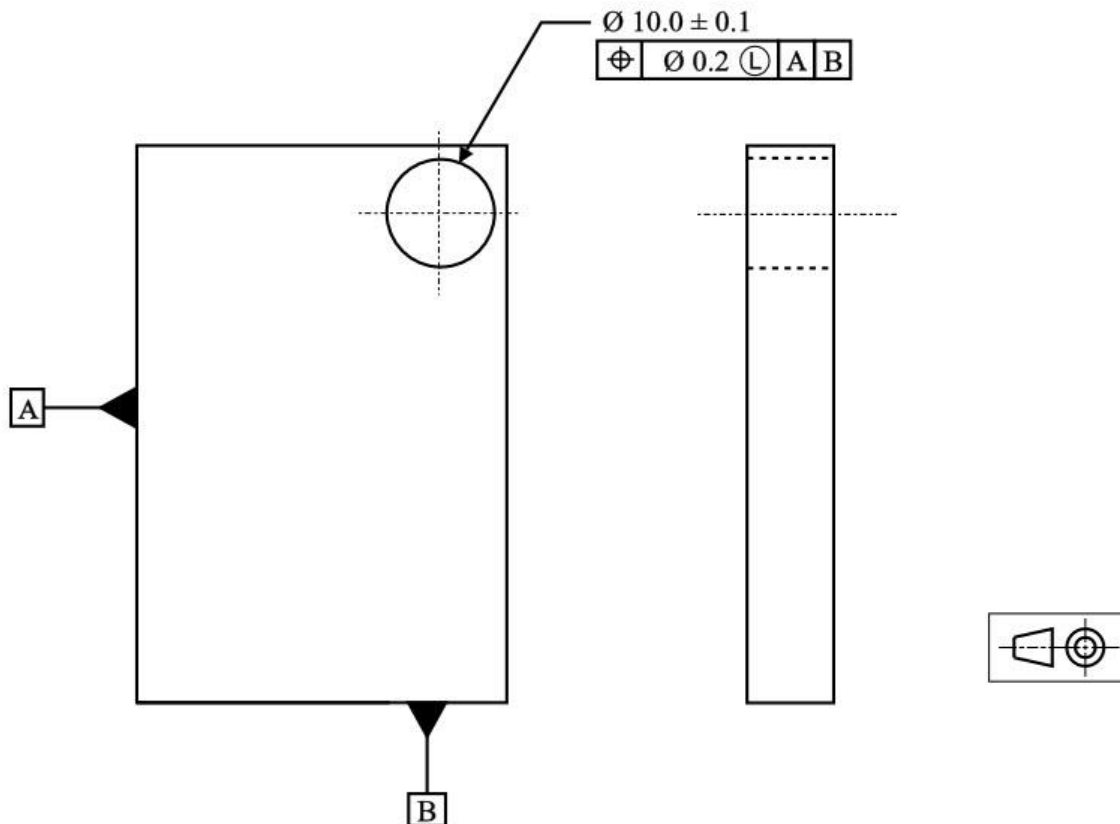

زبری سطح

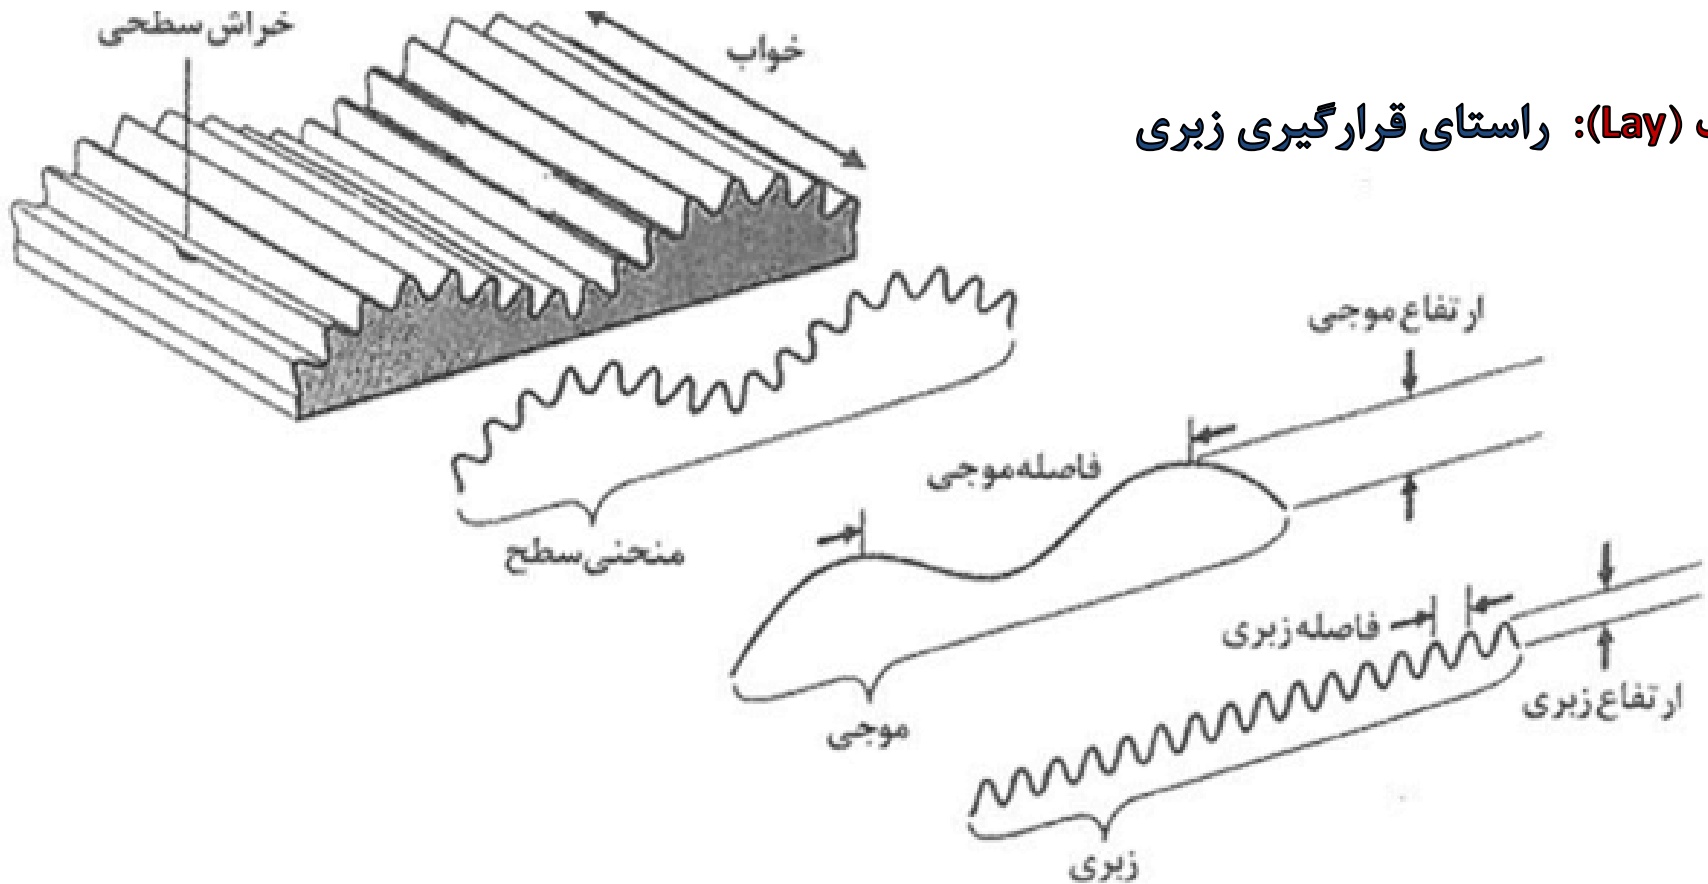

خواب (Lay): راستای قرارگیری زبری

زبری (Roughness): پستی و بلندی‌هایی که با فاصله بسیار کم بر روی سطح قطعه قرار دارند. زبری به پارامترهای ماشینکاری نظیر عمق بار، سرعت براده‌برداری و شکل هندسی ابزار بستگی دارد.

موجی (Waviness): پستی و بلندی‌هایی با فاصله بزرگتر از زبری که روی سطح قطعه قرار دارند. این پستی و بلندی‌ها به مشخصاتی نظیر جنس قطعه‌کار، ارتعاش دستگاه و نیروهای وارد شده از طرف ابزار بر قطعه کار بستگی دارد.

زبری سطح

روش‌های محاسبه زبری

میانگین زبری سطح


$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|$$

جذر متوسط مربع ارتفاع‌ها

$$R_q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2}$$

$$R_z = \frac{1}{n} (R_{z1} + R_{z2} + \dots + R_{zn})$$


میانگین بلندترین ارتفاع‌های زبری

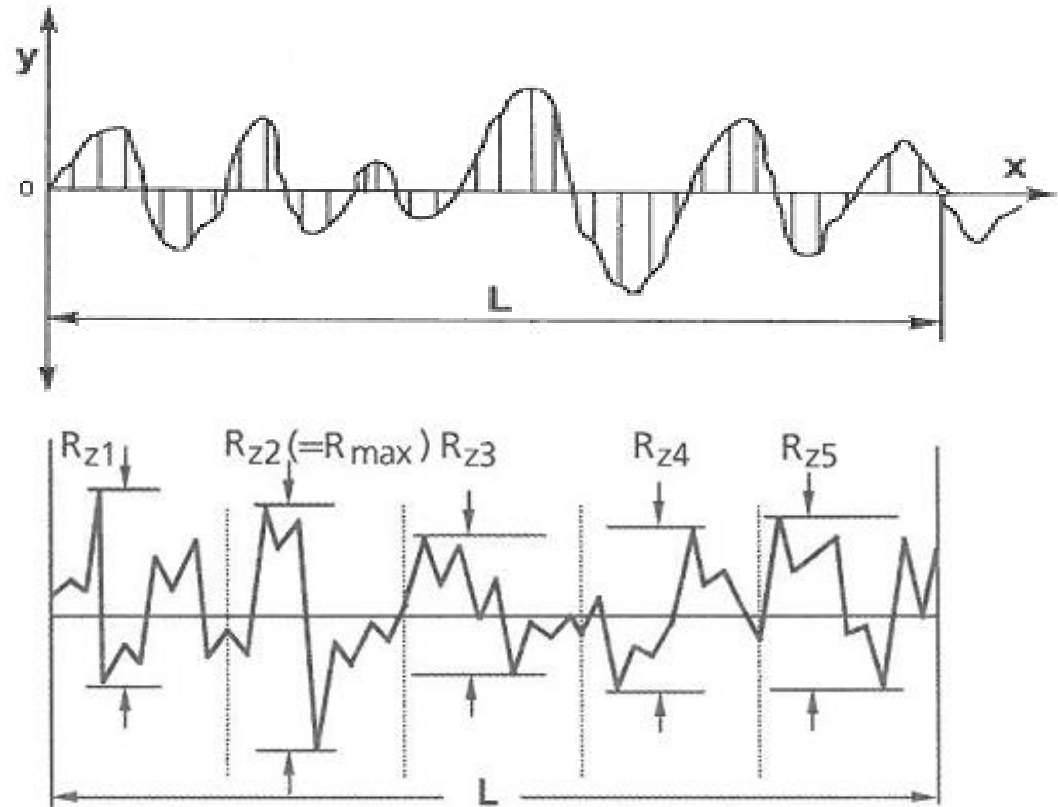


زبری سطح

نحوه نمایش زبری سطح بر اساس استاندارد ISO


حرف **a**: اندازه زبری سطح (Ra) بر حسب میکرومتر
سطح بدون عملیات براده برداری به کمک روش‌هایی نظیر ریخته‌گری و نورد به زبری مورد نظر برسد.

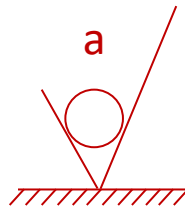

حرف **a**: اندازه زبری سطح (Ra) بر حسب میکرومتر
سطح با عملیات براده برداری (نظیر ماشینکاری) به زبری مورد نظر برسد.

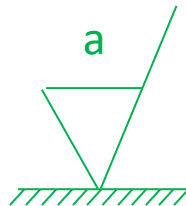


حرف **a**: اندازه زبری سطح (Ra) بر حسب میکرومتر
سطح با هر روشی به زبری مورد نظر برسد.

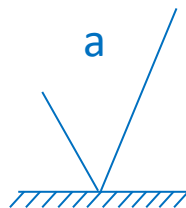

زبری سطح

کاملترین نحوه نمایش زبری سطح:

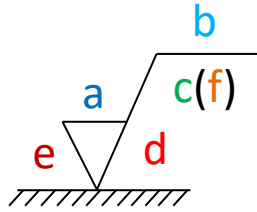

حرف a: اندازه زبری سطح (Ra) بر حسب میکرومتر


حرف b: ذکر نوع عملیات ماشینکاری یا پرداخت

حرف c: طول نمونه جدا شده از قطعه کار برای اندازه گیری زبری (۰٫۰۸، ۰٫۲۵، ۰٫۸، ۲٫۵، ۸ میلیمتر)

حرف f: اندازه زبری در سایر استانداردها نظیر Rz یا Rq

حرف d: راستای خواب زبری که به جای d یکی از علامت های سمت راست جدول زیر قرار داده می شود.

حرف e: مقدار مجاز عملیات ماشینکاری برای رسیدن به زبری مورد نظر

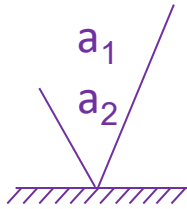

گاهی اوقات لازم است که زبری به صورت یک محدوده مشخص شود، محدوده زبری با دو عدد مثل a_1 (عدد بزرگتر) و a_2 (عدد کوچکتر) مشخص می گردد.

علامت	شرح علامت	علامت	شرح علامت	علامت
M	<p>تصویر روبه رو</p> <p>تصویر بالا</p> <p>راستای خواب</p>	=	<p>خواب زبری موازی با صفحه تصویری است که علامت زبری در آن قرار دارد.</p>	<p>خواب زبری در جهت های مختلفی قرار دارد.</p>
C	<p>تصویر روبه رو</p> <p>تصویر بالا</p> <p>راستای خواب</p>	⊥	<p>خواب زبری عمود با صفحه تصویری است که علامت زبری در آن قرار دارد.</p>	<p>خواب زبری به صورت دایره ای نسبت به مرکز سطحی که علامت زبری روی آن قرار گرفته است، می باشد.</p>
R	<p>تصویر روبه رو</p> <p>تصویر بالا</p> <p>راستای خواب</p>	X	<p>خواب زبری به صورت ضربدر و مایل نسبت به صفحه تصویری است که علامت زبری در آن قرار دارد.</p>	<p>خواب زبری به صورت شعاعی نسبت به مرکز سطحی که علامت زبری روی آن قرار گرفته است، می باشد.</p>

زبری سطح

2. Obsolete indications


The ISO 1302 standard has evolved since its first version in the 1970s, and several practices are now obsolete and should not be used anymore on modern drawings. This is why, users should be cautious with books that are quite old because they are not compliant anymore with current rules.

1,2 ✓

N6 ✓

Here, two examples of obsolete notations, where the limit was indicated on the left of the root symbol. It was even possible to use classes (here N6). The Ra parameter was the default parameter and therefore was omitted.

These notations should not be used on drawings after 2002.

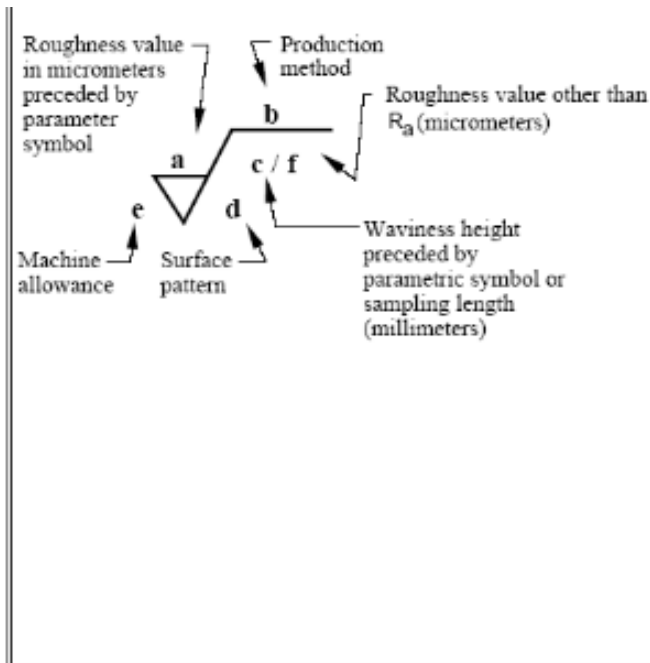

✓ Basic symbol for surface under consideration or to a specification explained elsewhere in a note

▽ Basic symbol for a surface to be machined

⊙ Basic symbol for material removal prohibited and left in the state from a previous manufacturing process

⊙ Basic symbol with all round circle added to indicate the surface specification applies to all surfaces in that view

زبری سطح



می‌توان بجای اندازه زبری (حرف a) از کدهای زبری (N1 تا N12) نیز استفاده نمود.

نمایش زبری سطح به روش مثلثی

اندازه زبری $R_a \mu m$	کد زبری	علامت زبری به روش مثلثی
50	N12	~
25	N11	▽
12.5	N10	
6.3	N9	▽▽
3.2	N8	
1.6	N7	
0.8	N6	▽▽▽
0.4	N5	
0.2	N4	
0.1	N3	▽▽▽▽
0.05	N2	
0.025	N1	

زبری سطح

مثالهایی از نمایش زبری در استانداردهای قدیمی و جدید

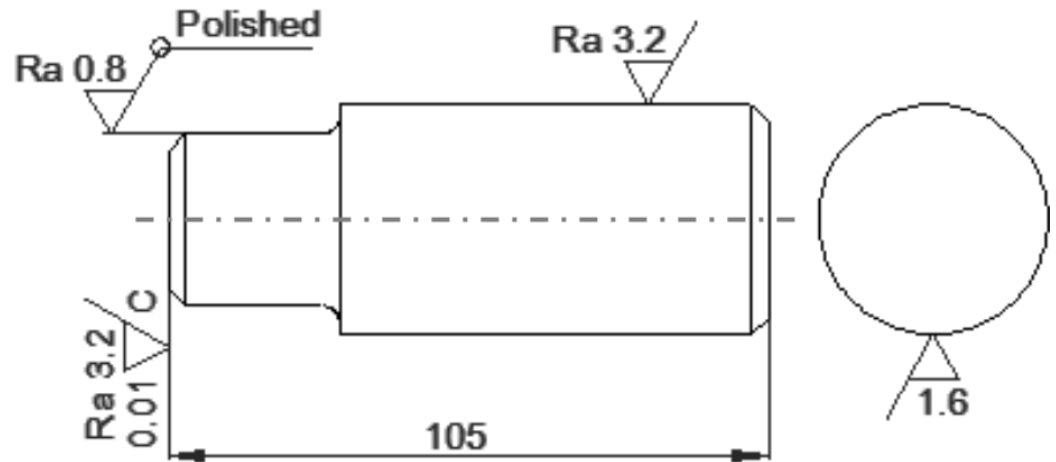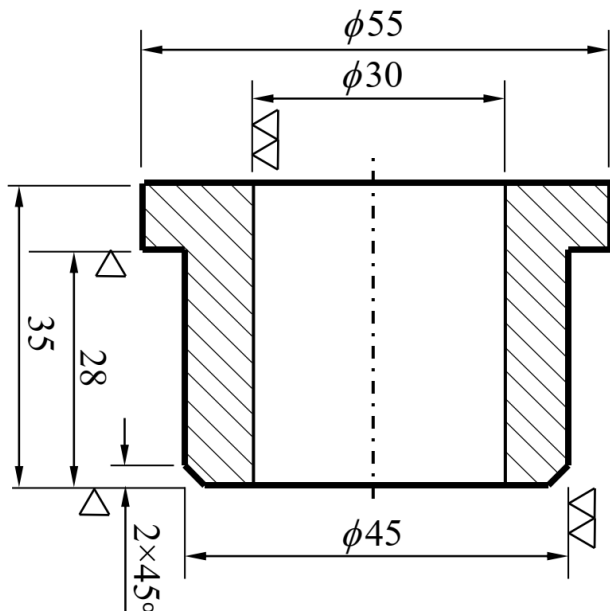






زبری سطح

روش‌های مختلف کارگاهی برای رسیدن به زبری سطح مورد نظر


R_a in μm		روش ماشین‌کاری													
0.012	0.025	0.050	0.10	0.20	0.40	0.80	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50	100	200	
									5				50		۱ ریخته‌گری ماسه (Sand Casting)
						0.8			6.3						۲ ریخته‌گری در قالب دائمی (Permanent Mould Casting)
						0.8			3.2						۳ دایکست (Die Casting)
				0.32					2						۴ ریخته‌گری تحت فشار (High Pressure Casting)
								2.5					50		۵ نورد گرم (Hot Rolling)
							1.6						28		۶ فورجینگ (Forging)
			0.16						5						۷ اکستروژن (Extrusion)
									6.3				100		۸ برش‌کاری با شعله، اره کردن، برادبرداری (Flame Cutting, Sawing & Chipping)
						1			6.3						۹ اره شعاعی (Radial Cut-off Sawing)
									6.3				25		۱۰ سنگ دستی (Hand Grinding)
							1.6						25		۱۱ سنگ ماشین (Disc Grinding)
			0.25										25		۱۲ سوهان‌کاری (Filing)
							1.6						50		۱۳ صفحه‌تراشی (Planing)
							1.6						25		۱۴ شکل‌دهی، کله‌زنی (Shaping)
							1.6						20		۱۵ سوراخ‌کاری (Drilling)
			0.32										25		۱۶ تراش‌کاری و فرز‌کاری (Turning & Milling)
					0.4								6.3		۱۷ سوراخ‌تراشی (Boring)
					0.4								3.2		۱۸ برقوکاری (Reaming)
					0.4								3.2		۱۹ خانکشی (Broaching)
					0.4								3.2		۲۰ هاب‌زنی (Hobbing)
	0.063												5		۲۱ سنگ‌زنی تخت (Surface Grinding)
	0.063												5		۲۲ سنگ‌زنی محوری (Cylindrical Grinding)
	0.025					0.4									۲۳ هونینگ - یک نوع پرداخت‌کاری - (Honing)
	0.012					0.16									۲۴ پرداخت‌کاری با مواد ساینده (Lapping)
		0.04				0.16									۲۵ صیقل‌کاری (Polishing)
		0.04				0.8									۲۶ پرداخت‌کاری دقیق (Burnishing)
	0.016					0.32									۲۷ پرداخت‌کاری ظریف (Super Finishing)

زبری سطح

انتخاب زبری سطح برای اجزای ماشین

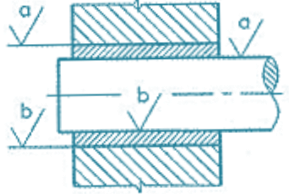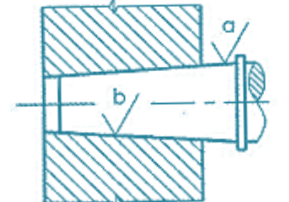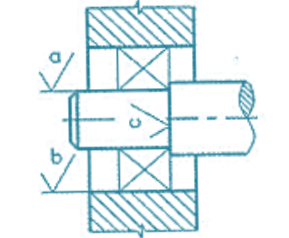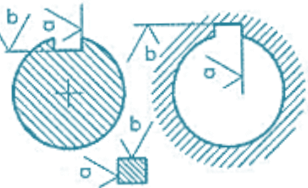
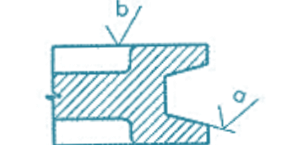
شکل	کاربرد	مقدار زبری
	شفت داخل بوش دوران می‌کند و بوش داخل بدنه در دمای محیط پرس می‌شود.	خیلی دقیق $a = N4$ $b = N5$
		دقیق $a = N5$ $b = N6$
		معمولی $a = N6$ $b = N7$
	سوراخ مخروطی برای نشیمنگاه مرعک، محور و غیره.	دقیق $a = N4$ $b = N5$
		معمولی $a = N5$ $b = N6$
	سطوح تکیه‌گاهی برای یاتاقان‌های غلتشی	دقیق $a = N5$ $b = N6$ $c = N6$
		معمولی $a = N6$ $b = N7$ $c = N7$
	خار و جای خار در شفت و نافی	دقیق $a = N7$ $b = N8$
		معمولی $a = N8$ $b = N9$
	شیار فرقه‌ها و سطوح جانبی چرخ‌ها	$a = N8$ $b = N9 \text{ to } N10$

زبری سطح

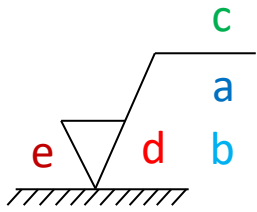


کاملترین نحوه نمایش زبری سطح بر اساس استاندارد جدید ISO 1302:2001


حرف a: اندازه زبری سطح (Ra) بر حسب میکرومتر

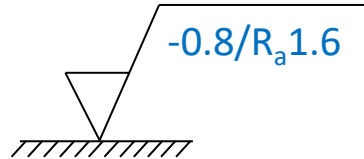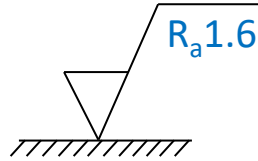

حرف b: ذکر اندازه زبری در استانداردهای دیگری نظیر R_z

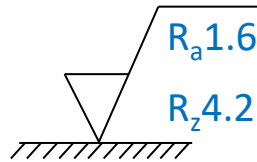

ذکر اندازه زبری یک محدوده (حد بالا و پایین)

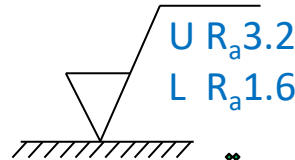

حرف c: ذکر روش ماشینکاری، عملیات سطحی و ... نظیر استاندارد قدیم

حرف d: راستای خواب زبری نظیر استاندارد قبل. همچنین استفاده از علامت P به معنی اینکه زبری جهت

ندارد و براده برداری به صورت ذره ای (نقطه ای) می باشد.

حرف e: مقدار مجاز براده برداری