

بِسْمِ اللَّهِ



دانشگاه سمنان  
دانشکده مهندسی مکانیک

---

توانایی ماشینکاری

---

عبدالواحد کمی


*vahed.kami@gmail.com*



# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

نیروهای ماشینکاری

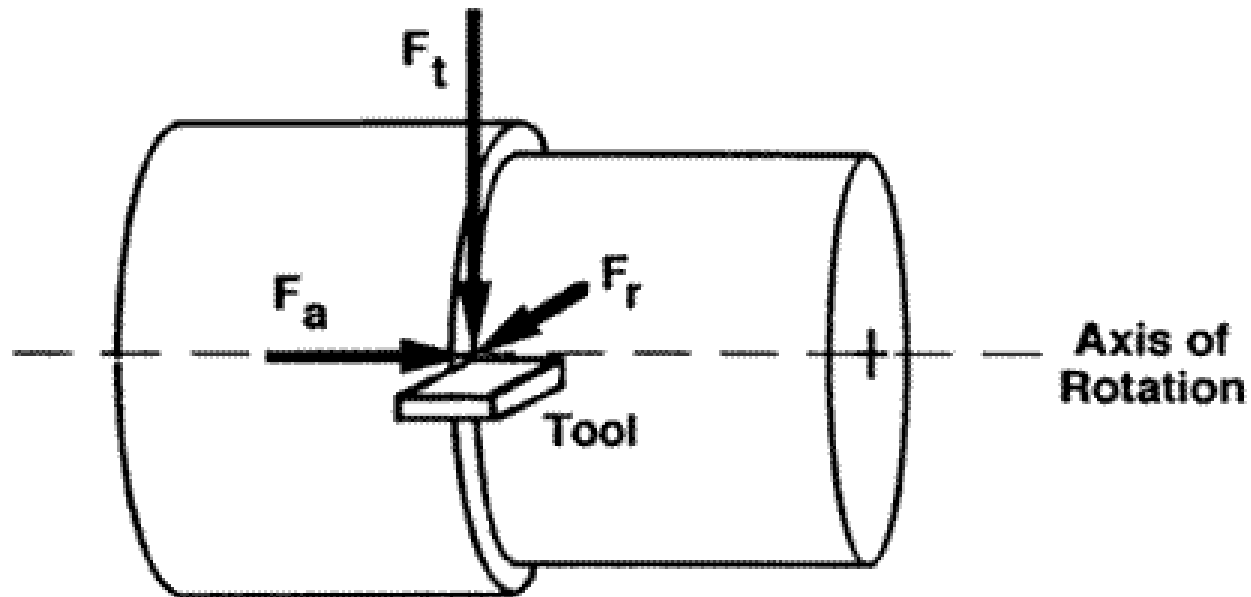



# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

برخی از موارد کاربرد دینامومتری:

- مطالعه قابلیت ماشینکاری مواد
- مقایسه مواد تامین شده از منابع مختلف
- مقایسه و انتخاب ابزار برشی
- استخراج شرایط بهینه ماشینکاری
- تحلیل علل از کارافتادگی ابزار برشی
- انتخاب مناسب‌ترین سیال برشی
- تعیین شرایطی که منجر به بهترین صافی سطح می‌شود
- تعیین اثر نیروهای ماشینکاری بر سایش و عمر ابزار

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

## نیروهای ماشینکاری



### ویژگی‌های طراحی دینامومتر:

- حساسیت
- صلبیت
- حساسیت متقابل (Cross sensitivity)
- پایداری در مقابل تغییرات دما و رطوبت
- پاسخ زمانی سریع
- فرکانسی طبیعی بالا
- دوام



# نیروهای ماشینکاری


اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

پارامترهای رایج برای طراحی دینامومتر (در رابطه با صلبیت دینامومتر)

$$r_d = \frac{y}{x} = \frac{\text{Displacement measured by gauge}}{\text{Tool displacement by the point of application of force}}$$

۱- نسبت خیز  
۲- خیز ابزار

$$x = \frac{Fl^3}{3EI}$$

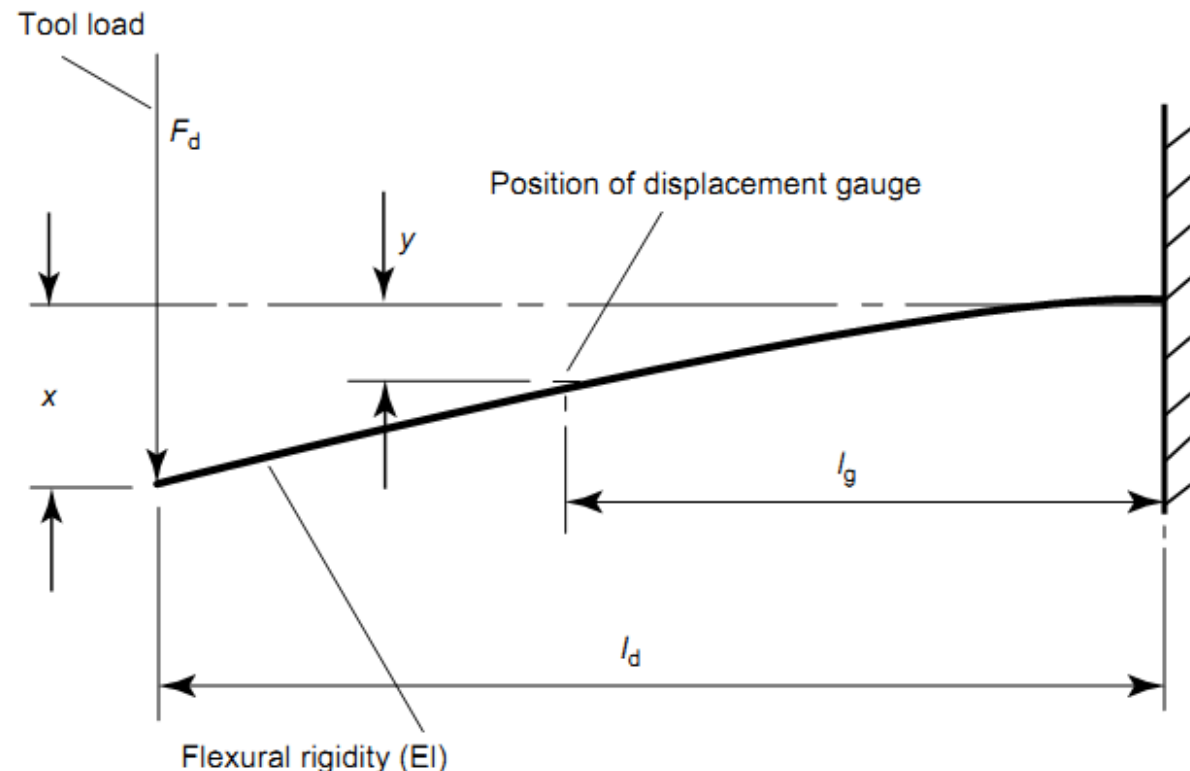



## نیروهای ماشینکاری

محاسبه نیرو به کمک انرژی مخصوص تراش

۱- محاسبه نیرو به کمک انرژی مخصوص تراش

$$\textcircled{1} \quad p_m = p_s \times Z_w = p_s \times \frac{a_f \cdot a_p}{\cos\gamma \cdot \cos\lambda} \times V$$

$$\textcircled{2} \quad p_m = F_t \times V$$

$$\textcircled{1} \textcircled{2} \rightarrow F_t = p_s \times \frac{a_f \cdot a_p}{\cos\gamma \cdot \cos\lambda}$$



## نیروهای ماشینکاری

محاسبه نیرو به کمک انرژی مخصوص تراش


Values of Specific Cutting Energy ( $\times 0.061$  hp/cc/min)

Material	Planing	Drilling	Milling
Magnesium	0.15	0.20	0.25
Aluminium alloys	0.30	0.35	0.40
Gun metal	0.25	0.60	0.70
Brass (free cutting)	0.30	0.40	0.45
Red brass	0.30	0.35	0.40
Cast iron (hard)	0.50	0.60	0.60
Malleable iron	0.55	0.60	1.00
SAE 1020	0.85	1.10	1.25
SAE 1112 (cold drawn)	0.80	1.00	1.05
SAE 1320 (cold drawn)	0.80	1.00	1.05
SAE 2320 (forged)	0.90	1.05	1.55
SAE 3120	0.90	1.10	1.15
SAE 6140	0.90	1.15	1.15
Annealed copper	0.95	1.75	1.20
Tool steel (1% C)	1.20	1.40	1.70
Monel metal	1.70	1.50	1.75



# نیروهای ماشینکاری اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۲- استفاده از دینامومتر هیدرولیکی برای اندازه‌گیری نیرو

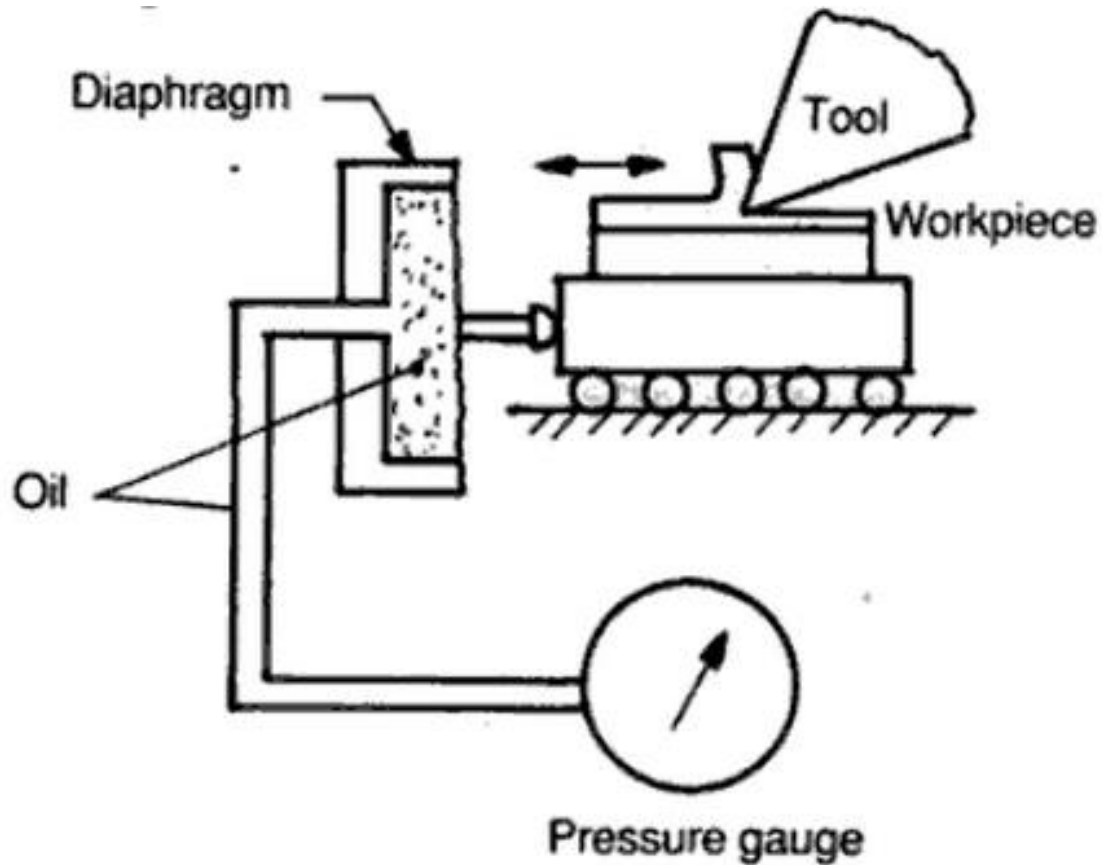






# نیروهای ماشینکاری اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۳- استفاده از دینامومتر نوماتیکی (نیوماتیکی) برای اندازه‌گیری نیرو

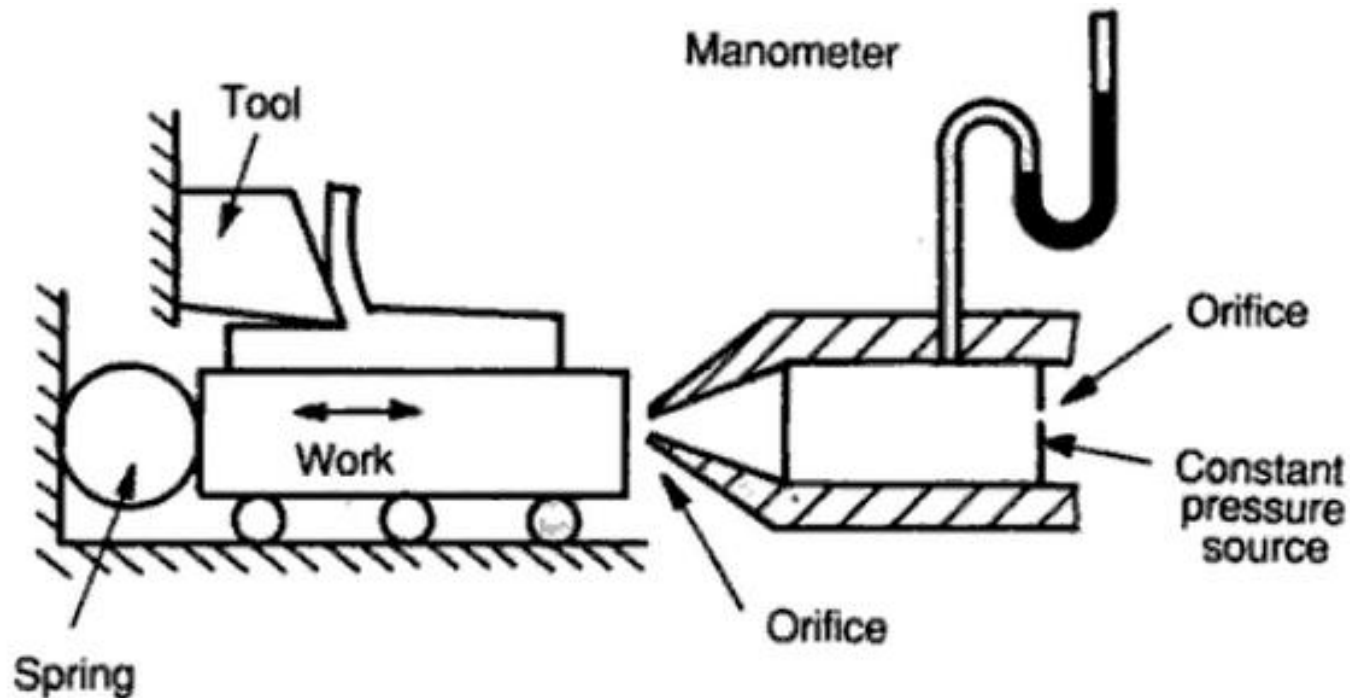




# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر


۴- استفاده از لیزر یا نور برای اندازه‌گیری نیرو

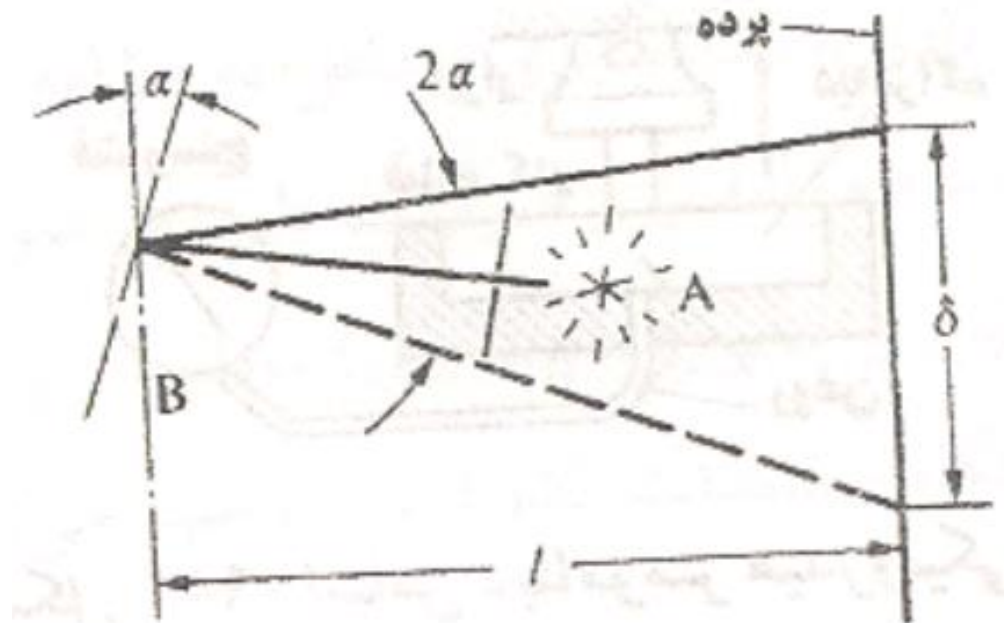



# نیروهای ماشینکاری اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۵- استفاده از مقاومت متغیر برای اندازه‌گیری نیرو

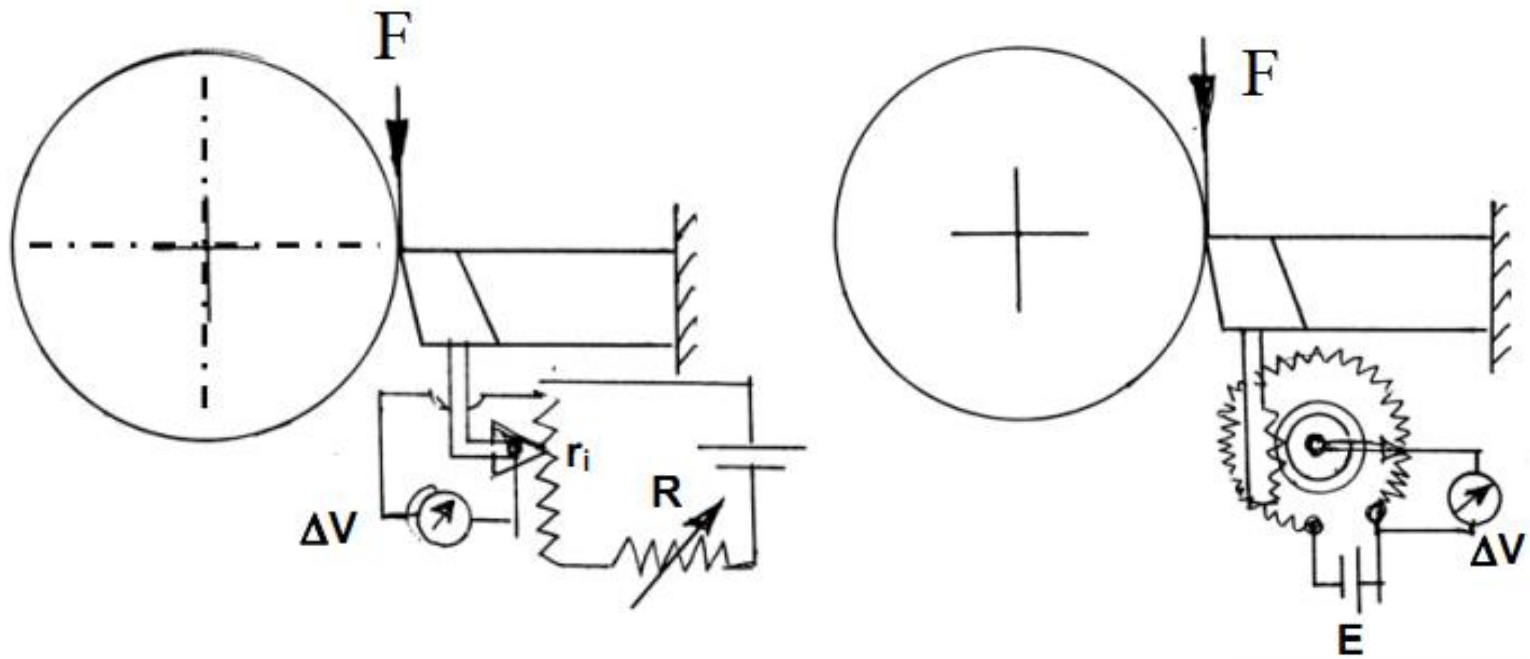





# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۶- استفاده از مبدل خازنی برای اندازه‌گیری نیرو

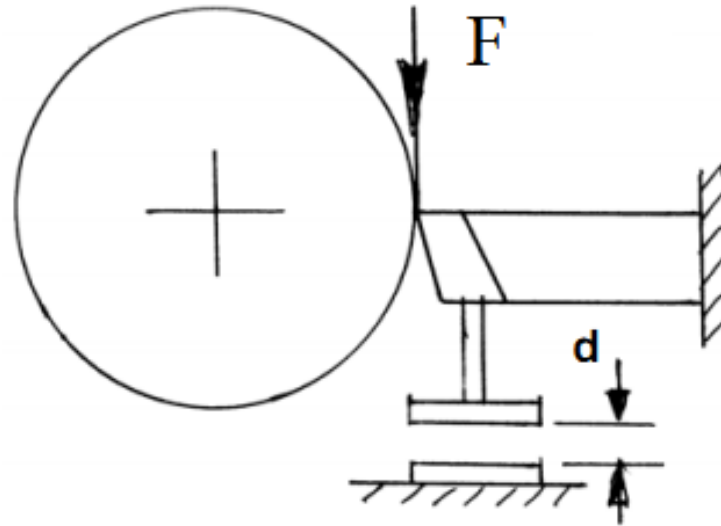


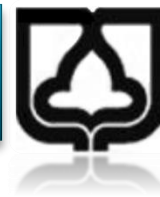

# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۷- استفاده از ترانسفورماتورهای ضریب متغیر خطی برای اندازه‌گیری نیرو

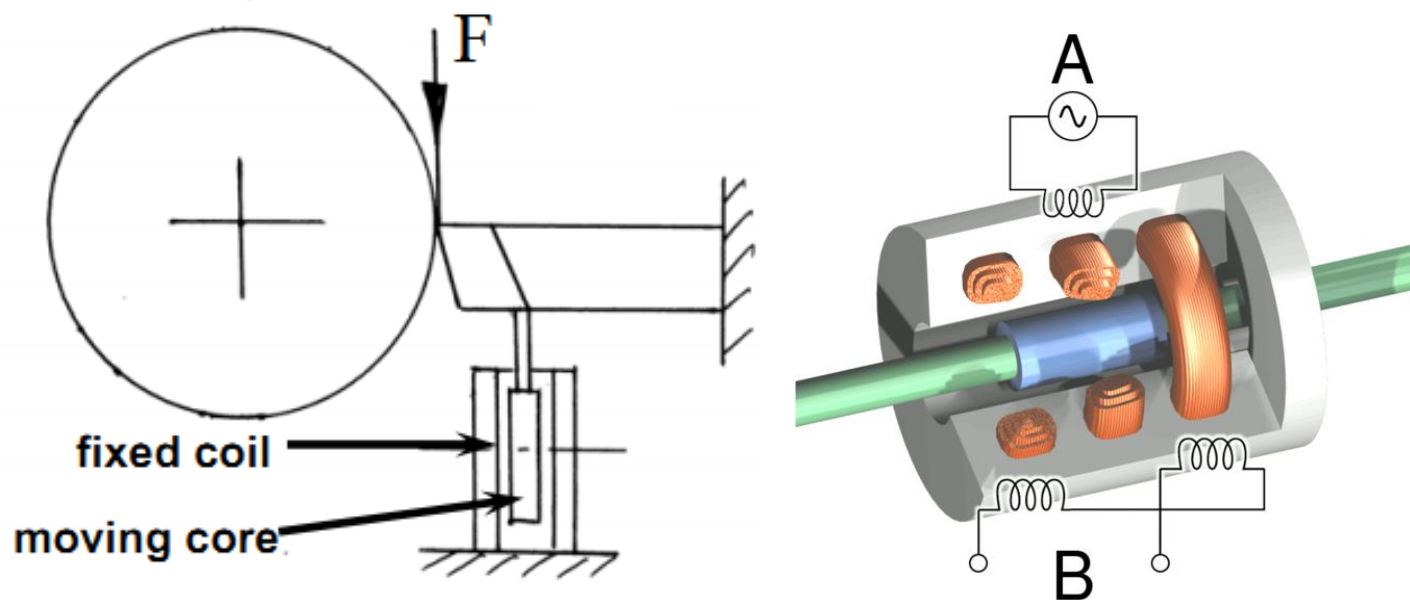


Linear variable differential transformer (LVDT)



# نیروهای ماشینکاری اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۸- استفاده از کریستال‌های پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری نیرو



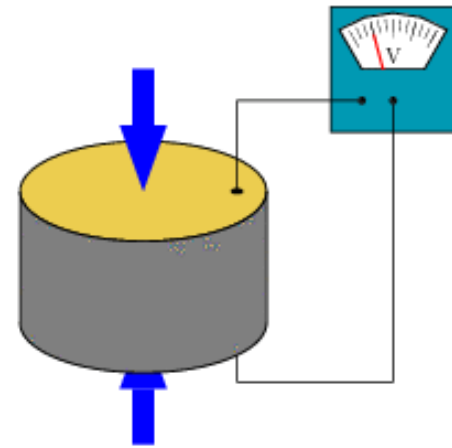


The natural frequency of the dynamometer is about 3 kHz



# نیروهای ماشینکاری اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۸- استفاده از کریستال‌های پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری نیرو در سوراخکاری

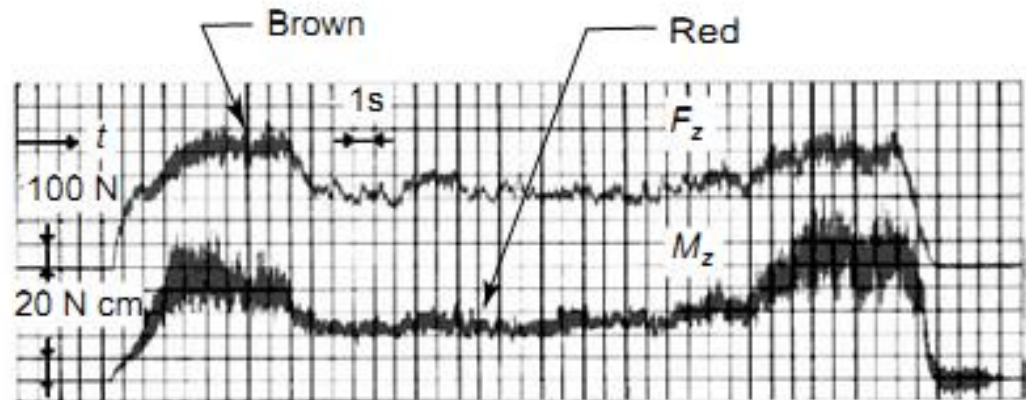
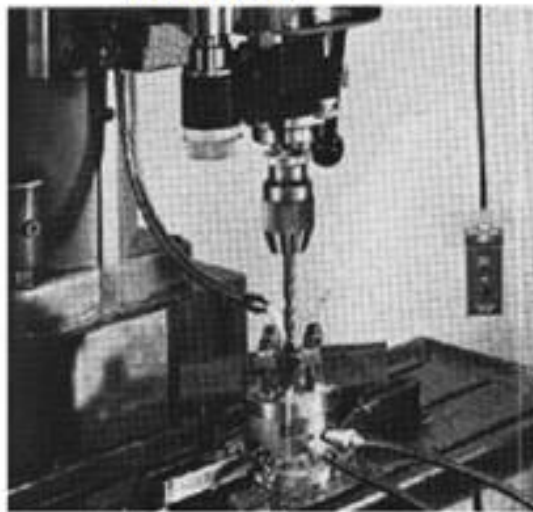
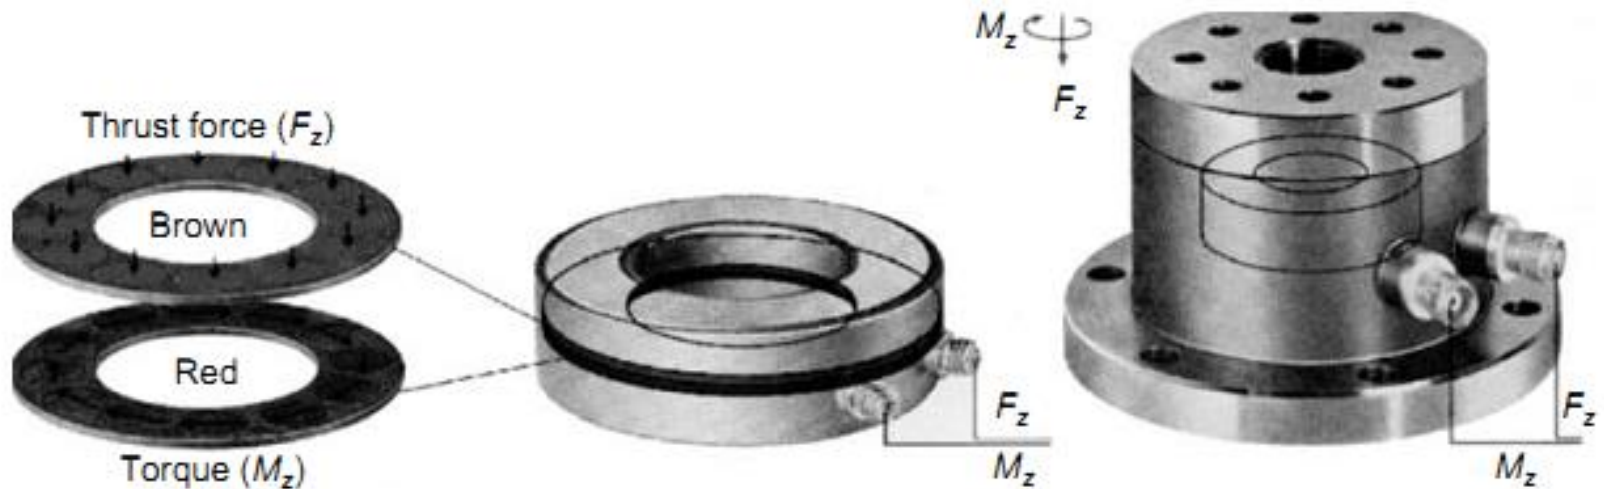




# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۸- استفاده از کریستال‌های پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری نیرو در تراشکاری

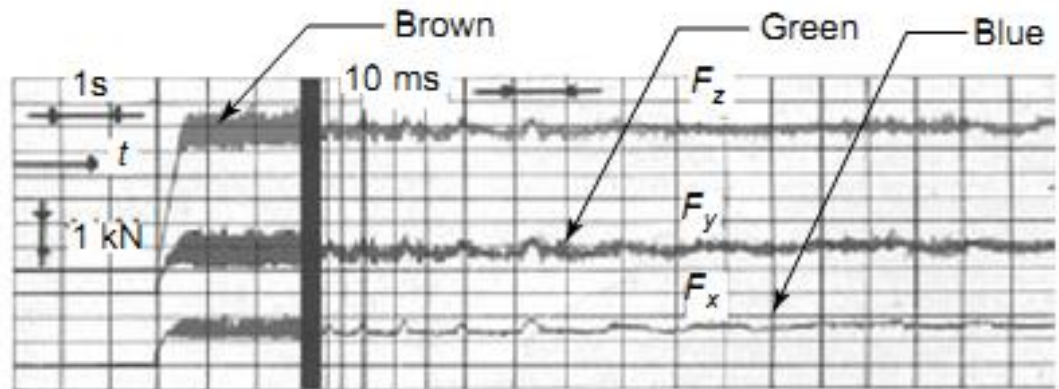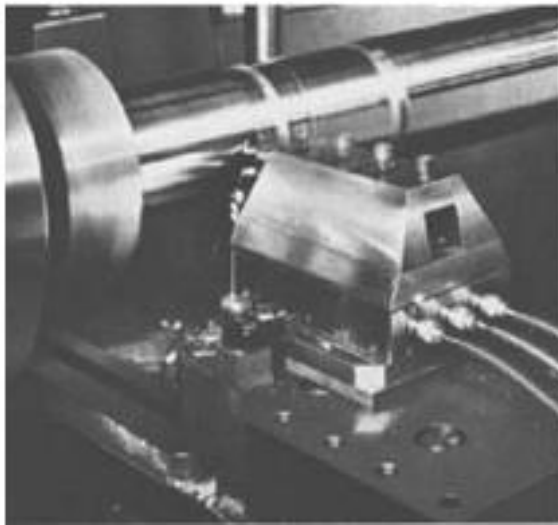
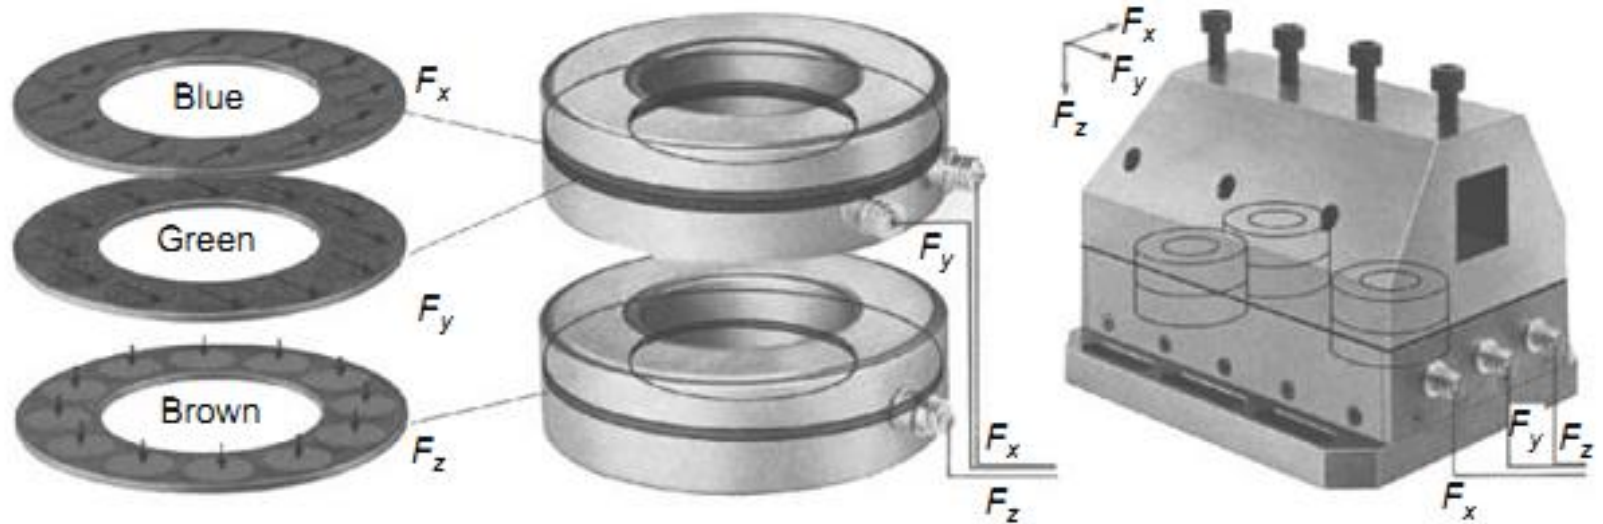






# نیروهای ماشینکاری اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۸- استفاده از کریستال‌های پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری نیرو در فرزکاری

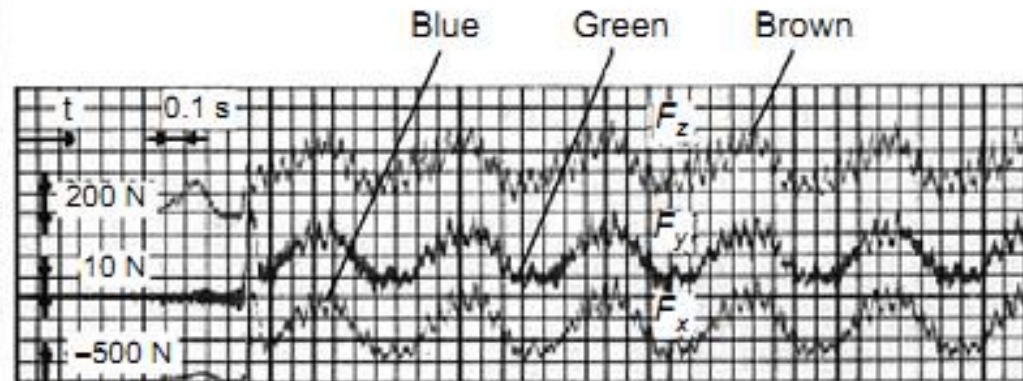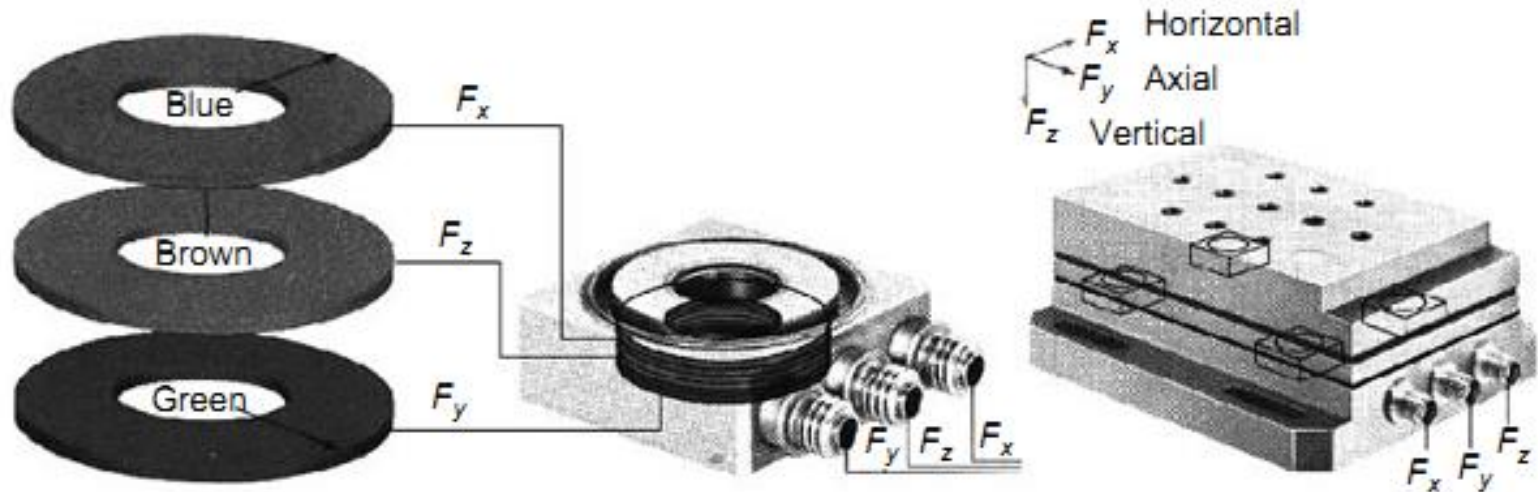




# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر


۹- استفاده از کرنش‌سنج مغناطیسی برای اندازه‌گیری نیرو

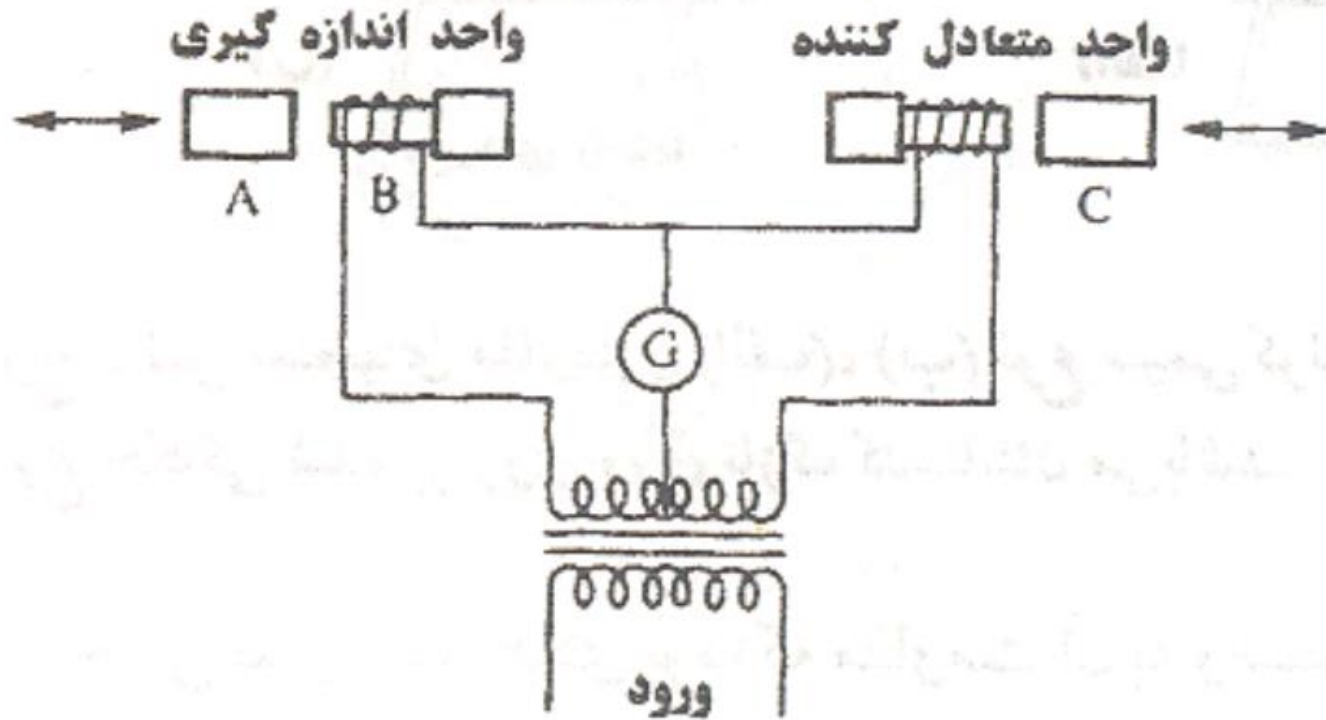




# نیروهای ماشینکاری اندازه گیری نیرو به کمک دینامومتر

۹- استفاده از کرنش سنج مقاومتی منفصل برای اندازه گیری نیرو

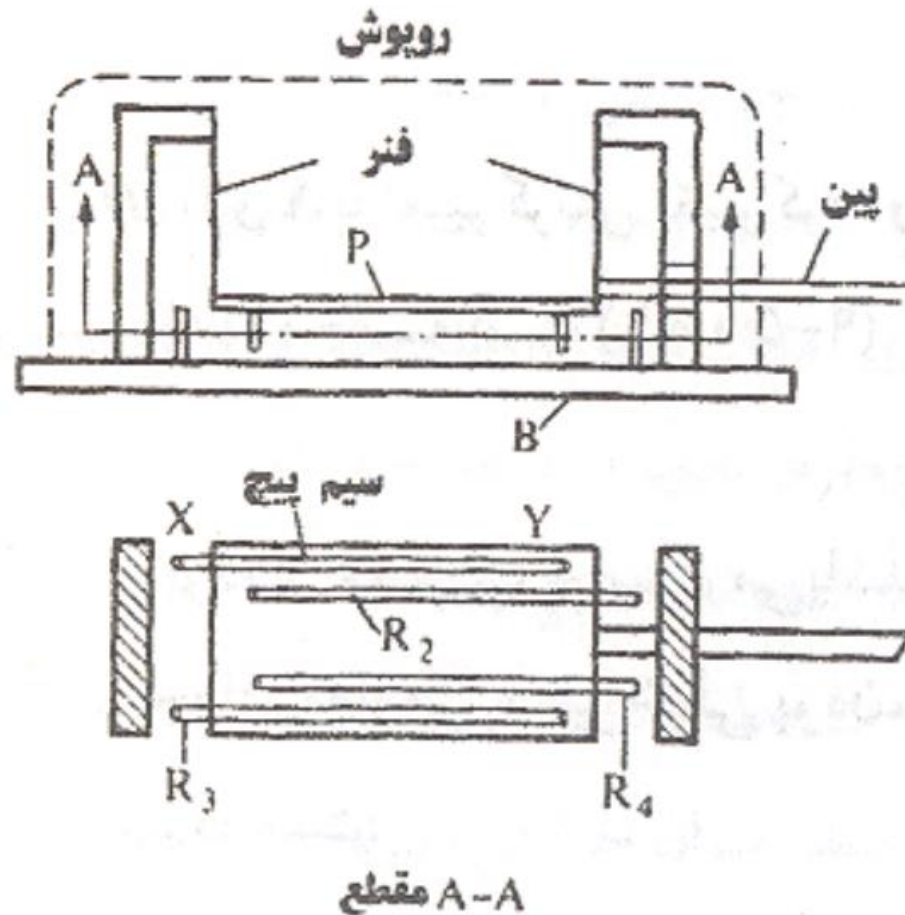


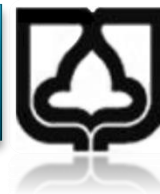

# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

۹- استفاده از کرنش سنج مقاومتی برای اندازه‌گیری نیرو

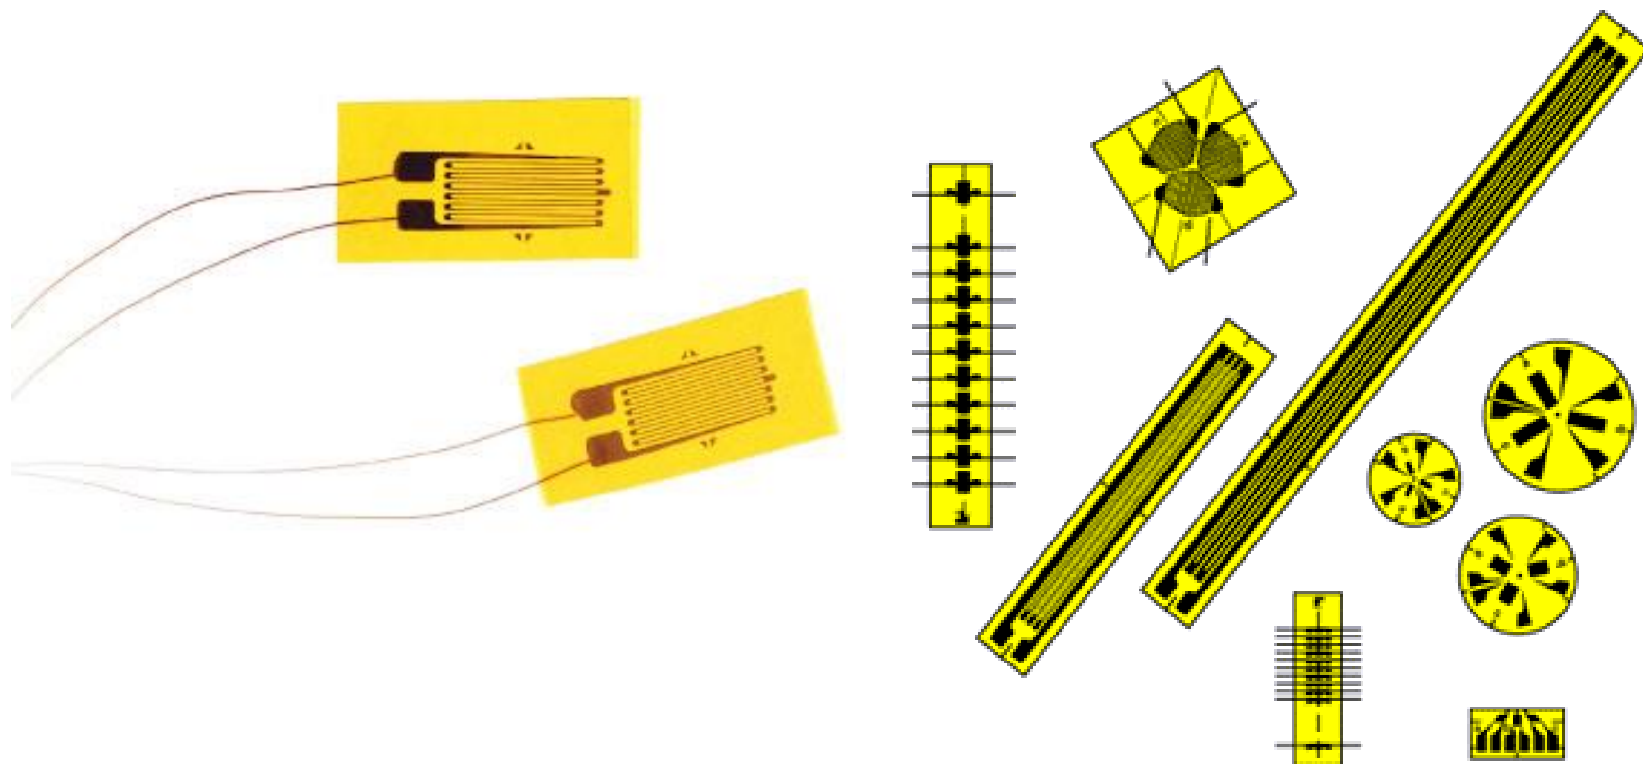




# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

اندازه‌گیری نیرو در تراشکاری

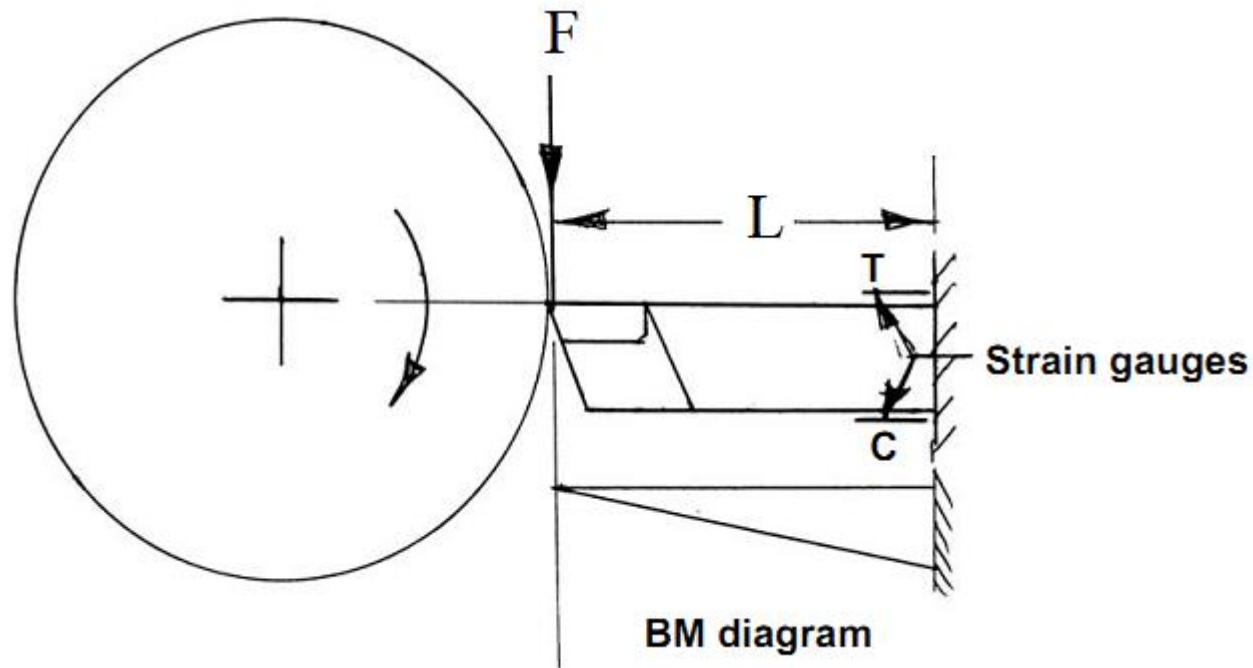




# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

اندازه‌گیری نیرو در تراشکاری


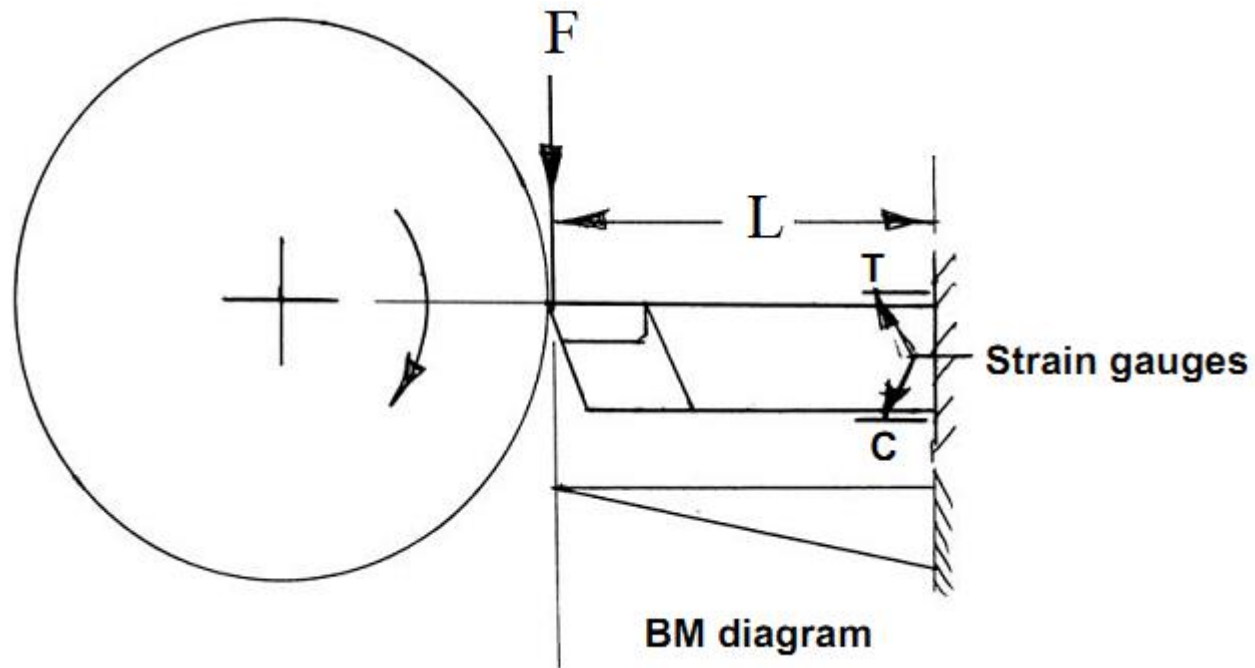




# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

اندازه‌گیری نیرو در تراشکاری

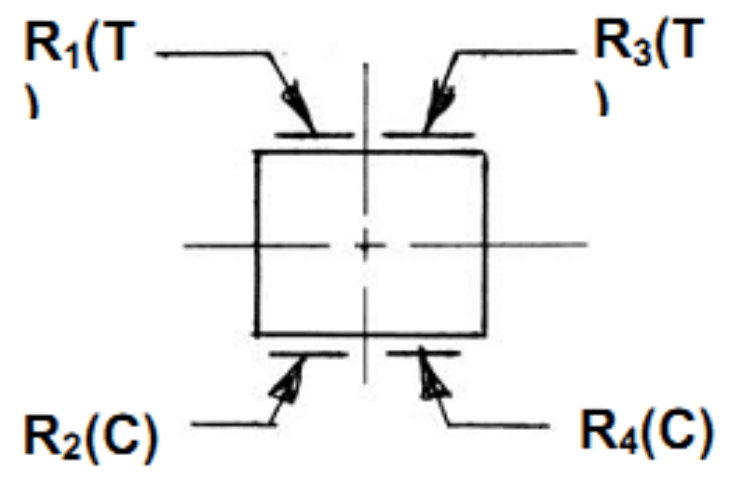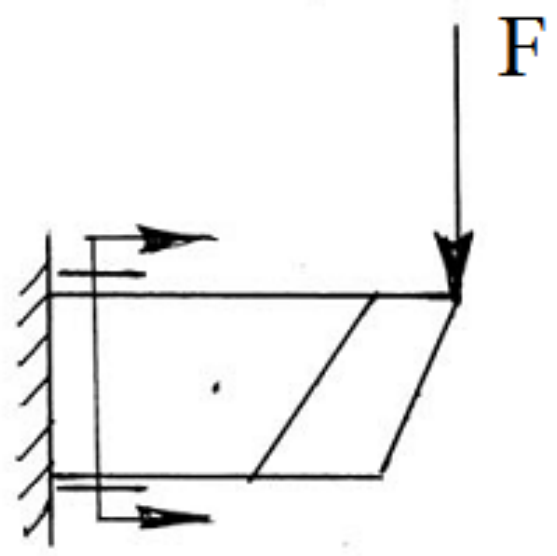


BM diagram



# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

اندازه‌گیری نیرو در تراشکاری

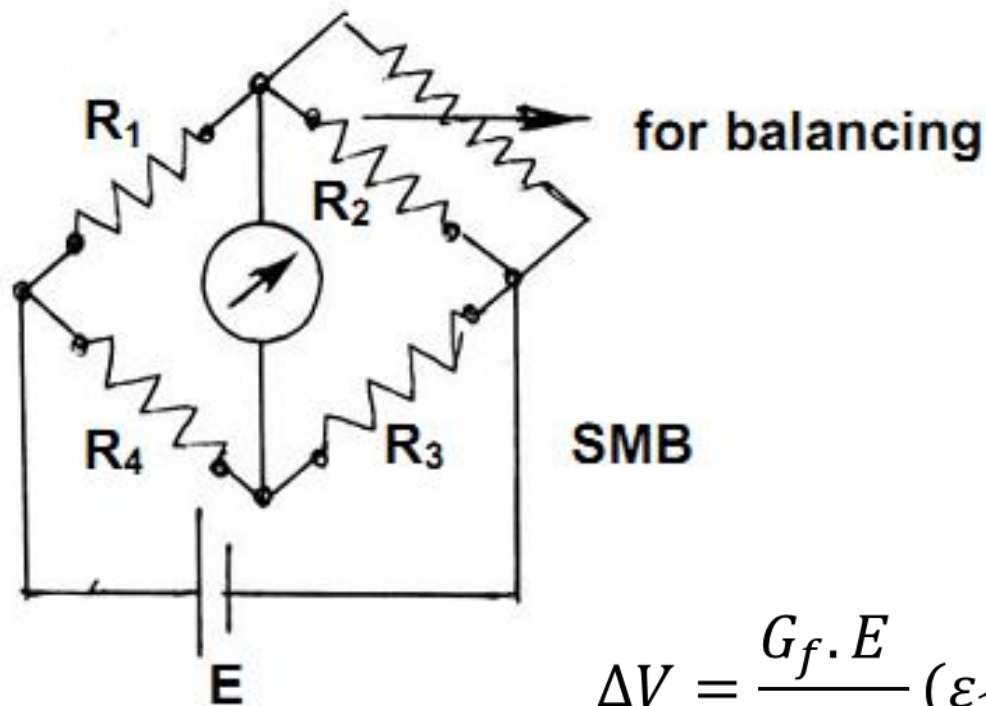

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

$$\Delta V = \frac{G_f \cdot E}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$






# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

## کرنش سنج Dummy

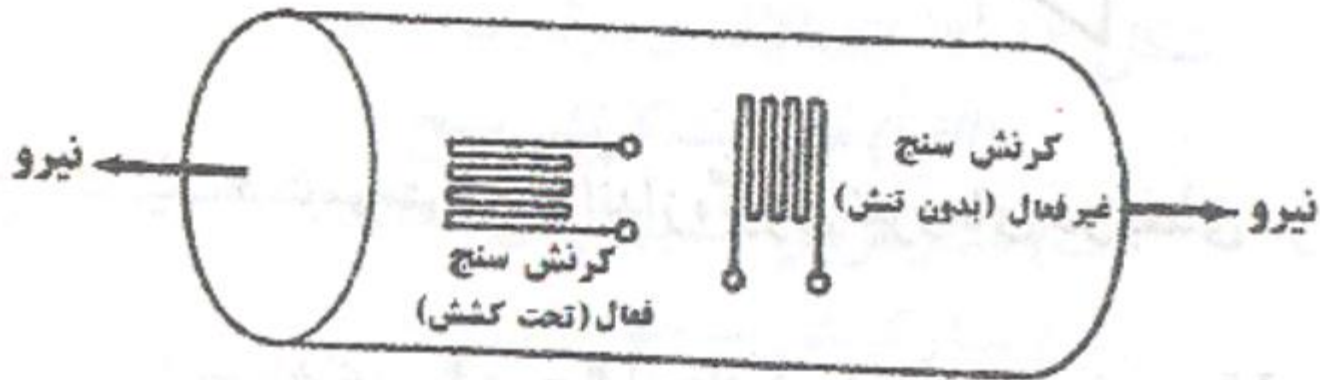


استفاده از کرنش‌سنج غیرفعال (Dummy) برای حذف اثرات حرارتی



# نیروهای ماشینکاری اندازه گیری نیرو به کمک دینامومتر

## اندازه گیری نیرو در تراشکاری

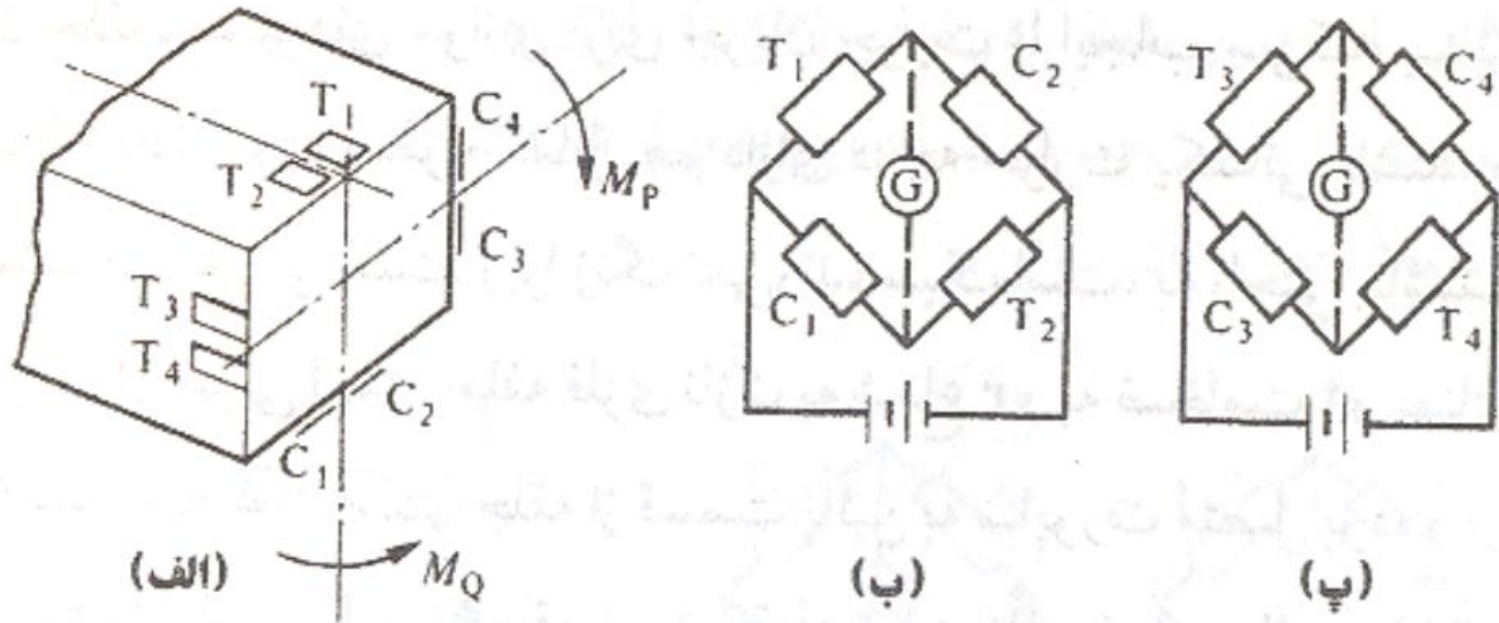



پل ویستون کامل استفاده شده است (هر ۴ کرنش سنج استفاده شده فعال می باشند).

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

# نیروهای ماشینکاری



اندازه‌گیری نیرو در تراشکاری

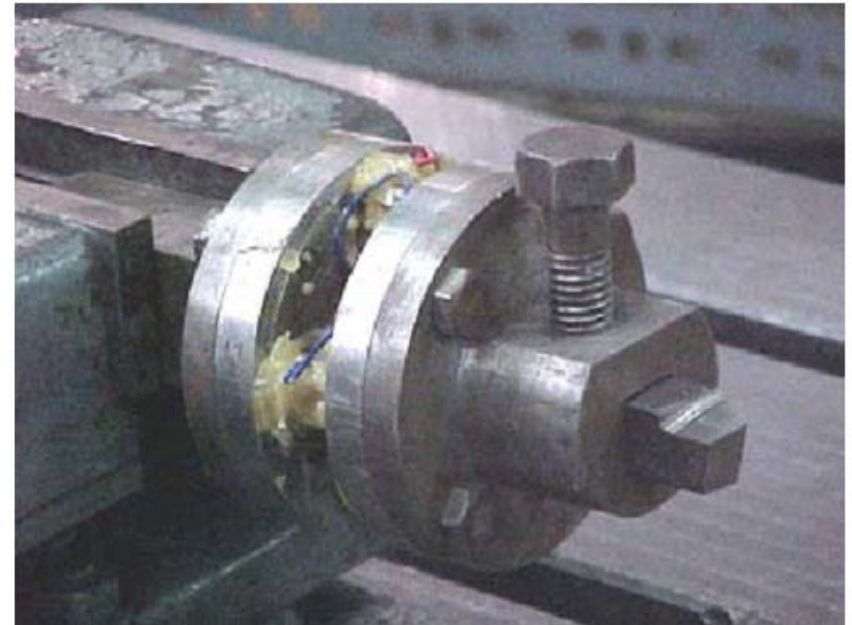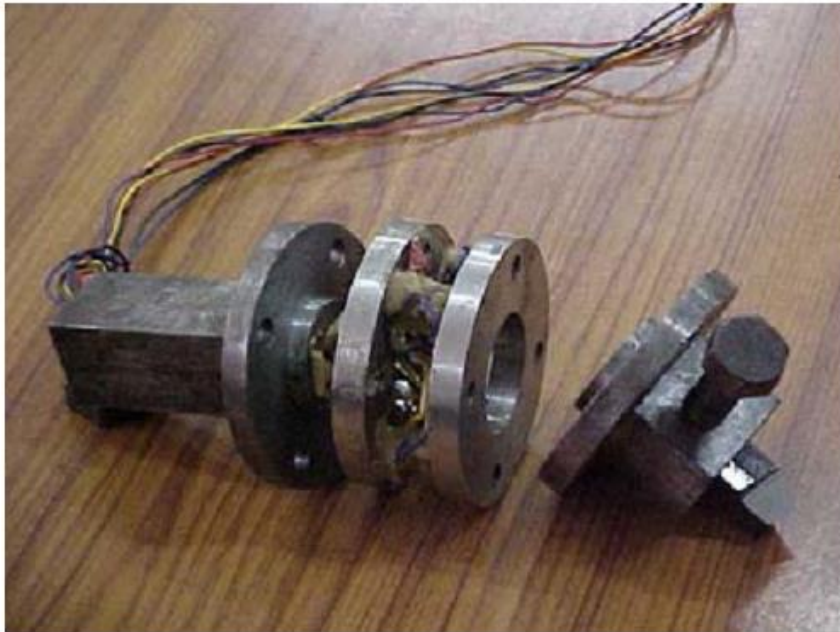



اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

# نیروهای ماشینکاری



دینامومتر سه مولفه‌ای تراشکاری


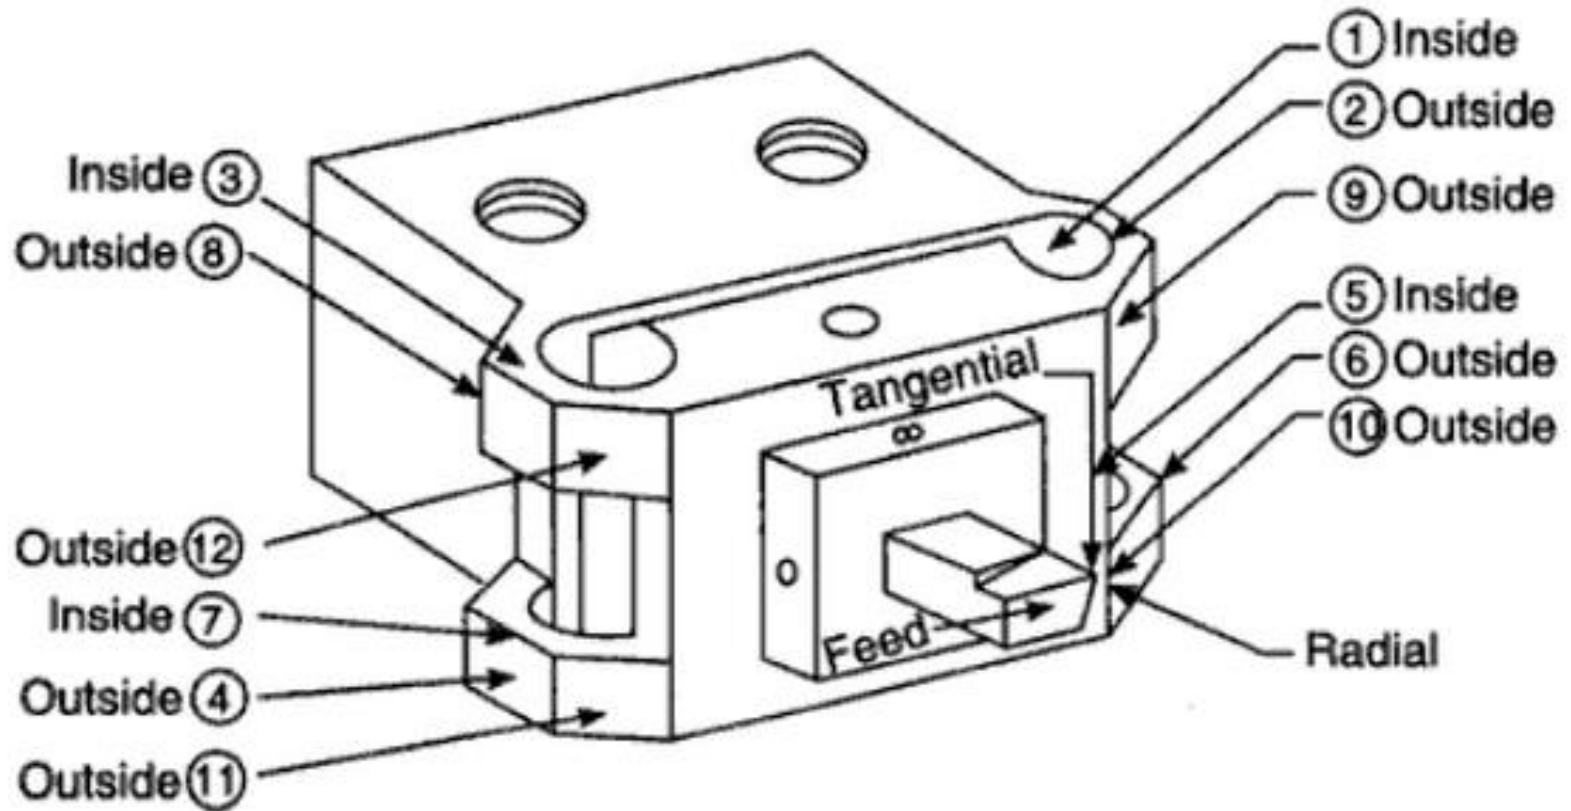


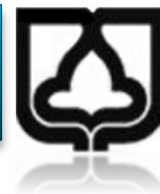

# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

اندازه‌گیری نیرو در فرزکاری

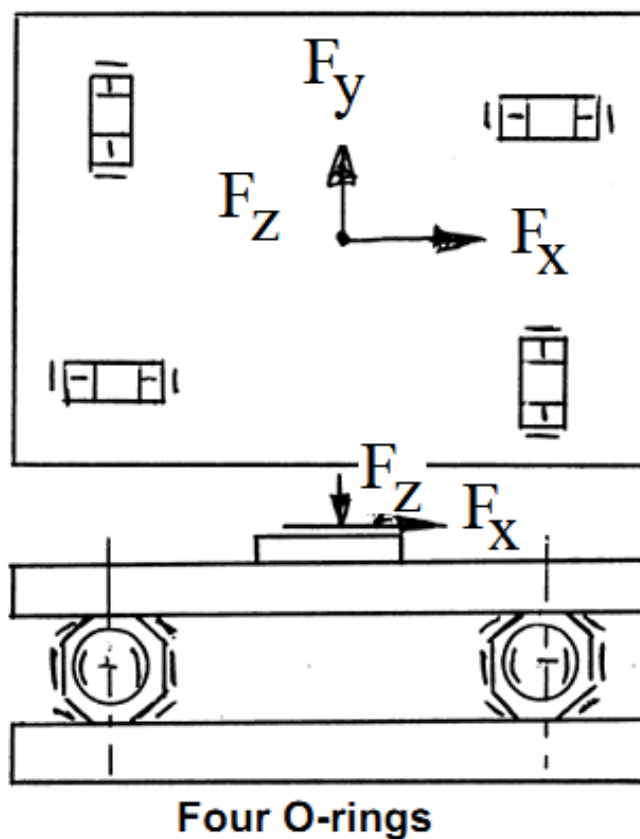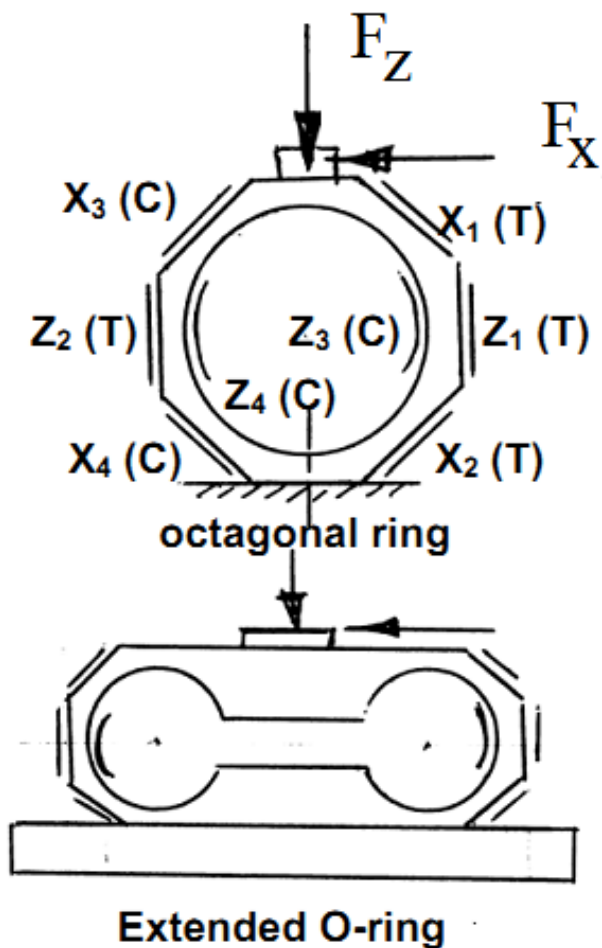


اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

## نیروهای ماشینکاری



اندازه‌گیری نیرو در فرزکاری

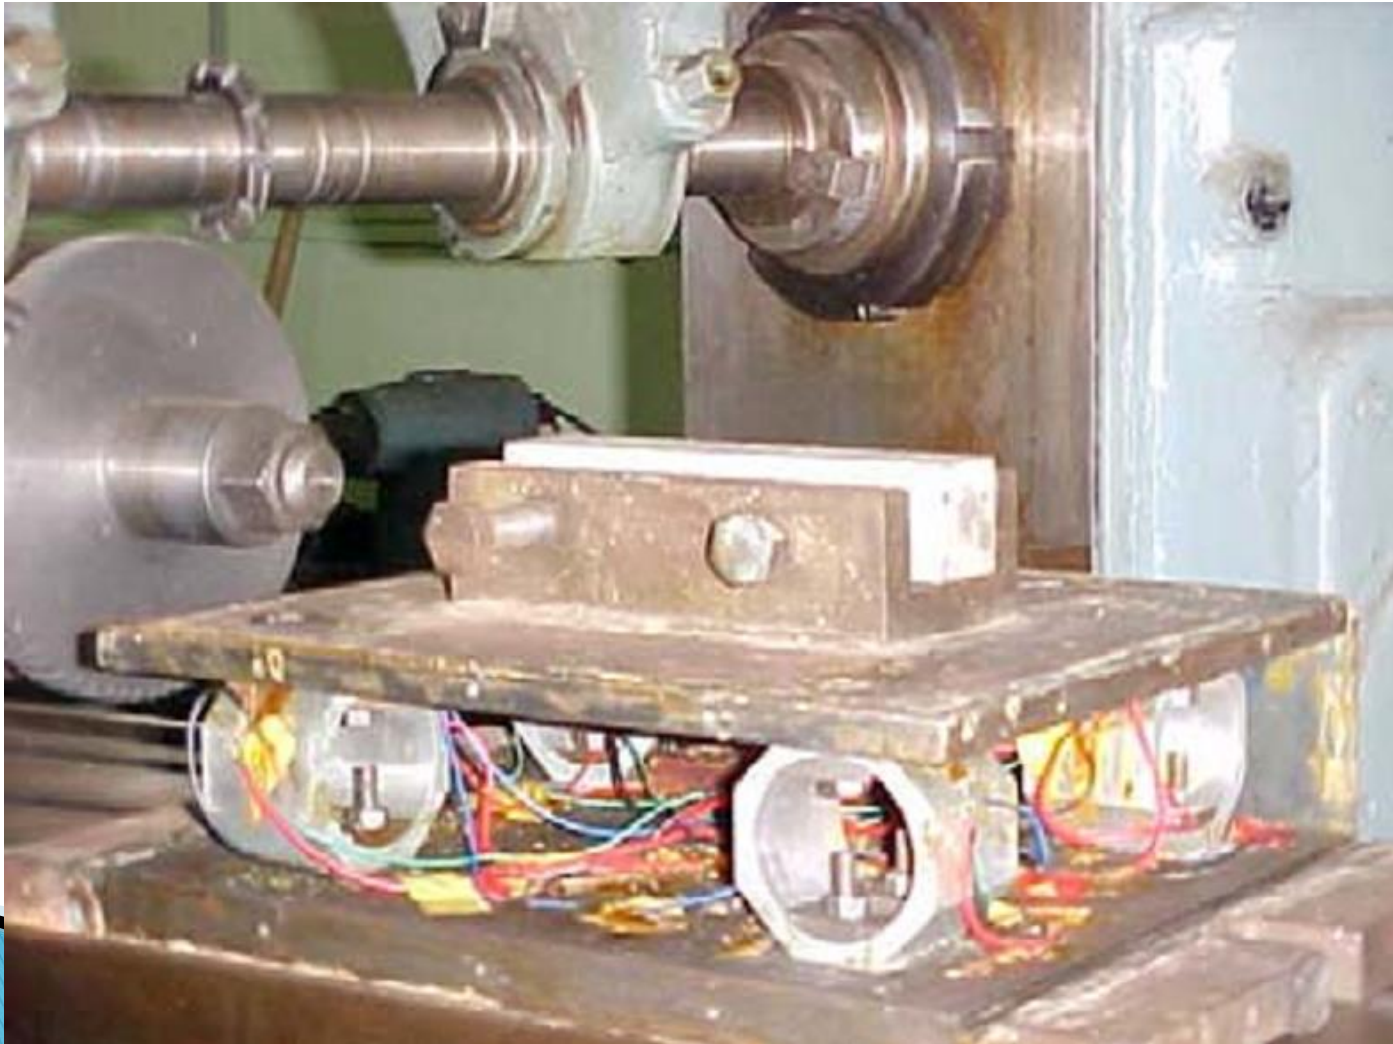




# نیروهای ماشینکاری

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

اندازه‌گیری نیرو در سنگزنی

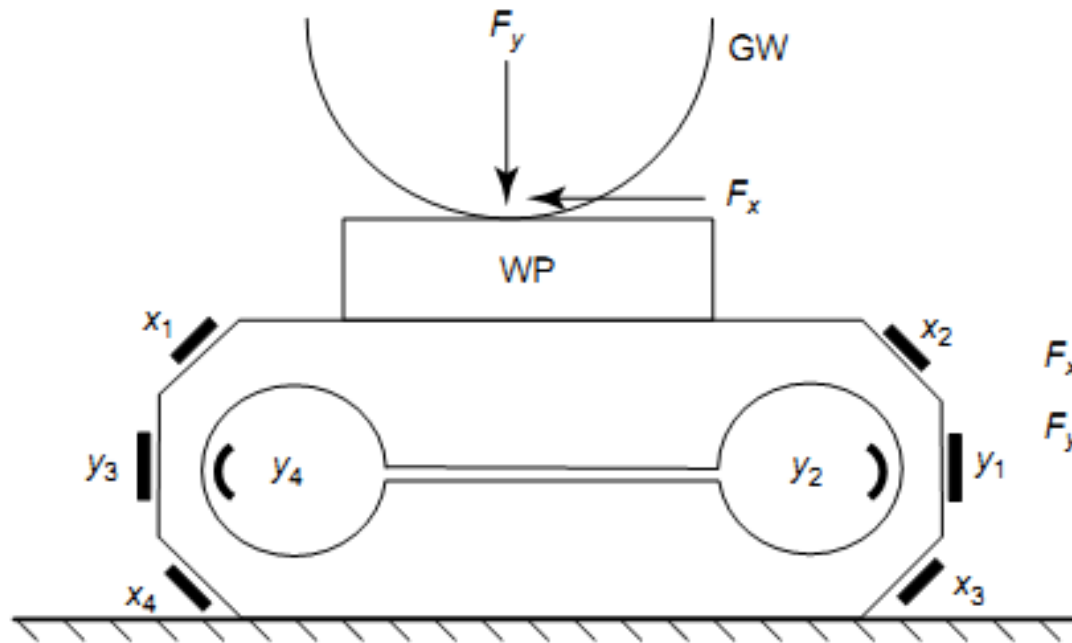

$F_x$ —horizontal (main) component

$F_y$ —vertical (thrust) component

اندازه‌گیری نیرو به کمک دینامومتر

## نیروهای ماشینکاری



اندازه‌گیری نیرو در سنگزنی

